


- SK** Priama brúska
- CZ** Přímá bruska
- HU** Egyenes csiszoló
- RO** Mini polizor drept
- EN** Mini grinder
- DE** Mini-schleifer



DC-130-4

Preklad originálneho návodu na použitie
Překlad originálním návodu k použití
Az eredeti használati útmutató fordítása
Traducerea manualului de utilizare original
Instruction manual
Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

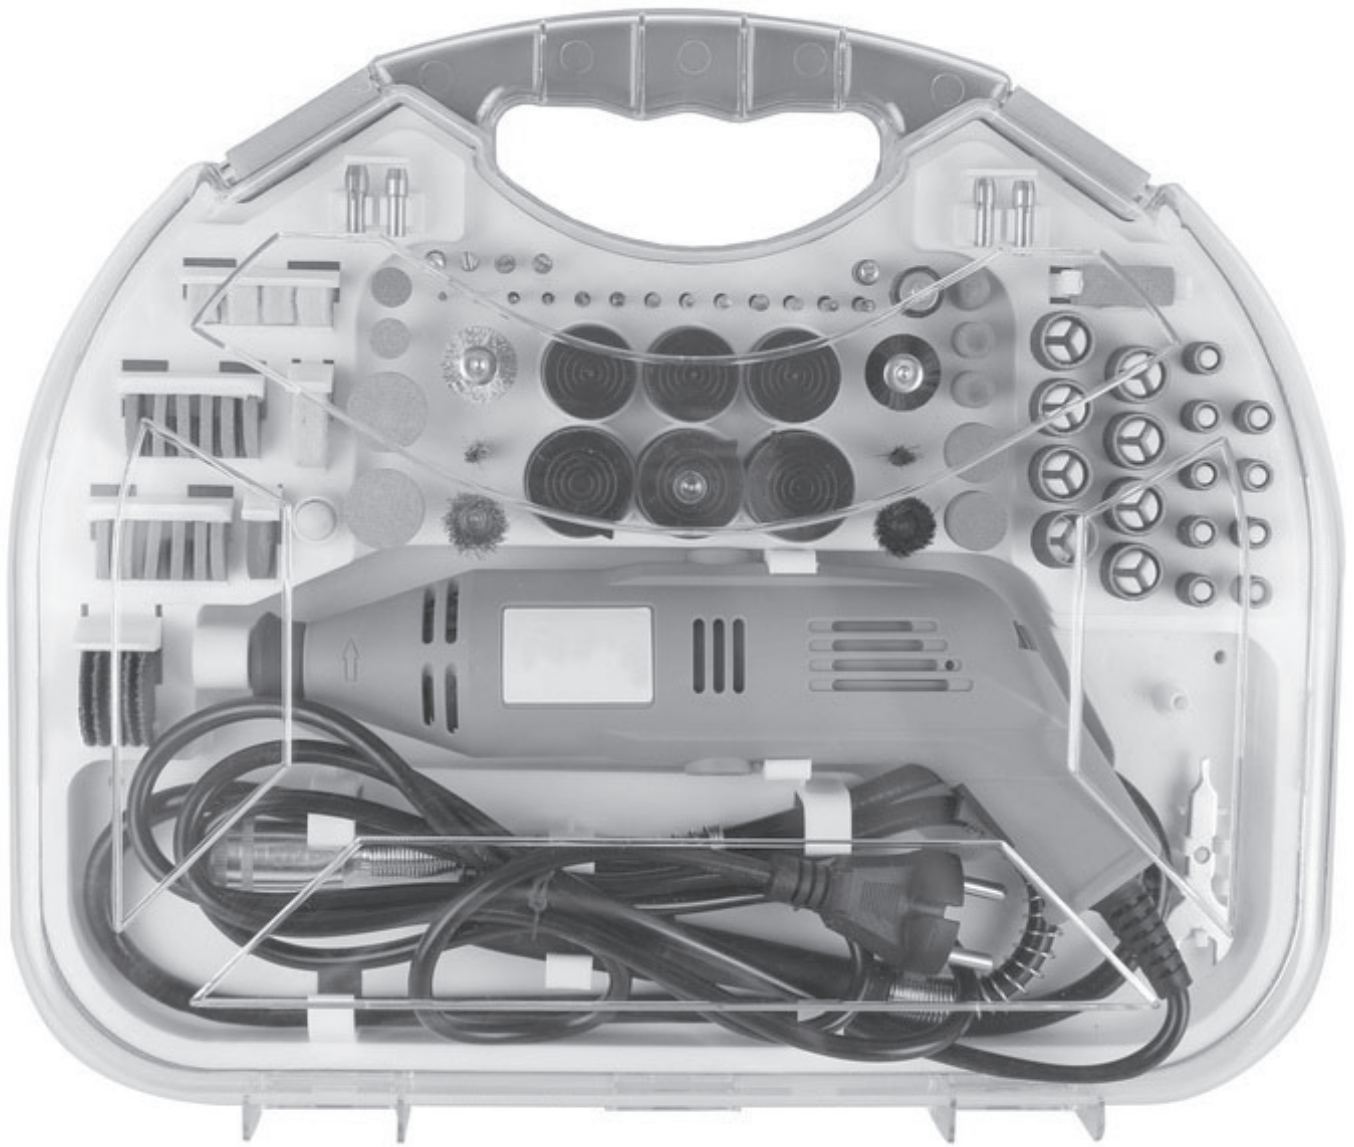






PRIAMA BRÚSKA
POUŽITIE

Priama brúska sa používa na detailné obrábanie kovov, plastov, dreva a podobných materiálov s použitím vhodného obrábacieho nástavca.

Zariadenie používajte iba na predpísané účely. Akékoľvek iné použitie je považované ako prípad nesprávneho použitia. Používateľ/obsluha a nie výrobca bude zodpovedný za akékoľvek poškodenie, alebo zranenia spôsobené týmto nesprávnym používaním. Pamätajte si, že toto zariadenie nebolo navrhnuté pre komerčné alebo priemyselné používanie. Záruka nebude platná pokiaľ bude zariadenie používané na komerčné, priemyselné alebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	NAPATIE / FREKVENCIA	230 V / 50 Hz
	PRÍKON	130 W
	OTÁČKY BEZ ZÁŤAŽE	8 000 - 30 000 min ⁻¹
	UPÍNACÍ PRIEMER	max 3,2 mm
	DĹŽKA NAPÁJACIEHO KÁBLA	1,8 m
	KRYTIE	IP20
	VIBRÁCIE	2,02 m/s ² Odchýlka (K) = 1,5 m/s ²
	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU (L_{WA})	84 dB(A) Odchýlka (K) = 3 dB(A)
	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (L_{pA})	73 dB(A) Odchýlka (K) = 3 dB(A)
	HMOTNOSŤ	2 kg

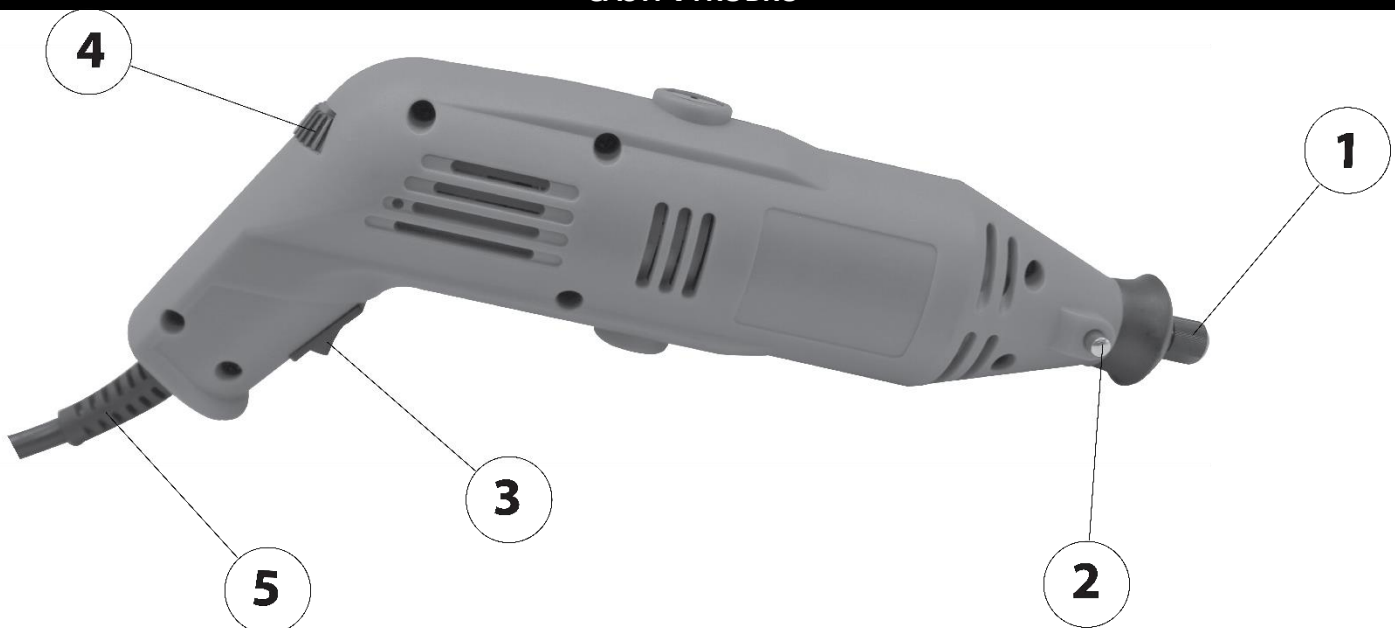








ČASTI VÝROBKU


1	Upínacia klieština	4	Regulátor rýchlosti
2	Aretačné tlačidlo vretena	5	Napájací kábel
3	Prevádzkový spínač		

Príslušenstvo:

- 30 ks rezný kotúč 24 x 8 mm
- 36 ks rezný kotúč 24 x 6 mm
- 5 ks sklolaminátový vystužený rezný kotúč 32 x 1,2 mm
- 60 ks brúsny kotúč
- 5 ks brúsny kameň z oxidu hlinitého 3,2 mm
- 4 ks brúsny kameň z karbidu kremíka 3,2 mm
- 12 ks brúsny kotúč z oxidu hlinitého
- 8 ks brúsny valček 12,7 x 12,7 mm
- 9 ks brúsny valček 6,3 x 12,7 mm
- 3 ks nylonová kefa 3,2 mm
- 3 ks oceľová kefa 3,2 mm
- 2 ks unášač brusného valčeka 3,2 mm
- 6 ks vrták: 2 x 1,6 mm; 2 x 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 4 ks skľučovadlo: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 ks kľúč
- 1 ks brúsny kameň
- 1 ks leštiaca pasta
- 3 ks trň pre rezný kotúč 3,2 mm
- 1 ks poistný kolík pre plstené leštiace telieska 3,2 mm
- 5 ks diamantový vrták 3,2 mm
- 2 ks gravírovací bit 3,2 mm
- 1 ks plstený kužel 9,5 x 19 mm
- 1 ks plstený valec 25 x 6,3 mm
- 4 ks plstený valec 12,7 x 6,3 mm
- 1 ks leštiaci kotúč 22 x 2,5 mm
- 1 ks lamelový brúsny kotúč
- 1 ks kolík

VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Všeobecné upozornenie na nebezpečenstvo.
	Prečítajte si návod na použitie.
	Nevyhadzujte do bežného domového odpadu. Namiesto toho, ekologicky prijateľnou cestou sa obráťte na recyklačne strediska. Prosím venujte starostlivosť ochrane životného prostredia.
	Výrobok je v súlade s platnými európskymi smernicami a bola vykonaná metóda hodnotenia zhody týchto smerníc
	Používajte ochranné pracovné okuliare.
	Noste ochranné rukavice.
	Noste chránič sluchu.
	Noste ochrannú dýchaciu masku.
	Ochrana dvojitou izoláciou II. Nie je potrebné uzemnenie.



Pri vykonávaní opráv stroj nesmie byť zapojený do elektrickej zásuvky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ELEKTRICKE NÁRADIE

- **UPOZORNENIE!** Prečítajte si bezpečnostné upozornenia, inštrukcie, vyobrazenia a technické údaje poskytované s týmto elektrickým náradím. Porušenie dodržiavania všetkých inštrukcií uvedených ďalej v texte môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké ublíženie na zdraví.

1) BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PROSTREDIA:

- Pracovisko je potrebné udržiavať v čistote a dobre osvetlené. Neporiadok a tmavé priestory bývajú príčinou nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- Pri používaní elektrického náradia zabráňte v prístupe deťom a ďalším osobám. Ak budete rušení, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ:

- Vidlica napájacieho kábla elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke. Nikdy akýmkoľvek spôsobom neupravujte el. prívodný kábel. Náradie, ktoré má na vidlici prívodnej šnúry ochranný kolík, nikdy nepripájajte rozdvojkami alebo inými adaptémi. Nepoškodené vidlice a zodpovedajúce zásuvky znížia nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Ak sa sieťová šnúra poškodí, musí sa nahradiť osobitou sieťovou šnúrou, ktorú možno dostať u výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu.
- Obsluha sa nesmie telom dotýkať uzemnených predmetov, ako je napr. potrubie, teleso ústredného vykurovania, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo vode. Elektrického náradia sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. Elektrické náradie nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody.
- Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepracujte s náradím, ktoré má poškodený el. kábel príp. vidlicu, alebo spadlo na zem a je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom
- Ak používate elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Pojem „prúdový chránič (RCD)“ môže byť nahradený pojmom „hlavný istič obvodu (GFCI)“ alebo „istič unikajúceho prúdu (ELCB)“.
- Držte el. ručné náradie výlučne za izolované plochy určené na uchopenie, pretože pri prevádzke môže dôjsť ku kontaktu rezacieho či vŕtacieho príslušenstva so skrytým vodičom alebo vlastnou šnúrou.

3) BEZPEČNOSŤ OSÔB:

- Pri používaní elektrického náradia buďte pozorní a ostražití, venujte maximálnu pozornosť činnosti, ktorú práve prevádzate. Sústreďte sa na prácu. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavení, alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Aj chvíľková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu poraneniu osôb. Pri práci s el. náradím nejedzte, nepite a nefajčite.
- Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Používajte ochranné prostriedky odpovedajúce druhu práce, ktorú prevádzate. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú riziko poranenia osôb.

- Vyvarujte sa neúmyselnému zapnutiu el. náradia. Neprenášajte el. náradie, ktoré je pripojené k elektrickej sieti, s prstom na vypínači alebo na spúšti. Pred pripojením k elektrickému napätiu sa uistite, či vypínač alebo spúšť sú v polohe „vypnuté“. Prenášanie el. náradia s prstom na vypínači alebo pripájanie vidlice el. náradia do zásuvky zo zapnutým vypínačom môže byť príčinou vážnych úrazov.
- Pred zapnutím el. náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče a nástroje. Nastavovací kľúč alebo nástroj, ktorý zostane pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia môže byť príčinou poranenia osôb.
- Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu. Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Nikdy nepreceňujte vlastnú silu. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení.
- Obliekajte sa vhodným spôsobom. Používajte pracovné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, oblečenie, rukavice alebo iná časť Vášho tela nedostala do prílišnej blízkosti rotujúcich alebo rozpálených častí el. náradia.
- Pripojte el. náradie k odsávaniu prachu. Ak má el. náradie možnosť pripojenia zariadenia na zachytávanie alebo odsávanie prachu, uistite sa, že došlo k jeho riadnemu pripojeniu a používaniu. Použitie takýchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvo vznikajúce prachom.
- Pevne upevnite obrobok. Použite stolársku svorku alebo zverák pre upevnenie obrobku, ktorý budete obrábať.
- Nepoužívajte akékoľvek náradie ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo iných omamných či návykových látok.
- Zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nedostali pokyny ohľadom použitia zariadenia od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby ste sa uistili, že sa nehrajú so zariadením.

4) POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA:

- El. náradie vždy odpojte od el. siete v prípade akéhokoľvek problému pri práci, pred každým čistením alebo údržbou, pri každom presune a pri ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. náradím, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- Ak začne náradie vydávať abnormálny zvuk alebo zápach, okamžite ukončíte prácu.
- Elektrické náradie nepreťažujte. Elektrické náradie bude pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak s ním budete pracovať v otáčkach, pre ktoré bolo navrhnuté. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre danú činnosť. Vhodné náradie bude dobre a bezpečne vykonávať prácu, pre ktorú bolo vyrobené.
- Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nemožno bezpečne zapnúť a vypnúť ovládacím vypínačom. Používanie takého náradia je nebezpečné. Poškodený vypínač musí byť opravený certifikovaným servisom.
- Odpojte náradie od elektrickej siete predtým, než začnete prevádzkať jeho nastavenie, výmenu príslušenstva alebo údržbu. Toto opatrenie obmedzí nebezpečenstvo náhodného spustenia.
- Nepoužívané elektrické náradie uschovajte tak, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb. Elektrické náradie v rukách neskúsených užívateľov môže byť nebezpečné. Elektrické náradie skladujte na suchom a bezpečnom mieste.
- Starostlivo udržiajte elektrické náradie v dobrom stave. Pravidelne kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť. Kontrolujte či nedošlo k poškodeniu ochranných krytov alebo iných častí, ktoré môžu ohroziť bezpečnú funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším použitím zaistite jeho opravu. Mnoho úrazov je spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.
- Rezacie nástroje udržiajte ostré a čisté. Správne udržiavané a naostrené nástroje uľahčujú prácu, obmedzujú nebezpečenstvo úrazu a práca s nimi sa lepšie kontroluje. Použitie iného príslušenstva než toho, ktoré je uvedené v návode na obsluhu alebo doporučené dovozcom môže spôsobiť poškodenie náradia a byť príčinou úrazu.
- Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, ktorý je predpísaný pre konkrétne elektrické náradie a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh prevádzanej práce. Používanie náradia na iné účely, než pre aké je určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) POUŽÍVANIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA

- Pred vložením akumulátoru sa uistite, že je vypínač v polohe „0-vypnuté“. Vloženie akumulátoru do zapnutého náradia môže byť príčinou nebezpečných situácií.
- K nabíjaniu akumulátora používajte len nabíjačky predpísané výrobcom. Použitie nabíjačky pre iný typ akumulátoru môže mať za následok jeho poškodenie a vznik požiaru.
- Používajte iba akumulátory určené pre dané náradie. Použitie iných akumulátorov môže byť príčinou úrazu alebo vzniku požiaru.
- Ak nie je akumulátor používaný, uschovávajte ho oddelene od kovových predmetov ako sú svorky, kľúče, skrutky a iné drobné kovové predmety, ktoré by mohli spôsobiť spojenie jedného kontaktu akumulátoru s druhým. Vyskratovanie akumulátoru môže zapríčiniť úraz, popáleniny alebo vznik požiaru.
- S akumulátormi zaobchádzajte šetrne. Pri nešetrnom zaobchádzaní môže z akumulátoru uniknúť chemická látka. Vyvarujte sa kontaktu s ňou. Ak predsa dôjde ku kontaktu s touto chemickou látkou, vymyte postihnuté miesto prúdom tečúcej vody. Ak sa chemická látka dostane do očí, vyhľadajte ihneď lekársku pomoc. Chemická látka z akumulátoru môže spôsobiť vážne poranenie.
- Akumulátor alebo náradie sa nesmie vystavovať ohňu alebo nadmernej teplote. Vystavenie ohňu alebo teplote vyššej ako 130°C môže spôsobiť výbuch.
- Akumulátor alebo náradie, ktoré sú poškodené alebo prestavané, sa nesmie používať. Poškodené alebo upravené akumulátory sa môžu chovať nepredvídateľne, a môžu tak spôsobiť oheň, výbuch alebo nebezpečenstvo úrazu.

6) SERVIS

- Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického náradia

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRIAME BRÚSKY**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SPOLOČNÉ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE, BRÚSENIE DRÔTENOU KEFKOU, LEŠTENIE, GRAVÍROVANIE, REZBÁRSKE NÁRADIE ALEBO ABRAZÍVNE REZANIE**

- Toto náradie je určené na použitie ako brúska, brúska s drôtenou kefkou, leštička, náradie pre rezbárov alebo rezacie náradie. Je treba čítať všetky bezpečnostné pokyny, inštrukcie, ilustrácie a predpisy dodané s týmto náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.
- Neodporúča sa vykonávať týmto náradím pracovné činnosti ako je rovinné (plošné) brúsenie. Prevádzanie pracovných činností, pre ktoré nie je toto náradie určené, môže spôsobiť nebezpečenstvo a poranenie osôb.
- Nesmiete používať príslušenstvo, ktoré nie je výslovne navrhnuté a odporúčené výrobcom náradia. Samotná skutočnosť, že príslušenstvo môžete k danému náradiu nainštalovať nezaručuje jeho bezpečnú prevádzku.
- Menovité otáčky brúsneho príslušenstva sa musia aspoň rovnať maximálnym otáčkam vyznačeným na náradí. Brúsne príslušenstvo, ktoré pracuje pri vyšších otáčkach, než sú jeho menovité otáčky, sa môže rozlomiť a rozpadnúť.
- Vonkajší priemer a hrúbka príslušenstva musia byť v medziach menovitého rozsahu pre dané náradie. Príslušenstvo nesprávnej veľkosti nie je možné dostatočne ovládať.
- Upínacie rozmery kotúčov, brúsnych bubnov alebo ostatného príslušenstva musí byť vhodné na upevnenie na vreteno alebo klieštinu náradia. Príslušenstvo s upínacími otvormi, ktoré nezodpovedajú montážnym rozmerom náradia, bude nevyvážené, môže nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.
- Kotúče so stopkou, bubny na brúsenie, frézy alebo iné príslušenstvo musia byť úplne zastrčené do klieštiny alebo upínacieho puzdra. Ak nedrží dostatočne a/alebo je vysunutie kotúča príliš veľké, namontovaný kotúč sa môže pri vysokých otáčkach uvoľniť a vypadnúť.
- Nesmie sa používať poškodené príslušenstvo. Pred každým použitím je treba skontrolovať príslušenstvo (Skontrolujte či sa kotúče na brúsenie neštiepia alebo nepraskajú, skontrolujte či sa bubny na brúsenie nemajú viditeľné praskliny, trhliny alebo nie sú nadmerné opotrebované, skontrolujte či drôtené kefy nemajú uvoľnené alebo prasknuté drôty.) Ak príslušenstvo alebo náradie spadlo, je treba skontrolovať

poškodenie alebo namontovať nepoškodené príslušenstvo. Po skontrolovaní a namontovaní príslušenstva sa obsluha a okolostojaci musia postaviť tak, aby sa nachádzali mimo rovinu rotujúceho príslušenstva, náradie sa nechá bežať pri najvyšších otáčkach naprázdno po dobu 1 minúty. V priebehu tejto skúšobnej doby sa poškodené príslušenstvo obvykle rozlomí.

- Musíte používať osobné ochranné pracovné prostriedky. V závislosti od použitia je nutné použiť tvárový štít alebo bezpečnostné ochranné okuliare. V primeranom rozsahu použijete masku proti prachu, ochranu sluchu, rukavice a pracovnú zásteru, ktorá je schopná zadržať malé úlomky brúseného materiálu alebo obrobku. Ochrana očí musí byť schopná zadržať odletujúce úlomky, ktoré vznikajú pri rôznych pracovných činnostiach. Prachová maska alebo respirátor musia byť schopné odfiltrovať čistočky, ktoré vznikajú pri danej činnosti. Dlhodobé vystavenie sa hluku s vysokou intenzitou môže spôsobiť stratu sluchu.
- Okolostojaci musia zostať v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Každý, kto vstupuje do pracovného priestoru, musí používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Úlomky obrobku alebo poškodeného kotúča môžu odletieť a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostredného pracovného priestoru.
- Pri vykonávaní činnosti, pri ktorej sa obrábací nástroj môže dotknúť skrytého vedenia alebo svojho vlastného prívodu, náradie musíte držať za izolované povrchy určené na uchopenie. Dotyk obrábacieho nástroja so „živým“ vodičom spôsobí, že sa neizolované kovové časti elektromechanického náradia stanú tiež „živými“ a môžu viesť k úrazu užívateľa elektrickým prúdom.
- Počas zapínania náradia je vždy treba náradie držať pevne v ruke (rukách) Reakčný krútiaci moment motora, pri zrýchlení na plné otáčky, môže spôsobiť roztočenie celého nástroja.
- Vždy, keď to bude možné, použijete na upevnenie obrobku svorky. Nikdy nesmiete pri práci držať malý obrobok v jednej ruke a náradie v druhej. Pripevnenie malého obrobku umožní obsluhu používať ruku (ruky) na ovládanie náradia. Kruhový materiál, ako sú tyče, rúrky alebo rúry majú tendenciu sa pri rezaní otáčať, a tak môžu spôsobiť, že sa nástroj namotá alebo vyskočí smerom k obsluhu.
- Pohyblivý prívod sa musí umiestniť mimo dosah rotujúceho príslušenstva. Ak obsluha stratí kontrolu, môžete prerezať alebo poškodiť pohyblivý prívod príslušenstvom a ruka alebo paža obsluhy môžu byť zatiahnuté do rotujúceho príslušenstva.
- Náradie sa nesmie nikdy odložiť, kým sa nástroj úplne nezastaví. Rotujúce príslušenstvo sa môže zachytiť o povrch a vytrhnúť náradie z kontroly obsluhy.
- Po výmene nástroja alebo po prevedení nastavenia je treba sa uistiť, či je matica klieštiny, upínacie puzdro alebo iné nastavovacie zariadenie bezpečne utiahnuté. Uvoľnené nastavovanie zariadenia sa môžu neočakávane posunúť, spôsobiť tak stratu kontroly, a uvoľnené rotujúce súčasti budú prudko odhodené.
- Náradie sa nesmie nikdy spúšťať počas prenášania. Rotujúci nástroj sa pri náhodnom dotyku môže namotá na odev a pritiahnuť k telu.
- Vetracie otvory náradia je treba pravidelne čistiť. Ventilátor motora nasáva prach dovnútra skrine a nadmerné nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.
- S náradím sa nesmie pracovať v blízkosti horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k vznieteniu týchto materiálov od iskier.
- Nesmiete používať príslušenstvo, ktoré vyžaduje chladenie kvapalinou. Použitie vody alebo iných chladiacich kvapalín môže spôsobiť úraz alebo usmrtenie elektrickým prúdom.

SPÄTNÝ NÁRAZ A SÚVISIACE POKYNY

- Spätný náraz je náhla reakcia na zovretie alebo zaseknutie rotujúceho kotúča, brúsneho prstenca, kefy alebo iného príslušenstva. Zovretie alebo zaseknutie spôsobí prudké zastavenie rotujúceho príslušenstva, ktoré sa otáča, a to následne spôsobí, že sa nekontrolované náradie vymrští v smere opačnom k otáčaniu príslušenstva. Ak napríklad dôjde k zovretiu alebo k zaseknutiu brúsneho kotúča v obrobku, hrana kotúča, ktorá vstupuje do miesta zovretia, môže vniknúť do povrchu materiálu a spôsobiť, že je kotúč vytlačený hore alebo odhodný. Kotúč môže buď vyskočiť smerom k obsluhu alebo od nej, závisí to od smeru pohybu kotúča v mieste, kde sa zasekol. Brúsne kotúče môžu v takýchto prípadoch aj prasknúť.
- Spätný náraz je výsledkom nesprávneho používania náradia a/alebo nesprávnych pracovných postupov či podmienok a môžete mu zabrániť dodržaním ďalej popísaných bezpečnostných opatrení:

- Nádrie je potrebné držať pevne a musíte udržiavať správnu polohu tela a paže tak, aby bolo možné odolať silám spätného rázu. Obsluha je schopná kontrolovať sily spätného nárazu, ak dodržiava vhodné opatrenia.
- Venujte zvláštnu pozornosť spracovávaníu rohov, ostrých hrán atď. Je nutné predchádzať tomu, aby náradie neposkakovalo a nezasekávalo sa príslušenstvo. Rohy, ostré hrany alebo poskakovanie majú tendenciu zaseknúť rotujúce príslušenstvo a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný náraz.
- K náradiu sa nesmie pripojiť píllový kotúč so zubami. Tieto kotúče často spôsobujú spätný náraz a stratu kontroly.
- Vždy sa musí posúvať nástroj po materiáli v rovnakom smere, v ktorom ostrie vystupuje z materiálu (čo je rovnaký smer, v ktorom sa odhadzujú triesky). Posúvanie náradia nesprávnym smerom spôsobuje, že ostrie nástroja vyjde zo záberu a ťahá náradie v smere tohto posuvu.
- Pri použití tvrdo-kovových fréz, rezných kotúčov, vysoko-rýchlostných fréz alebo fréz z karbidu wolfrámu je treba mať obrobok vždy pevne upevnený. Tieto kotúče sa zaseknú, ak sa mierne naklonia v drážke a môžu spôsobiť spätný náraz. Ak sa rezací kotúč zasekne, kotúč samotný sa väčšinou rozlomí. Ak sa zasekne tvrdo-kovová fréza, vysoko-rýchlostná fréza alebo fréza z karbidu wolfrámu, môže vyskočiť z drážky a obsluha môže stratiť kontrolu nad náradím.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE A REZANIE

Bezpečnostné pokyny špecifické pre pracovné činnosti brúsenie a abrazívne rezanie:

- Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú odporúčané pre toto náradie a iba na odporúčané použitie. Napríklad: nie je dovolené brúsenie bočnou stranou rezacieho kotúča. Abrazívne rezacie kotúče sú určené pre obvodové brúsenie, bočné sily, ktoré pôsobia na tieto kotúče, by ich mohli roztrieštiť
- Pre brúsne kuželové a valcovité telieska so závitom sa musia používať iba nepoškodené stopky kotúčov s prírubou s neodľahčenými stranami, ktoré majú správnu veľkosť a tvar. Správne stopky znižujú možnosť prasknutia telieska.
- Rezací kotúč sa nesmie zarážať do materiálu ani sa naň nesmie pôsobiť nadmerným tlakom. Nesmie sa vyvíjať snaha dosiahnuť nadmernú hĺbku rezu. Preťaženie kotúča zvyšuje zaťaženie a náchylnosť na skrútenie alebo zaseknutie kotúča v reze a možnosť spätného nárazu alebo prasknutie kotúča.
- Ruky sa nedávajú do priamky s rotujúcim kotúčom alebo zaň. V momente, keď sa kotúč v pracovnom bode pohybuje v smere od ruky obsluhy, možný spätný náraz môže vrhnúť otáčajúci sa kotúč a náradie priamo na obsluhu.
- Ak sa kotúč zasekne alebo sa rezanie s nejakého dôvodu preruší, náradie sa musí vypnúť a bez pohybu držať, kým sa kotúč úplne nezastaví. Obsluha sa nesmie nikdy pokúšať o vyťahnutie rezacieho kotúča z rezu, ak je kotúč v pohybe, pretože môže dôjsť k spätnému nárazu. Je treba skontrolovať situáciu a urobiť nápravu, aby sa vylúčilo zovretie alebo zaseknutie kotúča.
- Ak je príslušenstvo v obrobku, činnosť rezania sa nesmie znovu začať. Kotúč nechajte dosiahnuť plné otáčky a opatrne ho znovu vnorte do rezu. Ak sa náradie znovu spustí s kotúčom, ktorý je ponorený do rezu, môže dôjsť k jeho zaseknutiu, vytlačeniu nahor alebo k spätnému nárazu.
- Panely a iné veľké kusy obrobkov je treba podoprieť, aby sa zmenšilo nebezpečenstvo, že sa kotúč zasekne. Veľké obrobky majú tendenciu sa prehýbať vlastnou váhou. Podpery musia byť umiestnené pod obrobkom v blízkosti línie rezu a v blízkosti hrán obrobku na oboch stranách kotúča.
- Venujte pozornosť hlavne pri vykonávaní „rezu do dutiny“ stien alebo dutého priestoru. Prenikajúci kotúč môže prerezať plynové alebo vodovodné potrubie, elektrické vedenie alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť spätný náraz.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI BRÚSENIE DRÔTENOU KEFOU

- Myslite na to, že z kefy odletujú drôtené štetiny dokonca aj počas bežnej činnosti. Drôty sa nesmú preťažovať nadmerným zaťažovaním kefy. Drôtené štetiny môžu ľahko preniknúť ľahkým odevom alebo do kože.
- Pred použitím kief je treba nechať ich bežať pri pracovných otáčkach na dobu minimálne 1 minúty. V priebehu tejto doby nesmie nikto stáť pred kefou alebo v jej dráhe. Uvoľnené štetiny alebo drôty počas tohto

záberu vyletia z kefy.

- Pri odľahčení kefy je treba smerovať drôtenú kefu, ktorá sa otáča, smerom od seba. Malé čiastočky a tenké kúsky drôtu môžu v priebehu používania týchto kief lietať veľkou rýchlosťou a môžu sa zaradiť do kože obsluhy.

POUŽITIE A MONTÁŽ

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zamedzte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom.

- Pred použitím prístroja sa oboznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami a súčastami a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli v prípade nebezpečnej situácie ihneď vypnúť. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčastí a skontrolujte, či niektorá časť prístroja vrátane prírodného kábla nie je poškodená. Za poškodenie sa považuje aj popraskaný prírodný kábel. Prístroj s poškodenými časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu v autorizovanom servise.

- Pred akoukoľvek úpravou, nastavovaním, či výmenou nástroja odpojte napájací kábel od zdroja el. prúdu.

ZMENA UPÍNACEJ KLIŠTINY

- Spolu so zariadením sú dodávané aj 3 typy upínacích klieštin.

- Pomocou aretačného tlačidla zaistíte rotor proti otáčaniu a pomocou kľúča uvoľníte zaistovaciu maticu upínacej klieštiny.

- Vyjmite upínaciu klieštinu a vyčistite držiak.

- Vložte požadovanú upínaciu klieštinu a naskrutkujte zaistovaciu maticu upínacej klieštiny.

MONTÁŽ/VÝMENA BRÚSNEHO ALEBO LEŠTIACEHO PRÍSLUŠENSTVA

- Pri vkladaní alebo výmene príslušenstva odporúčame používať pracovné rukavice.

- Zvoľte vhodné príslušenstvo podľa zamýšľaného druhu používania.

- **UPOZORNENIE:** Pred vložením príslušenstva do upínacieho zariadenia prístroja skontrolujte, či nie je poškodené. Poškodené príslušenstvo nepoužívajte.

- Priemer otvoru použitej upínacej klieštiny musí zodpovedať priemeru stopky príslušenstva, inak nebude možné nástroj bezpečne zaistiť ani riadnym dotiahnutím zaistovacej matice.

1. Pomocou aretačného tlačidla zaistíte rotor proti otáčaniu a pomocou kľúča uvoľníte zaistovaciu maticu upínacej klieštiny.

2. Z upínacej klieštiny demontujte príslušenstvo a vložte nové príslušenstvo.

- **UPOZORNENIE!** Po zasunutí príslušenstva do upínacej klieštiny pevne pomocou kľúča utiahnite zaistovaciu maticu upínacej klieštiny. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu upínacej klieštiny.

MONTÁŽ REZNÉHO KOTÚČA

- Pri vkladaní alebo výmene rezného kotúča odporúčame používať pracovné rukavice.

- **UPOZORNENIE:** Pred namontovaním rezného kotúča do upínacieho zariadenia prístroja skontrolujte, či nie je poškodený. Poškodený rezný kotúč nepoužívajte.

1. Pomocou aretačného tlačidla zaistíte rotor proti otáčaniu a pomocou kľúča uvoľníte zaistovaciu maticu upínacej klieštiny.

2. Do upínacej klieštiny vložte unášač rezného kotúča.

- **UPOZORNENIE!** Po zasunutí unášača do upínacej klieštiny pevne pomocou kľúča utiahnite zaistovaciu maticu upínacej klieštiny. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu upínacej klieštiny.




3. Uvoľníte a demontujte skrutku v hornej časti unášača rezného kotúča.

4. Vložte rezný kotúč medzi skrutku a unášač rezného kotúča. Následne skrutku upevnite.

MONTÁŽ ODNÍMATEĽNÉHO NÁSTAVCA S BOWDENOM

- Odnímateľný nástavec s bowdenom sa používa v prípade, že potrebujete zaistiť precízne obrábanie materiálu alebo budete s priamou brúskou pracovať dlhší čas.

- Odnímateľný nástavec s bowdenom namontujte nasledujúcim spôsobom:

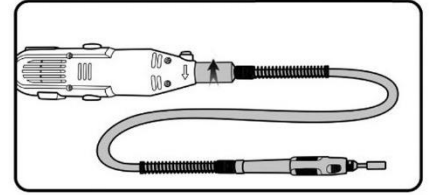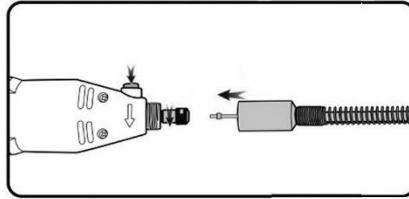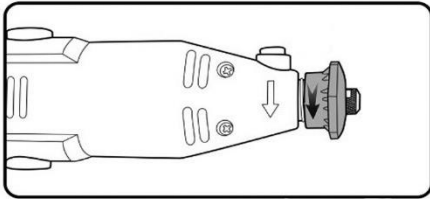

1. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odmontujte ochrannú maticu.

2. Vysuňte lanko z odnímateľného nástavca s bowdenom o približne 3-4 cm.

3. Upnite lanko do skľučovadla brúsky tak, aby nebolo dorazené úplne na koniec skľučovadla, dbajte na to aby skľučovadlo bolo riadne dotiahnuté.

4. Otáčaním v smere hodinových ručičiek naskrutkujte maticu na závit na telese brúsky.

- Pre demontovanie odnímateľného nástavca s bowdenom postupujte v opačnom poradí.

- Odporúčame používať iba odnímateľný nástavec s bowdenom výrobcom určený pre tento typ priamej brúsky. Pri použití iného odnímateľného nástavca s bowdenom si skontrolujte či smer otáčania odnímateľného nástavca s bowdenom súhlasí so smerom otáčania skľučovadla priamej brúsky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu odnímateľného nástavca s bowdenom alebo priamej brúsky.

- **UPOZORNENIE:** Ak máte namontovaný odnímateľný nástavec s bowdenom a skľučovadlo odnímateľného nástavca s bowdenom sa netočí aj keď motor brúsky beží, je to spôsobené tým, že lanko je príliš zasunuté v skľučovadle brúsky a nezapadne do otvoru v skľučovadle odnímateľného nástavca s bowdenom. Priamu brúsku vypnite, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky, odmontujte maticu, lanko v skľučovadle brúsky mierne vysuňte, skľučovadlo opäť pevne utiahnite a naskrutkujte späť maticu.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Zapnutie: Pre zapnutie zariadenia prepnite prevádzkový spínač do pozície „0“.

Vypnutie: Pre vypnutie zariadenia prepnite prevádzkový spínač do pozície „I“.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

- Rýchlosť zariadenia je možné plynule regulovať pomocou regulátora otáčok.

ÚDRŽBA

- **Pred začatím akejkoľvek kontroly alebo údržby, zariadenie vypnite a vyťahnite zástrčku zo zásuvky.**

- Akumulátorovú priamu brúsku dôkladne vyčistite po každom použití. Ak nečistoty nemožno odstrániť, použite mäkkú handričku navlhčenú v mydlovej vode. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá ako je benzín, alkohol, čpavok a pod.! Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti výrobku.

- Pravidelne kontrolujte svoje zariadenie a keď zistíte, že niektoré súčiastky sú opotrebované alebo poškodené, preventívne ich kvôli vlastnej bezpečnosti vymeňte. Opotrebené či poškodené časti stroja sa môžu vymeniť iba v autorizovanom servise alebo ich výmenu zaistí predajca.

-Postarajte sa o to, aby boli použité originálne náhradné súčiastky.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doručte tieto výrobky na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Alternatívne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES DECLARATION OF CONFORMITY

vydané/issued by

Výrobca/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá základným bezpečnostným požiadavkám príslušných legislatívnych predpisov/
hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Priama brúska/Mini grinder Strend Pro, 230 V, 50 Hz, 130 W, 8 000 – 30 000 min⁻¹, max Ø 35 mm pre brúsenie/for grinding, Mx Ø 3,2 mm pre vrtanie/for drilling, vrtanie a brúsenie/drilling and grinding, s príslušenstvom/with accessories, Class II
TYP/TYPE: DM-130
MODEL/MODEL: DC-130-4

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60745-2-23:2013
EN 60745-1: 2009+A11:2010

a nasledujúcimi predpismi (všetko v platnom znení)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
MD 2006/42/EC
RoHS 2011/65/EU

Všetky súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú k nahliadnutiu na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou

CE: 23

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 28.8.2023

Dátum a miesto vydania vyhlásenia
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Pečiatka/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

STREND PRO[®]

Záručný list / Warranty

Výrobné číslo:	Dátum predaja:	Podpis a pečiatka predajcu:

Meno zákazníka (názov firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svojím podpisom potvrdzuje, že mu bolo zariadenie predvedené a vysvetlené, že bol oboznámený s návodom na obsluhu, nasadením a užívaním stroja a že mu zariadenie bolo vydané kompletne.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamáciách- záručných opravách

Dátum prijatia reklamácie:	Dátum ukončenia reklamácie:	Evidenčné číslo reklamácie:	Podpis prevedenej záručnej opravy (Záznam o neoprávnenej reklamácie)	Pečiatka servisného technika:

Podmienky záruky

- Dodávateľ poskytuje na tento výrobok záručnú dobu uvedenú v tomto záručnom liste za podmienok dodržania spôsobu používania a skladovania výrobku v súlade s platnými podmienkami a normami, ako i návodom na obsluhu. Záručná doba začína plynúť od dátumu predaja. Záruka na batérie je 12 mesiacov.
- Predĺžená záručná doba 5 rokov sa poskytuje na výrobok za podmienok, že tento výrobok je dodávateľom označený v zozname výrobkov s predĺženou zárukou, konečným zákazníkom je spotrebiteľ a výrobok nebude používaný na komerčné nasadenie. Predĺžená záruka je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami v autorizovaných servisných strediskách dodávateľa.
- Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave a je o tom uvedený záznam v zozname o záručných opravách tohto záručného listu. Právo na záručnú opravu si spotrebiteľ môže uplatniť v niektorom autorizovanom servisnom stredisku, podľa priloženého zoznamu „A“ servisných stredísk. Servisné strediská „B“ prevádzkajú záručné opravy len na výrobky, ktoré boli predané v ich prevádzkach. Zoznam servisných stredísk je pravidelne aktualizovaný u predajcov a na stránke dovozu: www.strendpro.sk.
- Záručné stredisko je povinné zabezpečiť záručnú opravu v zákonom stanovenej lehote. Zákonom stanovená lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúcim dňom po dátume prijatia reklamácie v servisnom stredisku.
- Bezplatná záručná oprava nemôže byť uplatňovaná ak ide o poruchy, ktoré boli spôsobené používaním výrobku v rozpore s ustanoveniami uvedenými v návode na obsluhu, nesprávnou manipuláciou, mechanickým poškodením, bežným mechanickým opotrebením dielov spôsobeným prevádzkou stroja, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávneným zásahom do výrobku, poruchy zapríčinené použitím nevhodných náhradných dielov, použitím nevhodného paliva, a zrejme preťaženie stroja v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu. Práce spojené s čistením, základnou údržbou, ošetrovaním alebo nastavením zariadenia, ktoré môže viesť k obsluhu a sú uvedené v návode na obsluhu, nespádajú do rozsahu záruky.
- Za bežné opotrebenie dielov sa považuje hlavne opotrebenie: všetkých rotujúcich a pohyblivých častí, rezných častí a ich krytov, strižných skrutiek a klinov, prevodových a klinových remeňov, reťazových prevodov, trecie plochy brzd a spojok, dezény pneumatík a diely bežnej údržby ako sú: vzduchové, hydraulické a olejové filtre, zapalovacie sviečky, olejové a chladiace náplne.
- Z predĺženej záruky sú vyňaté časti strojov a zariadení, na ktoré ich konkrétny výrobca poskytuje kratšiu záruku ako dodávateľ na samotný výrobok, v ktorom sú namontované. Do tejto kategórie častí patria: akumulátory, žiarovky a podobne.
- Právo uplatniť nároky plynúce zo záruky má vlastník výrobku, pokiaľ tak urobí najneskôr v posledný deň záručnej doby.
- Pri reklamáciách sa postupuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
- Servisné prehliadky, ktoré sú podmienkou predĺženej 5 ročnej záruky, musia byť prevádzkané len v autorizovanom servisnom stredisku dodávateľa, v pravidelných intervaloch a obdobie medzi jednotlivými prehliadkami nesmie prekročiť dobu 12 mesiacov. Prvá servisná prehliadka musí byť vykonaná najneskôr do 12 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Servisné prehliadky vykonávajú servisné strediská v období posledných troch a prvých dvoch mesiacoch kalendárneho roku. Každá servisná prehliadka musí byť zaznamenaná v tomto záručnom liste s uvedeným dátumom prehliadky, podpisom a pečiatkou servisného strediska. Servisnou prehliadkou sa rozumie kontrola stroja, výmena náplní a filtrov podľa odporúčenia výrobcu, výmena opotrebených a poškodených dielov, ktoré môžu ovplyvniť poškodenie alebo opotrebenie iných dielov a samotné nastavenie stroja. Úkon servisnej prehliadky a použitý materiál sa účtuje podľa platného cenníka servisného strediska.

Pri uplatňovaní reklamácie je reklamujúci povinný predložiť k reklamácií čistý výrobok, doklad o kúpe alebo vyplnený a potvrdený záručný list. V prípade predĺženej záruky, záznamy o servisných prehliadkach a daňové doklady za jednotlivé prehliadky. Pri nesplnení niektorej z podmienok predĺženej záruky uvedenej v tomto záručnom liste, sa na výrobok poskytuje záručná doba 2 roky.

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA VÝROBCA

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk





PŘÍMÁ BRUSKA

POUŽITÍ


Přímá bruska se používá k detailnímu obrábění kovů, plastů, dřeva a podobných materiálů s použitím vhodného obráběcího nástavce.

Zařízení používejte pouze k předepsaným účelům. Jakékoli jiné použití je považováno jako případ nesprávného použití. Uživatel/obsluha a nikoli výrobce bude zodpovědný za jakékoli poškození nebo zranění způsobené tímto nesprávným používáním. Pamatujte si, že toto zařízení nebylo navrženo pro komerční nebo průmyslové používání. Záruka nebude platná pokud bude zařízení používáno pro komerční, průmyslové nebo podobné účely.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	NAPĚTÍ / FREKVENCE	230 V / 50 Hz
	PŘÍKON	130 W
	OTÁČKY BEZ ZÁTĚŽE	8 000 - 30 000 min ⁻¹
	UPÍNACÍ PRŮMĚR	max 3,2 mm
	DÉLKA NAPÁJECÍHO KABELU	1,8 m
	KRYTÍ	IP20
	VIBRACE	2,02 m/s ² Odchylka (K) = 1,5 m/s ²
	HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU (L_{WA})	84 dB(A) Odchylka (K) = 3 dB(A)
	HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU (L_{pA})	73 dB(A) Odchylka (K) = 3 dB(A)
	HMOTNOST	2 kg

ČÁSTI VÝROBKU

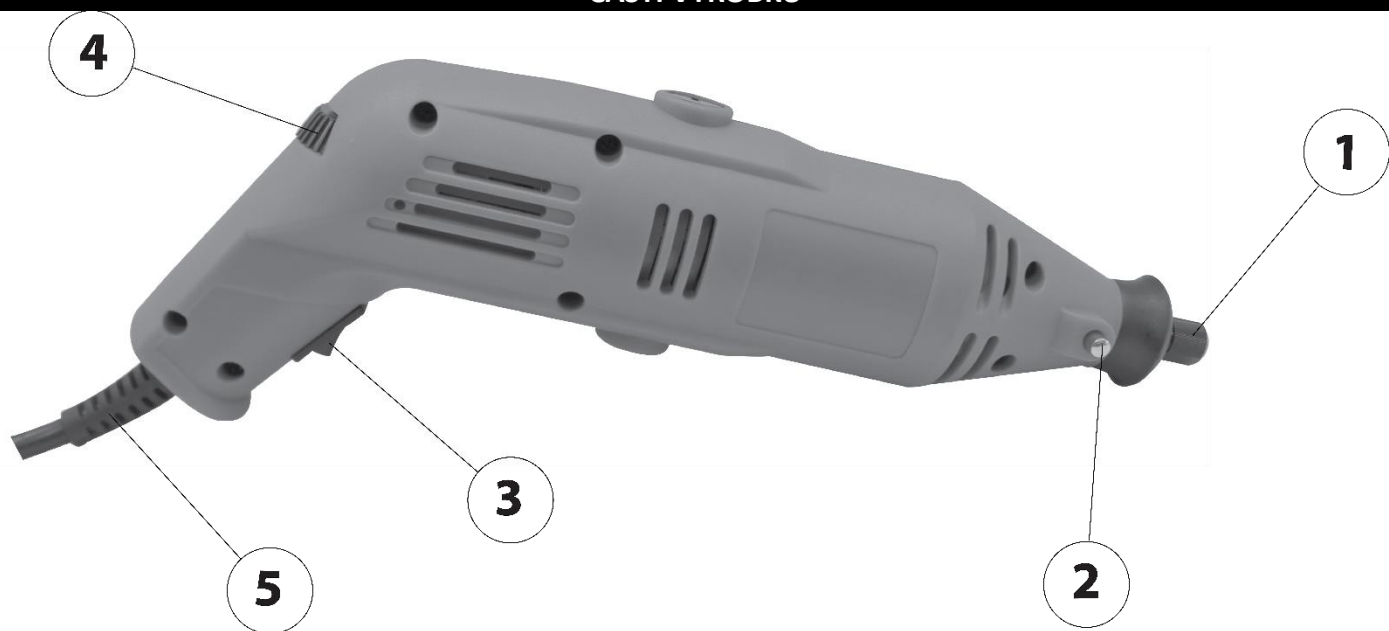










1	Upínací kleština	4	Regulátor rychlosti
2	Aretační tlačítko vřetena	5	Napájecí kabel
3	Provozní spínač		

Příslušenství:

- 30 ks řezný kotouč 24 x 8 mm
- 36 ks řezný kotouč 24 x 6 mm
- 5 ks sklolaminátový vyztužený řezný kotouč 32 x 1,2 mm
- 60 ks brusný kotouč
- 5 ks brusný kámen z oxidu hlinitého 3,2 mm
- 4 ks brusný kámen z karbidu křemíku 3,2 mm
- 12 ks brusný kotouč z oxidu hlinitého
- 8 ks brusný váleček 12,7 x 12,7 mm
- 9 ks brusný váleček 6,3 x 12,7 mm
- 3 ks nylonový kartáč 3,2 mm
- 3 ks ocelový kartáč 3,2 mm
- 2 ks unašeč brusného válečku 3,2 mm
- 6 ks vrták: 2 x 1,6 mm; 2 x 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 4 ks sklíčidlo: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 ks klíč
- 1 ks brusný kámen
- 1 ks leštící pasta
- 3 ks trn pro řezný kotouč 3,2 mm
- 1 ks pojistný kolík pro plstěná leštící tělíska 3,2 mm
- 5 ks diamantový vrták 3,2 mm
- 2 ks gravírovací bit 3,2 mm
- 1 ks plstěný kužel 9,5 x 19 mm
- 1 ks plstěný válec 25 x 6,3 mm
- 4 ks plstěný válec 12,7 x 6,3 mm
- 1 ks leštící kotouč 22 x 2,5 mm
- 1 ks lamelový brusný kotouč
- 1 ks kolík

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ

	Všeobecné upozornění na nebezpečí.
	Přečtěte si návod k použití.
	Nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Místo toho, ekologicky přijatelnou cestou se obraťte na recyklační střediska. Prosím věnujte péči ochraně životního prostředí.
	Výrobek je v souladu s platnými evropskými směrnici a byla provedena metoda hodnocení shody těchto směrnic.
	Používejte ochranné pracovní brýle.
	Noste ochranné rukavice.
	Noste chránič sluchu.
	Noste ochrannou dýchací masku.
	Ochrana dvojitou izolací II. Není třeba uzemnění.



Při provádění oprav stroj nesmí být zapojen do elektrické zásuvky.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

- **UPOZORNĚNÍ!** Přečtěte si bezpečnostní upozornění, instrukce, vyobrazení a technické údaje poskytované s tímto elektrickým nářadím. Porušení dodržování všech instrukcí uvedených dále v textu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžké ublížení na zdraví.

1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Pracoviště je třeba udržovat v čistotě a dobře osvětlené. Nepořádek a tmavé prostory bývají příčinou nehod.
- Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Při používání elektrického nářadí zabraňte v přístupu dětem a dalším osobám. Pokud budete rušeni, můžete ztratit kontrolu nad vykonávanou činností.

2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST:

- Vidlice napájecího kabelu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce. Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte el. přívodní kabel. Nářadí, které má na vidlici přívodní šňůry ochranný kolík, nikdy nepřipojujte rozbojkami nebo jinými adaptéry. Nepoškozené vidlice a odpovídající zásuvky snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené nebo zamotané přívodní kabely zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud se síťová šňůra poškodí, musí být nahrazena zvláštní síťovou šňůrou, kterou lze dostat u výrobce nebo jeho obchodního zástupce.
- Obsluha se nesmí tělem dotýkat uzemněných předmětů, jako je např. potrubí, těleso ústředního vytápění, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, pokud je vaše tělo spojeno se zemí.
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo vodě. Elektrického nářadí se nikdy nedotýkejte mokřima rukama. Elektrické nářadí nikdy nemyjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody.
- Kabel se nesmí nadměrně zatěžovat. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo vytahování vidlice elektrického nářadí. Kabel nesmí být vystaven působení tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepracujte s nářadím, které má poškozený el. kabel příp. vidlici, nebo spadlo na zem a je jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Při používání elektrického nářadí ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Používání šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem
- Používáte-li elektrické nářadí ve vlhkých prostorách, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pojem „proudový chránič (RCD)“ může být nahrazen pojmem „hlavní jistič obvodu (GFCI)“ nebo „jistič unikajícího proudu (ELCB)“.
- Držte el. ruční nářadí výlučně za izolované plochy určené k uchopení, neboť při provozu může dojít ke kontaktu řezacího či vrtacího příslušenství se skrytým vodičem nebo vlastní šňůrou.

3) BEZPEČNOST OSOB:

- Při používání elektrického nářadí buďte pozorní a ostražití, věnujte maximální pozornost činnosti, kterou právě provádíte. Soustřeďte se na práci. Nepracujte s elektrickým nářadím pokud jste unavení, nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. I chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob. Při práci s el. nářadím nejezte, nepijte a nekuřte.
- Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Používejte ochranné prostředky odpovídající druhu práce, kterou provádíte. Ochranné pomůcky jako respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují riziko poranění osob.
- Vyvarujte se neúmyslnému zapnutí el. nářadí. Nepřenášejte el. nářadí, které je připojeno k elektrické síti, s prstem na spínači nebo na spoušti. Před připojením k elektrickému napětí se ujistěte, zda vypínač nebo

spoušť jsou v poloze „vypnuto“. Přenášení el. nářadí s prstem na spínači nebo připojování vidlice el. nářadí do zásuvky se zapnutým spínačem může být příčinou vážných úrazů.

- Před zapnutím el. nářadí odstraňte všechny seřizovací klíče a nástroje. Nastavovací klíč nebo nástroj, který zůstane připevněn k otáčející se části elektrického nářadí může být příčinou poranění osob.
- Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Nikdy nepřeceňujte vlastní sílu. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni.
- Oblékejte se vhodným způsobem. Používejte pracovní oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oblečení, rukavice nebo jiná část vašeho těla nedostala do přílišné blízkosti rotujících nebo rozpálených částí el. nářadí.
- Připojte el. nářadí k odsávání prachu. Pokud má el. nářadí možnost připojení zařízení k zachytávání nebo odsávání prachu, ujistěte se, že došlo k jeho řádnému připojení a používání. Použití takových zařízení může omezit nebezpečí vznikající prachem.
- Pevně upevněte obrobek. Použijte truhlářskou svorku nebo svěrák pro upevnění obrobku, který budete obrábět.
- Nepoužívejte jakékoli nářadí jste-li pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo jiných omamných či návykových látek.
- Zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nedostaly pokyny ohledně použití zařízení od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, abyste se ujistili, že si nehrají se zařízením.

4) POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ:

- El. nářadí vždy odpojte od el. sítě v případě jakéhokoli problému při práci, před každým čištěním nebo údržbou, při každém přesunu a při ukončení činnosti! Nikdy nepracujte s el. nářadím, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Začne-li nářadí vydávat abnormální zvuk nebo zápach, okamžitě ukončete práci.
- Elektrické nářadí nepřetěžujte. Elektrické nářadí bude pracovat lépe a bezpečněji, budete-li s ním pracovat v otáčkách, pro které bylo navrženo. Používejte správné nářadí, které je určeno pro danou činnost. Vhodné nářadí bude dobře a bezpečně provádět práci, pro kterou bylo vyrobeno.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze bezpečně zapnout a vypnout ovládacím spínačem. Používání takového nářadí je nebezpečné. Poškozený vypínač musí být opraven certifikovaným servisem.
- Odpojte nářadí od elektrické sítě předtím, než začnete provádět jeho seřízení, výměnu příslušenství nebo údržbu. Toto opatření omezí nebezpečí náhodného spuštění.
- Nepoužívané elektrické nářadí uschovejte tak, aby bylo mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Elektrické nářadí v ruce nezkušených uživatelů může být nebezpečné. Elektrické nářadí skladujte na suchém a bezpečném místě.
- Pečlivě udržujte elektrické nářadí v dobrém stavu. Pravidelně kontrolujte nastavení pohybujících se částí a jejich pohyblivost. Kontrolujte zda nedošlo k poškození ochranných krytů nebo jiných částí, které mohou ohrozit bezpečnou funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším použitím zajistěte jeho opravu. Mnoho úrazů je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.
- Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostřené nástroje usnadňují práci, omezují nebezpečí úrazu a práce s nimi se lépe kontroluje. Použití jiného příslušenství než toho, které je uvedeno v návodu k obsluze nebo doporučeno dovozcem může způsobit poškození nářadí a být příčinou úrazu.
- Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atp. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, který je předepsán pro konkrétní elektrické nářadí a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání nářadí k jiným účelům, než pro jaké je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) POUŽÍVÁNÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ

- Před vložením akumulátoru se ujistěte, že je vypínač v poloze „0-vypnuto“. Vložení akumulátoru do spuštěného nářadí může být příčinou nebezpečných situací.

- K nabíjení akumulátoru používejte pouze nabíječky předepsané výrobcem. Použití nabíječky pro jiný typ akumulátoru může mít za následek jeho poškození a vznik požáru.
- Používejte pouze akumulátory určené pro dané nářadí. Použití jiných akumulátorů může být příčinou úrazu nebo vzniku požáru.
- Pokud není akumulátor používán, uschovávejte jej odděleně od kovových předmětů jako jsou svorky, klíče, šrouby a jiné drobné kovové předměty, které by mohly způsobit spojení jednoho kontaktu akumulátoru s druhým. Vyzkratování akumulátoru může zapříčinit úraz, popáleniny nebo vznik požáru.
- S akumulátory zacházejte šetrně. Při nešetrném zacházení může z akumulátoru uniknout chemická látka. Vyvarujte se kontaktu s ní. Pokud přece dojde ke kontaktu s touto chemickou látkou, vymyjte postižené místo proudem tekoucí vody. Pokud se chemická látka dostane do očí, vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Chemická látka z akumulátoru může způsobit vážné poranění.
- Akumulátor nebo nářadí se nesmí vystavovat ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě vyšší než 130°C může způsobit výbuch.
- Akumulátor nebo nářadí, které jsou poškozené nebo přestavěné, se nesmí používat. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvídatelně, a mohou tak způsobit oheň, výbuch nebo nebezpečí úrazu.

6) SERVIS

- Servis elektrického nářadí svěřte kvalifikovanému opraváři. Mohou se používat pouze stejné náhradní díly. Zaručíte tak, že bude zachována bezpečnost elektrického nářadí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍMÉ BRUSKY

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPOLEČNÉ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ, BROUŠENÍ DRÁTĚNÝ KARTÁČEK, LEŠTĚNÍ, GRAVÍROVÁNÍ, ŘEZBÁŘSKÉ NÁŘADÍ NEBO ABRAZIVNÍ ŘEZÁNÍ

- Toto nářadí je určeno k použití jako bruska, bruska s drátěným kartáčkem, leštička, nářadí pro řezbáře nebo řezací nářadí. Je třeba číst všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, ilustrace a předpisy dodané s tímto nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
- Nedoporučuje se provádět tímto nářadím pracovní činnosti jako je rovinné (plošné) broušení. Provádění pracovních činností, pro které není toto nářadí určeno, může způsobit nebezpečí a poranění osob.
- Nesmíte používat příslušenství, které není výslovně navrženo a doporučeno výrobcem nářadí. Samotná skutečnost, že příslušenství můžete k danému nářadí nainstalovat nezaručuje jeho bezpečný provoz.
- Jmenovité otáčky brusného příslušenství se musí alespoň rovnat maximálním otáčkám vyznačeným na nářadí. Brusné příslušenství, které pracuje při vyšších otáčkách, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a rozpadnout.
- Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí být v mezích jmenovitého rozsahu pro dané nářadí. Příslušenství nesprávné velikosti nelze dostatečně ovládat.
- Upínací rozměry kotoučů, brusných bubnů nebo ostatního příslušenství musí být vhodné pro upevnění na vřeteno nebo kleštinu nářadí. Příslušenství s upínacími otvory, které neodpovídají montážním rozměrem nářadí, bude nevyvážené, může nadměrně vibrovat a může způsobit ztrátu kontroly.
- Kotouče se stopkou, bubny na broušení, frézy nebo jiné příslušenství musí být zcela zastrčeny do kleštiny nebo upínacího pouzdra. Pokud nedrží dostatečně a/nebo je vysunutí kotouče příliš velké, namontovaný kotouč se může při vysokých otáčkách uvolnit a vypadnout.
- Nesmí se používat poškozené příslušenství. Před každým použitím je třeba zkontrolovat příslušenství (Zkontrolujte zda se kotouče na broušení neštěpí nebo nepraskají, zkontrolujte zda se bubny na broušení nemají viditelné praskliny, trhliny nebo nejsou nadměrně opotřebované, zkontrolujte zda drátěné kartáče nemají uvolněné nebo prasklé dráty.) Pokud příslušenství nebo nářadí spadlo, je třeba spadnout poškození nebo namontovat nepoškozené příslušenství. Po zkontrolování a namontování příslušenství se obsluha a kolemstojící musí postavit tak, aby se nacházely mimo rovinu rotujícího příslušenství, nářadí se nechá běžet při nejvyšších otáčkách naprázdno po dobu 1 minuty. Během této zkušební doby se poškozené

příslušenství obvykle rozlomí.

- Musíte používat osobní ochranné pracovní prostředky. V závislosti na použití je nutno použít obličejový štít nebo bezpečnostní ochranné brýle. V přiměřeném rozsahu použijte masku proti prachu, ochranu sluchu, rukavice a pracovní zástěru, která je schopna zadržet malé úlomky broušeného materiálu nebo obrobku. Ochrana očí musí být schopna zadržet odletující úlomky, které vznikají při různých pracovních činnostech. Prachová maska nebo respirátor musí být schopny odfiltrovat částičky, které vznikají při dané činnosti. Dlouhodobé vystavení hluku s vysokou intenzitou může způsobit ztrátu sluchu.

- Kolem stojící musí zůstat v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každý, kdo vstupuje do pracovního prostoru, musí používat osobní ochranné pracovní prostředky. Úlomky obrobku nebo poškozeného kotouče mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.

- Při provádění činnosti, při které se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního přívodu, musíte nářadí držet za izolované povrchy určené k uchopení. Dotek obráběcího nástroje s „živým“ vodičem způsobí, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou také „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

- Během zapínání nářadí je vždy třeba nářadí držet pevně v ruce (rukách) Reakční točivý moment motoru, při zrychlení na plné otáčky, může způsobit roztočení celého nástroje.

- Vždy, když to bude možné, použijte k upevnění obrobku svorky. Nikdy nesmíte při práci držet malý obrobek v jedné ruce a nářadí ve druhé. Připevnění malého obrobku umožní obsluze používat ruku (ruce) k ovládnutí nářadí. Kruhový materiál, jako jsou tyče, trubky nebo trubky mají tendenci se při řezání otáčet, a tak mohou způsobit, že se nástroj namotá nebo vyskočí směrem k obsluze.

- Pohyblivý přívod se musí umístit mimo dosah rotujícího příslušenství. Pokud obsluha ztratí kontrolu, můžete proříznout nebo poškodit pohyblivý přívod příslušenstvím a ruka nebo paže obsluhy mohou být zataženy do rotujícího příslušenství.

- Nářadí se nesmí nikdy odložit, dokud se nástroj zcela nezastaví. Rotující příslušenství se může zachytit o povrch a vytrhnout nářadí z kontroly obsluhy.

- Po výměně nástroje nebo po provedení nastavení je třeba se ujistit, zda je matice kleštiny, upínací pouzdro nebo jiné seřizovací zařízení bezpečně utaženo. Uvolněné nastavování zařízení se mohou neočekávaně posunout, způsobit tak ztrátu kontroly, a uvolněné rotující součásti budou prudce odhozeny.

- Nářadí se nesmí nikdy spouštět během přenášení. Rotující nástroj se při náhodném dotyku může namotat na oděv a přitáhnout k tělu.

- Větrací otvory nářadí je třeba pravidelně čistit. Ventilátor motoru nasává prach dovnitř skříně a nadměrné nahromadění kovového prachu může způsobit elektrické nebezpečí.

- S nářadím se nesmí pracovat v blízkosti hořlavých materiálů. Mohlo by dojít ke vznícení těchto materiálů od jisker.

- Nesmíte používat příslušenství, které vyžaduje chlazení kapalinou. Použití vody nebo jiných chladicích kapalin může způsobit úraz nebo usmrcení elektrickým proudem.

ZPĚTNÝ NÁRAZ A SOUVISEJÍCÍ POKYNY

- Zpětný náraz je náhlá reakce na sevření nebo zaseknutí rotujícího kotouče, brusného prstence, kartáče nebo jiného příslušenství. Sevření nebo zaseknutí způsobí prudké zastavení rotujícího příslušenství, které se otáčí, a to následně způsobí, že se nekontrolované nářadí vymrští ve směru opačném k otáčení příslušenství. Pokud například dojde k sevření nebo k zaseknutí brusného kotouče v obrobku, hrana kotouče, která vstupuje do místa sevření, může vniknout do povrchu materiálu a způsobit, že je kotouč vytlačen nahoru nebo odhozen. Kotouč může buď vyskočit směrem k obsluze nebo na ní, závisí to na směru pohybu

kotouče v místě, kde se zasekl. Brusné kotouče mohou v takových případech i prasknout.

- Zpětný náraz je výsledkem nesprávného používání nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů či podmínek a můžete mu zabránit dodržováním dále popsaných bezpečnostních opatření:

- Nářadí je třeba držet pevně a musíte udržovat správnou polohu těla a paže tak, aby bylo možné odolat silám zpětného rázu. Obsluha je schopna kontrolovat síly zpětného nárazu, pokud dodržuje vhodná opatření.

- Věnujte zvláštní pozornost zpracování rohů, ostrých hran atp. Je nutno předcházet tomu, aby nářadí neposkakovalo a nezasekávalo se příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo poskakování mají tendenci zaseknout rotující příslušenství a způsobit ztrátu kontroly nebo zpětný náraz.
- K nářadí se nesmí připojit pilový kotouč se zuby. Tyto kotouče často způsobují zpětný náraz a ztrátu kontroly.
- Vždy se musí posouvat nástroj po materiálu ve stejném směru, ve kterém ostří vystupuje z materiálu (což je stejný směr, ve kterém se odhazují třísky). Posouvání nářadí nesprávným směrem způsobuje, že ostří nástroje vyjde ze záběru a táhne nářadí ve směru tohoto posuvu.
- Při použití tvrdokovových fréz, řezných kotoučů, vysokorychlostních fréz nebo fréz z karbidu wolframu je třeba mít obrobek vždy pevně upevněný. Tyto kotouče se zaseknou, pokud se mírně nakloní v drážce a mohou způsobit zpětný náraz. Pokud se řezací kotouč zasekne, kotouč samotný se většinou rozlomí. Pokud se zasekne tvrdokovová fréza, vysokorychlostní fréza nebo fréza z karbidu wolframu, může vyskočit z drážky a obsluha může ztratit kontrolu nad nářadím.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ A ŘEZÁNÍ

Bezpečnostní pokyny specifické pro pracovní činnosti broušení a abrazivní řezání:

- Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro toto nářadí a pouze pro doporučené použití. Například: není dovoleno broušení boční stranou řezacího kotouče. Abrazivní řezací kotouče jsou určeny pro obvodové broušení, boční síly, které působí na tyto kotouče, by je mohly roztříštit
- Pro brusná kuželová a válcovitá tělíska se závitem se musí používat pouze nepoškozené stopky kotoučů s přírubou s neodlehčenými stranami, které mají správnou velikost a tvar. Správné stopky snižují možnost prasknutí tělíska.
- Řezací kotouč se nesmí zarážet do materiálu ani se na něj nesmí působit nadměrným tlakem. Nesmí se vyvíjet snaha dosáhnout nadměrné hloubky řezu. Přetížení kotouče zvyšuje zatížení a náchylnost ke zkroucení nebo zaseknutí kotouče v řezu a možnost zpětného nárazu nebo prasknutí kotouče.
- Ruce se nedávají do přímky s rotujícím kotoučem nebo za něj. V momentě, kdy se kotouč v pracovním bodě pohybuje ve směru od ruky obsluhy, možný zpětný náraz může vrhnout otáčející se kotouč a nářadí přímo na obsluhu.
- Pokud se kotouč zasekne nebo se řezání s nějakého důvodu přeruší, nářadí se musí vypnout a bez pohybu držet, dokud se kotouč zcela nezastaví. Obsluha se nesmí nikdy pokoušet o vytažení řezacího kotouče z řezu, je-li kotouč v pohybu, protože může dojít ke zpětnému nárazu. Je třeba zkontrolovat situaci a provést nápravu, aby se vyloučilo sevření nebo zaseknutí kotouče.
- Je-li příslušenství v obrobku, činnost řezání nesmí být znovu zahájena. Kotouč nechte dosáhnout plných otáček a opatrně jej znovu vnořte do řezu. Pokud se nářadí znovu spustí s kotoučem, který je ponořen do řezu, může dojít k jeho zaseknutí, vytlačení nahoru nebo ke zpětnému nárazu.
- Panely a jiné velké kusy obrobků je třeba podepřít, aby se zmenšilo nebezpečí, že se kotouč zasekne. Velké obrobky mají tendenci se prohýbat vlastní vahou. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem v blízkosti linie řezu a v blízkosti hran obrobku na obou stranách kotouče.
- Věnujte pozornost hlavně při provádění „řezu do dutiny“ stěn nebo dutého prostoru. Pronikající kotouč může proříznout plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný náraz.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIFICKÉ PRO PRACOVNÍ ČINNOSTI BROUŠENÍ DRÁTĚNÝ KARTÁČ

- Myslete na to, že z kartáče odletují drátěné štětiny dokonce i během běžné činnosti. Dráty se nesmí přetěžovat nadměrným zatěžováním kartáče. Drátěné štětiny mohou snadno proniknout lehkým oděvem nebo do kůže.
- Před použitím kartáčů je třeba nechat je běžet při pracovních otáčkách na dobu minimálně 1 minuty. Během této doby nesmí nikdo stát před kartáčem nebo v jeho dráze. Uvolněné štětiny nebo dráty během tohoto záběru vyletí z kartáče.
- Při odlehčení kartáče je třeba směřovat drátěný kartáč, který se otáčí, směrem od sebe. Malé částičky a




tenké kousky drátu mohou během používání těchto kartáčů létat velkou rychlostí a mohou se zarazit do kůže obsluhy.

POUŽITÍ A MONTÁŽ

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložen u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese zodpovědnost za škody či zranění vzniklé používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem.
- Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky a součástmi a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli v případě nebezpečné situace ihned vypnout. Před použitím zkontrolujte pevné upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda některá část přístroje včetně přívodního kabelu není poškozena. Za poškození se považuje i popraskaný přívodní kabel. Přístroj s poškozenými částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu.
- Před jakoukoli úpravou, nastavováním, či výměnou nástroje odpojte napájecí kabel od zdroje el. proudu.

ZMĚNA UPÍNACÍ KLEŠTINY

- Spolu se zařízením jsou dodávány i 3 typy upínacích kleštín.
- Pomocí aretačního tlačítka zajistěte rotor proti otáčení a pomocí klíče uvolněte zajišťovací matici upínací kleštiny.
- Vyjměte upínací kleštinu a vyčistěte držák.
- Vložte požadovanou upínací kleštinu a našroubujte zajišťovací matici upínací kleštiny.

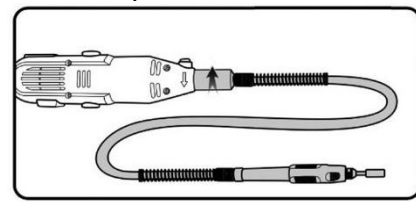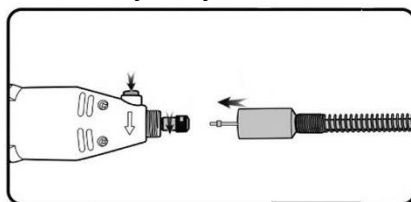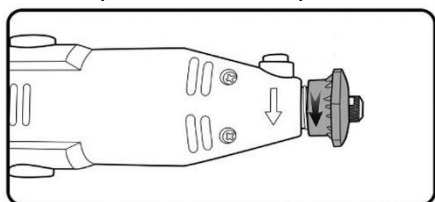

1. Otáčením proti směru hodinových ručiček odmontujte ochrannou matici.
 2. Vysuňte lanko z odnímatelný nástavec s bowdenem o přibližně 3-4 cm.
 3. Upněte lanko do sklíčidla brusky tak, aby nebylo doraženo zcela na konec sklíčidla, dbejte na to aby sklíčidlo bylo řádně dotaženo.
 4. Otáčením ve směru hodinových ručiček našroubujte matici na závit na tělese brusky.
- Pro demontování odnímatelného nástavce s bowdenem postupujte v opačném pořadí.

- Doporučujeme používat pouze odnímatelný stavec s bowdenem výrobcem určený pro tento typ přímé brusky. Při použití jiného odnímatelného seřizovače s bowdenem si zkontrolujte zda směr otáčení odnímatelného seřizovače s bowdenem souhlasí se směrem otáčení sklíčidla přímé brusky. V opačném případě může dojít k poškození odnímatelného seřizovače s bowdenem nebo přímé brusky.

- **UPOZORNĚNÍ:** Máte-li namontován odnímatelný seřizovač s bowdenem a sklíčidlo odnímatelného seřizování s bowdenem se netočí i když motor brusky běží, je to způsobeno tím, že lanko je příliš zasunuto ve sklíčidle brusky a nezapadne do otvoru ve bočním sklíči. Přímou brusku vypněte, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, odmontujte matici, lanko ve sklíčidle brusky mírně vysuňte, sklíčidlo opět pevně utáhněte a našroubujte zpět matici.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Zapnutí: Pro zapnutí zařízení přepněte provozní spínač do pozice „O“.

Vypnutí: Pro vypnutí zařízení přepněte provozní spínač do pozice „I“.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Rychlost zařízení lze plynule regulovat pomocí regulátoru otáček.

ÚDRŽBA

- Před zahájením jakékoli kontroly nebo údržby, zařízení vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Akumulátorovou příjmu brusku důkladně vyčistěte po každém použití. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte měkký hadřík navlhčený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod.! Tato rozpouštědla mohou poškodit plastové části výrobku.
- Pravidelně kontrolujte své zařízení a když zjistíte, že některé součástky jsou opotřebované nebo poškozené, preventivně je kvůli vlastní bezpečnosti vyměňte. Opotřebované či poškozené části stroje se mohou vyměnit pouze v autorizovaném servisu nebo jejich výměnu zajistí prodejce.
- Postarejte se o to, aby byly použity originální náhradní součástky.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ES DECLARATION OF CONFORMITY

vydano/issued by

Výrobce/Producer: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Sídlo/Seated: Michalovská 87/1414, Sobrance 07301, Slovensko
IČO/ID Nr: 46512250

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá základním bezpečnostním požadavkům příslušných legislativních předpisů/hereby declares that this appliance is in compliance with all basic safety requirements of all relevant directives.

Přímá bruska /Mini grinder Strend Pro, 230 V, 50 Hz, 130 W, 8 000 – 30 000 min⁻¹, max Ø 35 mm pro broušení/for grinding, Mx Ø 3,2 mm pro vrtání /for drilling, vrtání a broušení /drilling and grinding, s příslušenstvím /with accessories, Class II
TYP/TYPE: DM-130
MODEL/MODEL: DC-130-4

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami/was constructed and produced in compliance with following standards:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 60745-2-23:2013
EN 60745-1: 2009+A11:2010

a následujícími předpisy (vše v platném znění)/and all relevant directives (all in compliance):

EMC 2014/30/EU
MD 2006/42/EC
RoHS 2011/65/EU

Všechny soubory technické dokumentace se nacházejí k nahlédnutí na adrese: /All related technical documentation and test report are available for checking at seat of company on following address: Slovakia TREND Export – Import s.r.o, Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance, Slovenská Republika

Last two digits when product has been introduced on market
/ Poslední dvě číslice roku, kdy byl výrobek označen značkou

CE: 23

JUDr. Michal ŽEŇUCH
per procuram
SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.
Michalovská 87/1414
073 01 SOB RANCE
IČO: 46512250, DIČ: 2023403371

Sobrance 28.8.2023

Datum a místo vydání prohlášení
Place and date of issue

.....
Vydal/Issued by. Razítko/Podpis, Stamp/Signature
JUDr. Michal Žeňuch, confidential clerk/prokurista

STREND PRO[®]

Záruční list / Warranty

Výrobní číslo:	Dátum prodeje:	Podpis a razítko prodejce:

Meno zákazníka (název firmy):	Adresa zákazníka (sídlo firmy):

Zákazník svým podpisem potvrzuje, že mu bylo zařízení předvedeno a vysvětleno, že byl seznámen s návodem k obsluze, nasazením a užíváním stroje a že mu zařízení bylo vydáno kompletní.	Podpis zákazníka:

Záznamy o reklamaci – záručních opravách

Dátum přijetí reklamace:	Datum ukončení reklamace:	Evidenční číslo reklamace:	Podpis převedené záruční opravy (Záznam o neoprávněné reklamaci)	Razítko servisního technika:

Podmínky záruky

- Dodavatel poskytuje na tento výrobek záruční dobu uvedenou v tomto záručním listu za podmínek dodržení způsobu používání a skladování výrobku v souladu s platnými podmínkami a normami, jako i návodem k obsluze. Záruční doba začíná běžet od data prodeje. Záruka na baterie je 12 měsíců.
- Prodoužená záruční doba 5 let se poskytuje na výrobek za podmínek, že tento výrobek je dodavatelem označený v seznamu výrobků s prodouženou zárukou, konečným zákazníkům je spotřebitel a výrobek nebude používán na komerční nasazení. Prodoužená záruka je podmíněna pravidelnými servisními prohlídkami v autorizovaných servisních střediscích dodavatele.
- Záruční doba se prodoužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě a je o tom uveden záznam v seznamu o záručních opravách tohoto záručního listu. Právo na záruční opravu si spotřebitel může uplatnit v některém autorizovaném servisním středisku, podle příloženého seznamu A servisních středisek. Servisní střediska B převádějí záruční opravy pouze na produkty, které byly prodány v jejich provozech. Seznam servisních středisek je pravidelně aktualizován u prodejců a na stránce dovozu: www.strendpro.sk.
- Servisní středisko je povinné zajistit záruční opravu v zákonem stanovené lhůtě. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po datu přijetí reklamace v servisním středisku..
- Bezplatná záruční oprava nemůže být uplatňována pokud jde o poruchy, které byly způsobeny používáním výrobku v rozporu s ustanoveními uvedenými v návodu k obsluze, nesprávnou manipulací, mechanickým poškozením, běžným mechanickým opotřebením dílů způsobeným provozem stroje, vinou obsluhy, živelnou pohromou, neoprávněným zásahem do výrobku, poruchy zapříčiněné použitím nevhodných náhradních dílů, použitím nevhodného paliva, a zřejmě přetížení stroje v důsledku trvalého překračování horní hranice výkonu. Práce spojené s čištěním, základní údržbou, ošetřováním nebo nastavením zařízení, které může převést obsluha a jsou uvedeny v návodu k obsluze, nespádají do rozsahu záruky.
- Za běžné opotřebením dílů se zvažuje hlavně opotřebením: všech rotujících a pohyblivých částí, řezných částí a jejich krytů, střížných šroubů a klínů, převodových a klínových řemenů, řetězových převodů, třecí plochy brzd a spojek, dezény pneumatik a díly běžné údržby jako jsou: vzduchové, hydraulické a olejové filtry, zapalovací svíčky, olejové a chladicí náplně.
- Z prodoužené záruky jsou vyjmuty části strojů a zařízení, na které je konkrétní výrobce poskytuje kratší záruku jako dodavatel na samotný výrobek, ve kterém jsou namontovány. Do této kategorie částí patří: akumulátory, žárovky a podobně.
- Právo uplatnit nároky plynoucí ze záruky má vlastník výrobku, pokud tak učiní nejpozději v poslední den záruční doby.
- Při reklamaci se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.
- Servisní prohlídky, které jsou podmínkou prodoužené 5 leté záruky, musí být prováděny pouze v autorizovaném servisním středisku dodavatele, v pravidelných intervalech a období mezi jednotlivými prohlídkami nesmí překročit dobu 12 měsíců. První servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do 12 měsíců od data prodeje výrobku. Servisní prohlídky provádějí servisní střediska v období posledních tří a prvních dvou měsíců kalendářního roku. Každá servisní prohlídka musí být zaznamenána v tomto záručním listě s uvedeným datem prohlídky, podpisem a razítkem servisního střediska. Servisní prohlídkou se rozumí kontrola stroje, výměna náplní a filtrů dle doporučení výrobce, výměna opotřebených a poškozených dílů, které mohou ovlivnit poškození nebo opotřebením jiných dílů a samotné nastavení stroje. Úkon servisní prohlídky a použitý materiál se účtuje dle platného ceníku servisního střediska.

Při uplatňování reklamace je reklamující povinen předložit k reklamaci čistý a kompletní výrobek, doklad o koupi nebo vyplněný a potvrzený záruční list. V případě prodoužené záruky, záznamy o servisních prohlídkách a daňové doklady za jednotlivé prohlídky. Při nesplnění některé z podmínek prodoužené záruky uvedené v tomto záručním listu, se na výrobek poskytuje záruční doba 2 roky.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PROVÁDÍ VÝROBCE

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance





Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk


EGYENES CSISZOLÓ**HASZNÁLAT**

A egyenes csiszolót fémek, műanyagok, fa és hasonló anyagok részletes megmunkálására használják megfelelő megmunkáló tartozékkal.

A készüléket csak az előírt célokra használja. Minden más használat visszaélésnek minősül. A felhasználó/üzemeltető, és nem a gyártó felelős a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a készülék nem kereskedelmi vagy ipari használatra készült. A garancia nem érvényes, ha a készüléket kereskedelmi, ipari vagy hasonló célokra használják.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

	FESZÜLTSG / FREKVENCIÓ	230 V / 50 Hz
	BEMENET	130 W
	TERHELÉS NÉLKÜLI SEBESSÉG	8 000 - 30 000 perc ⁻¹
	BORÍTÁSI ÁTMÉRŐ	max 3,2 mm
	TÁPKÁBEL HOSSZA	1,8 m
	FEDEZÉS	IP20
	VIBRÁCIÓK	2,02 m/mp ² Eltérés (K) = 1,5 m/mp ²
	AKUSZTIKUS TELJESÍTMÉNYSZINT (LWA)	84 dB(A) Eltérés (K) = 3 dB(A)
	AKUSZTIKUS NYOMÁSSZINT (LpA)	73 dB(A) Eltérés (K) = 3 dB(A)
	SÚLY	2 kg

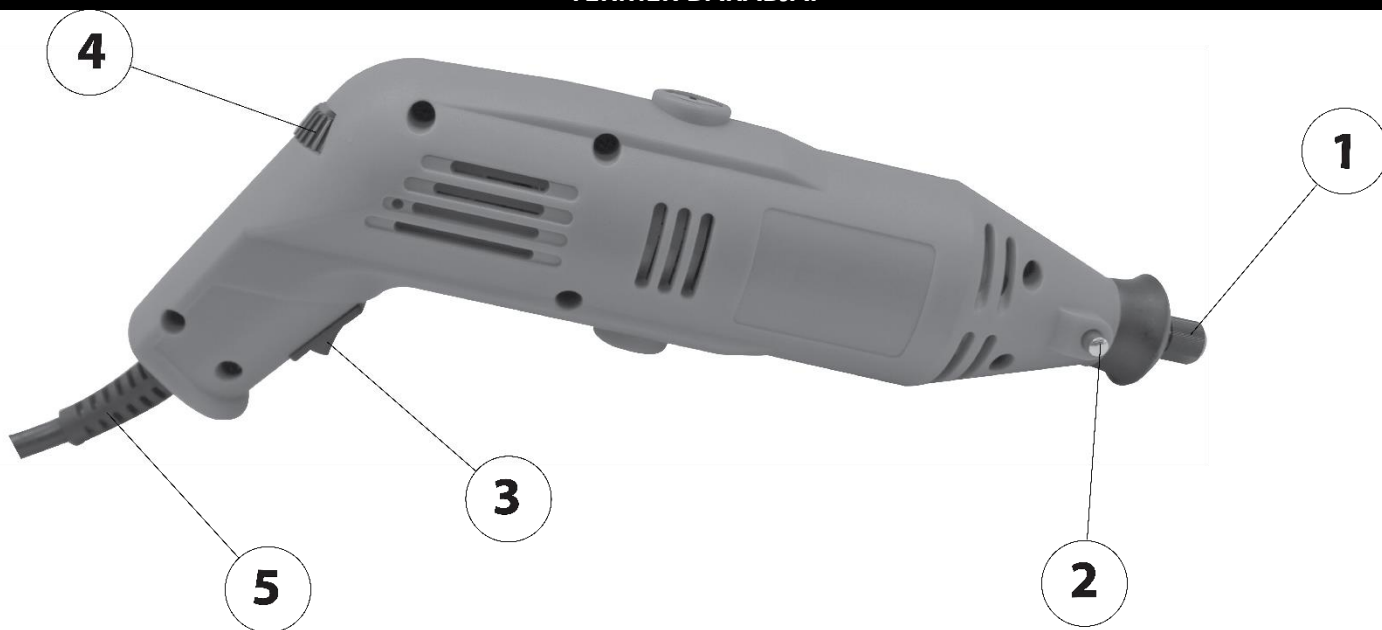









TERMÉK DARABJAI

1	Szorítóhüvely	4	Sebesség szabályozó
2	Orsó reteszelő gomb	5	Tápkábel
3	Működési kapcsoló		

Kiegészítők:

- 30 darab 24 x 8 mm-es vágótárcsa
- 36 darab 24 x 6 mm-es vágótárcsa
- 9 db 6,3 x 12,7 mm-es csiszolóhengertartó
- 3 db nylon kefe 3,2 mm
- 3 db acélkefe 3,2 mm
- 2 db csiszolóhengertartó 3,2 mm
- 6 db fúrófej: 2 x 1,6 mm; 2 x 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 4 db tokmány: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 db kulcs
- 1 db köszörűkő
- 1 db polírozó paszta
- 3 db túske 3,2 mm-es vágótárcsához
- 1 db biztosítótű filc polírozó testekhez 3,2 mm
- 5 db 3,2 mm-es gyémántfúró
- 2 db 3,2 mm-es gravírozó bit
- 1 db filc kúp 9,5 x 19 mm
- 1 db 25 x 6,3 mm-es filchengertartó
- 4 db 12,7 x 6,3 mm-es filchengertartó
- 1 db polírozó tárcsa 22 x 2,5 mm
- 1 db lamellás csiszolókorong
- 1 db tű

A SZIMBÓLUMOK LEÍRÁSA

	Általános figyelmeztetés a veszélyre.
	Olvassa el a használati utasítást.
	Ne dobja a normál háztartási hulladék közé. Ehelyett ökológiailag elfogadható útközben vegye fel a kapcsolatot az újrahasznosító központokkal. Kérjük, ügyeljen a környezet védelmére.
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és az ezen irányelvek szerinti megfelelőségértékelési módszert is elvégezték.
	Használjon munkavédelmi szemüveget.
	Viseljen védőkesztyűt.
	Viseljen fülvédőt.
	Viseljen légzésvédő maszkot.
	Védelem kettős szigeteléssel II. Nincs szükség földelésre.
	Javításkor a gépet nem szabad elektromos aljzathoz csatlakoztatni.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ

- **FIGYELEM!** Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt biztonsági figyelmeztetéseket, utasításokat, illusztrációkat és műszaki adatokat. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

1) A MUNKAKÖRNYEZET BIZTONSÁGA:

- A munkahelyet tisztán és jól megvilágított állapotban kell tartani. A rendetlenség és a sötét terek gyakran okozzák a baleseteket.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak. Az elektromos szerszámok szikrákat bocsátanak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Elektromos szerszámok használatakor ügyeljen arra, hogy gyermekek és más személyek ne férhessenek hozzá. Ha megzavarják, elveszítheti az irányítást az Ön által végzett tevékenység felett.

2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG:

- Az elektromos kéziszerszám tápkábelének csatlakozójának illeszkednie kell a hálózati aljzathoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa az e-mailt. tápkábel. Soha ne csatlakoztasson elosztókhöz vagy más adapterekhez olyan szerszámokat, amelyeknek a tápkábel csatlakozóján biztonsági tű van. A sértetlen dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát. A sérült vagy összegabalyodott tápkábelek növelik az áramütés kockázatát. Ha a tápkábel megsérült, ki kell cserélni egy speciális tápkábelre, amelyet a gyártótól vagy annak értékesítési képviselőjétől szerezhet be.
- A kezelő nem érinthet testével földelt tárgyakat, mint pl csövek, központi fűtés, tűzhelyek és hűtőszekrények. Az áramütés veszélye nagyobb, ha teste a földhöz van kötve.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek, nedvességnek vagy víznek. Soha ne érintse meg az elektromos kéziszerszámokat nedves kézzel. Soha ne mossa folyó víz alatt és ne merítse vízbe az elektromos szerszámokat.
- A kábelt nem szabad túlterhelni. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, kihúzására vagy kihúzására. A kábelt nem szabad hőnek, olajnak, éles széléknek vagy mozgó alkatrészeknek kitenni. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Soha ne dolgozzon olyan szerszámmal, amelynek elektromos eleme sérült. kábel ill villával, vagy a földre esett és bármilyen módon megsérült.
- Ha az elektromos szerszámokat a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát
- Ha nedves helyen használ elektromos szerszámokat, használjon hibaáram-védőkapcsolóval (RCD) védett tápegységet. Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét. A „maradékáram-védőkapcsoló (RCD)” kifejezés helyettesíthető a „főáram-megszakító (GFCI)” vagy a „szivárgóáram-megszakító (ELCB)” kifejezéssel.
- Tartsa el. kéziszerszámok kizárólag szigetelt felületekre, amelyek megfogásra szolgálnak, mert működés közben a vágó- vagy fúrótartozékok érintkezésbe kerülhetnek a rejtett vezetővel vagy annak saját vezetékével.

3) SZEMÉLYES BIZTONSÁG:

- Elektromos szerszámok használatakor legyen figyelmes és éber, fordítson maximális figyelmet az éppen végzett tevékenységre. Koncentrálj a munkára. Ne dolgozzon elektromos szerszámokkal, ha fáradt vagy kábítószert, alkoholt vagy gyógyszer hatása alatt áll. Még a pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet elektromos szerszámok használata közben. Amikor az el. ne egyen, igyon vagy dohányozzon a szerszámmal.
- Használjon védőfelszerelést. Mindig használjon szemvédőt. Használjon az Ön által végzett munka típusának megfelelő védőfelszerelést. Védőfelszerelések, mint pl a munkakörülményeknek megfelelően használt légzőkészülék, csúszásmentes biztonsági cipő, fejfedő vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérülés kockázatát.
- Kerülje az elektromos áram véletlen bekapcsolását eszközöket. Ne továbbítson e. olyan eszköz, amely csatlakoztatva van, ujjával a kapcsolón vagy a kioldón. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló vagy a kioldó „ki” állásban van, mielőtt csatlakoztatja a tápegységhez. Villamosenergia átvitel szerszámokat tartsa az ujját

a kapcsolón, vagy csatlakoztassa az elektromos csatlakozót. szerszámok behelyezése az aljzatba bekapcsolt kapcsoló mellett súlyos sérüléseket okozhat.

- Mielőtt bekapcsolná az áramot szerszámokat, távolítson el minden beállító kulcsot és szerszámot. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez rögzítve maradó csavarkulcs vagy szerszám személyi sérülést okozhat.

- Mindig tartson stabil testtartást és egyensúlyt. Csak ott dolgozzon, ahol biztonságosan elérhető. Soha ne becsülje alá saját erejét. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt.

- Öltözz megfelelően. Használjon munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Ügyeljen arra, hogy haja, ruhája, kesztyűje vagy bármely más testrésze ne kerüljön túl közel a forgó vagy forró elektromos alkatrészekhez. eszközöket.

- Csatlakoztassa az el. porelszívó eszköz. Ha van benne áram porgyűjtő vagy porelszívás eszköz csatlakoztatásának képességét, győződjön meg arról, hogy megfelelően van csatlakoztatva és használja. Az ilyen berendezések használata csökkentheti a por okozta veszélyt.

- Rögzítse szilárdan a munkadarabot. A megmunkálandó munkadarab rögzítéséhez használjon asztalos bilincset vagy satut.

- Ne használjon semmilyen eszközt, ha alkohol, kábítószer, gyógyszeres vagy egyéb kábító vagy függőséget okozó anyag hatása alatt áll.

- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha felügyelik őket, vagy ha az eszköz használatára vonatkozó utasításokat nem kaptak egy felelős személytől. biztonságuk érdekében. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

4) AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA:

- Az elektromos kéziszerszámokat mindig húzza ki az áramforrásból. hálózatok bármilyen probléma esetén munka közben, minden tisztítás vagy karbantartás előtt, minden költözéskor és megálláskor! Soha ne dolgozzon elektromos árammal. szerszámot, ha az bármilyen módon megsérült.

- Ha a szerszám szokatlan hangot vagy szagot kezd kibocsátani, azonnal hagyja abba a munkát.

- Ne terhelje túl az elektromos szerszámokat. Az elektromos kéziszerszámok jobban és biztonságosabban működnek, ha olyan sebességgel üzemeltetik őket, amelyre tervezték. Használja a munkához megfelelő eszközöket. A megfelelő szerszám jól és biztonságosan elvégzi azt a munkát, amelyre készült.

- Ne használjon olyan elektromos szerszámokat, amelyeket nem lehet biztonságosan be- és kikapcsolni a vezérlőkapcsolóval. Az ilyen eszköz használata veszélyes. A sérült kapcsolót minősített szervizben kell megjavítani.

- Húzza ki a szerszámot az elektromos hálózathoz, mielőtt elkezdi a beállítást, a tartozékok cseréjét vagy a karbantartást. Ez az intézkedés csökkenti a véletlen indítás veszélyét.

- A nem használt elektromos szerszámokat gyermekektől és illetéktelen személyektől távol tartsa. A tapasztalatlan felhasználók kezében lévő elektromos szerszámok veszélyesek lehetnek. Az elektromos szerszámokat száraz és biztonságos helyen tárolja.

- Gondosan tartsa jó állapotban az elektromos szerszámokat. Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását és mobilitásukat. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e meg a védőburkolatok vagy más alkatrészek, amelyek veszélyeztethetik az elektromos kéziszerszám biztonságos működését. Ha a szerszám megsérült, újbóli használat előtt javíttassa meg. Sok sérülést az elektromos szerszámok nem megfelelő karbantartása okoz.

- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott és élezett szerszámok megkönnyítik a munkát, csökkentik a sérülésveszélyt, és jobban ellenőrizhető a velük végzett munka. A használati utasításban felsoroltaktól vagy az importőr által javasoltaktól eltérő tartozékok használata károsíthatja a szerszámot, és sérülést okozhat.

- Elektromos szerszámok, tartozékok, munkaeszközök stb. használja ezen utasításoknak megfelelően, és az adott elektromos kéziszerszámhoz előírt módon, figyelembe véve az adott munkakörülményeket és az elvégzett munka típusát. Ha a szerszámot nem rendeltetésszerűen használja, az veszélyes helyzetekhez

vezethet.

5) AKKUMULÁTOROS SZERSZÁM HASZNÁLATA

- Az akkumulátor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló "0-off" állásban van. Az akkumulátor bekapcsolt szerszámba való behelyezése veszélyes helyzeteket okozhat.
- Az akkumulátor töltéséhez csak a gyártó által előírt töltőt használjon. Ha más típusú akkumulátorhoz töltőt használ, az megsérülhet és tüzet okozhat.
- Csak az adott szerszámhoz való akkumulátort használjon. Más akkumulátorok használata sérülést vagy tüzet okozhat.
- Ha az akkumulátort nem használja, tárolja elkülönítve fémtárgyaktól, például bilincsektől, kulcsoktól, csavaroktól és egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek az akkumulátor érintkezőinek összekapcsolódását okozhatják. Az akkumulátor rövidre zárása sérülést, égési sérülést vagy tüzet okozhat.
- Az akkumulátorokat óvatosan kezelje. Gondatlan kezelés esetén vegyi anyag távozhat az akkumulátorból. Kerülje a vele való érintkezést. Ha kapcsolatba kerül ezzel a vegyszerrel, mossa le az érintett területet folyó vízzel. Ha a vegyszer a szembe kerül, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátor vegyszerek súlyos sérüléseket okozhatnak.
- Az akkumulátort vagy a szerszámot nem szabad tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek kitenni. Tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást okozhat.
- Sérült vagy újjáépített akkumulátort vagy szerszámot nem szabad használni. A sérült vagy módosított akkumulátorok kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.

6) SZERVIZ

- Az elektromos szerszámokat szakképzett szerelővel javíttassa. Csak azonos cserealkatrészek használhatók. Ezzel garantálja az elektromos kéziszerszám biztonságának megőrzését

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK EGYENES CSISZOLÓKHOZ

KÖSZÖRÜLÉS, DRÓTKEFÉZÉS, POLÍRÁS, GRAVÍRÁS, FARAGÁS VAGY CSISZOLÓ VÁGÁS MUNKAVÉGZETÉBEN HASZNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Ez a szerszám csiszolóként, drótkefe-csiszolóként, polírozóként, faragószerszámként vagy vágószerszámként használható. Az eszközhöz mellékelte összes biztonsági utasítást, utasítást, ábrát és előírást el kell olvasni. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
- Nem ajánlott ezt az eszközt olyan munkatevékenységekhez használni, mint a sík (felületi) csiszolás. Veszélyt és személyi sérülést okozhat az olyan munkavégzés, amelyre ez a szerszám nem készült.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem kifejezetten a szerszám gyártója tervezett és ajánlott. Önmagában az a tény, hogy egy adott szerszámhoz tartozékokat telepíthet, nem garantálja annak biztonságos működését.
- A köszörülési tartozékok névleges fordulatszámának legalább meg kell egyeznie a szerszámon feltüntetett maximális fordulatszámmal. A névleges sebességnél nagyobb sebességgel működő csiszoló tartozékok eltörhetnek és széteshetnek.
- A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az adott szerszámhoz tartozó névleges tartományon belül kell lennie.
- A tárcsák, csiszolódobok vagy egyéb tartozékok befogási méretének alkalmasnak kell lennie a szerszám orsójához vagy patronjához való rögzítéshez. Az olyan rögzítőfuratokkal rendelkező tartozékok, amelyek nem egyeznek a szerszám rögzítési méreteivel, kiegyensúlyozatlanok lesznek, erősen vibrálhatnak, és az irányítás elvesztését okozhatják.
- A szártárcsákat, csiszolódobokat, marókat vagy egyéb tartozékokat teljesen be kell helyezni a befogóba vagy a tokmányba. Ha nem tart eléggé és/vagy a tárcsa túl nagy kiemelkedés, akkor a felszerelt tárcsa meglazulhat és nagy fordulatszámon kieshet.
- A sérült tartozékokat nem szabad használni. A tartozékokat minden használat előtt ellenőrizni kell (Ellenőrizze, hogy a csiszolókorongok nem repedtek-e vagy repedtek-e, a csiszolódobokon nincs-e látható

repedés, szakadás vagy túlzott kopás, ellenőrizze, hogy a drótkefék nincsenek-e meglazulva vagy eltörve.) Ha a tartozékok vagy szerszámok leestek, ellenőrizze, hogy nem sérültek-e, vagy szerelje fel a sértetlen tartozékokat. A tartozék átvizsgálása és beszerelése után a kezelőnek és a közelben lévőknek úgy kell állniuk, hogy a forgó tartozék síkjából kikerüljenek, a szerszámot 1 percig üresjáratú fordulatszámra hagyják járni. A próbaidő alatt a sérült tartozékok általában eltörnek.

- Személyi védőfelszerelést kell használnia. Az alkalmazástól függően arcvédőt vagy védőszemüveget kell használni. Megfelelően használjon porálarcot, hallásvédőt, kesztyűt és olyan munkakötényt, amely képes a csiszolandó anyag vagy a munkadarab kis darabjait megtartani. A szemvédelemnek képesnek kell lennie a különféle munkatevékenységek során keletkező repülő szilánkok visszatartására. A porálarcnak vagy légzőkészüléknek ki kell tudnia szűrni az adott tevékenység során keletkező részecskéket. A nagy intenzitású zajnak való hosszú távú expozíció halláskárosodást okozhat.

- A közelben tartózkodóknak biztonságos távolságban kell maradniuk a munkaterülettől. Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, egyéni védőfelszerelést kell használnia. A munkadarab töredékei vagy a sérült kerék elrepülhet és sérülést okozhat még a közvetlen munkaterületen kívül is.

- Ha olyan műveletet végez, ahol a megmunkáló szerszám rejtett vezetőekhez vagy saját előtoláshoz érhet, a szerszámot szigetelt fogófelületeknél kell tartani. Ha egy megmunkálószerszám "élő" vezetővel érintkezik, az elektromechanikus szerszám szigeteletlen fémrészei is "élessé" válnak, és áramütést okozhat a felhasználónak.

- A szerszám bekapcsolásakor a szerszámot mindig szilárdan a kéz(ek)ben kell tartani. A motor reakciónyomatéka teljes fordulatszámra gyorsításkor az egész szerszám kipörgését okozhatja.

- Amikor csak lehetséges, használjon bilincseket a munkadarab rögzítéséhez. Munka közben soha nem szabad az egyik kezében kis munkadarabot, a másikban szerszámot tartani. Egy kisméretű munkadarab felszerelése lehetővé teszi a kezelő számára, hogy a kezével (kezeivel) kezelje a szerszámot. A kör alakú anyagok, például rudak, csövek vagy csövek hajlamosak forogni vágás közben, és így a szerszám feltekerését vagy a kezelő felé ugrását okozhatják.

- A mozgatható tápot a forgó tartozékoktól távol kell elhelyezni. Ha a kezelő elveszti az irányítást, akkor elvághatja vagy megsértheti a mozgó tartozék adagolóját, és a kezelő keze vagy karja behúzódhat a forgó tartozékba.

- A szerszámot soha nem szabad letenni, amíg a szerszám teljesen le nem áll. A forgó tartozékok megakadhatnak a felületen, és kivonhatják a szerszámot a kezelő irányítása alól.

- Szerszámcsere vagy beállítás után győződjön meg arról, hogy a befogóanya, a befogópatron vagy más állítóeszköz megfelelően meg van húzva. A laza berendezésbeállítások váratlanul elmozdulhatnak, ami az irányítás elvesztését okozhatja, és a laza forgó részek hevesen kilökhetnek.

- A szerszámot szállítás közben soha nem szabad elindítani. Ha véletlenül megérinti, a forgó szerszám feltekeredhet a ruhára, és a testhez húzódhat.

- A szerszám szellőzőnyílásait rendszeresen meg kell tisztítani. A motorventilátor beszívja a port a szekrénybe, és a fémpor túlzott felhalmozódása elektromos veszélyt okozhat.

- Ne dolgozzon a szerszámmal gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.

- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek folyadékűtést igényelnek. Víz vagy más hűtőfolyadék használata áramütés következtében sérülést vagy halált okozhat.

VISSZATÉRÍTÉS ÉS KAPCSOLÓDÓ UTASÍTÁSOK

- A visszarúgás egy forgó tárcsa, csiszológyűrű, kefe vagy egyéb tartozék becsípődése vagy beszorulása hirtelen reakciója. Egy becsípődés vagy elakadás a forgó tartozék hirtelen leállítását okozza, ami viszont azt eredményezi, hogy az ellenőrizetlen szerszám a tartozék forgásával ellentétes irányba lökdösődik. Például, ha egy csiszolókorong beszorul vagy beszorul egy munkadarabba, a tárcsa becsípődésbe kerülő éle behatolhat az anyag felületébe, és a tárcsa felfordulását vagy kilökődését okozhatja. A tárcsa a kezelő felé vagy tőle távolodva ugorhat, attól függően, hogy a tárcsa milyen irányban mozog azon a helyen, ahol elakadt. A csiszolókorongok ilyen esetekben megrepedhetnek.

- A visszarúgás a szerszám nem megfelelő használatából és/vagy helytelen munkafolyamatokból vagy -

körülményekből ered, és az alábbi biztonsági intézkedések betartásával megelőzhető:

- A szerszámot szilárdan kell tartani, és meg kell őriznie a test és a kar megfelelő pozícióját, hogy ellenálljon a visszarúgási erőknek. A kezelő a megfelelő óvintézkedések megtétele esetén képes szabályozni a visszarúgási erőket.
- Különös figyelmet fordítson a sarkok, éles szélek stb. megmunkálására. Meg kell akadályozni a szerszám ugrását és a tartozékok beszorulását. A sarkok, éles szélek vagy a pattogás hajlamosak beszorítani a forgó tartozékokat, és az irányítás elvesztését vagy visszarúgást okozhatnak.
- Fogazott fűrészlapot nem szabad a szerszámhoz csatlakoztatni. Ezek a lemezek gyakran visszarúgást és az irányítás elvesztését okozzák.
- Mindig ugyanabban az irányban mozgassa a szerszámot az anyagon keresztül, amelyben a vágóél kilép az anyagból (ami ugyanabban az irányban történik, ahogyan a forgács kidobódik). A szerszám rossz irányú eltolása azt eredményezi, hogy a szerszám éle kiszakad az érintkezésből, és az eltolás irányába húzza a szerszámot.
- Keményfém maró, vágótárcsa, nagysebességű maró vagy keményfém maró használatkor a munkadarabot mindig szilárdan rögzíteni kell. Ezek a tárcsák beszorulnak, ha enyhén megdőlnék a horonyban, és visszarúgást okozhatnak. Ha a vágópenge elakad, általában maga a penge eltörik. Ha egy keményfém szármaró, nagy sebességű szármaró vagy volfrám-karbid szármaró elakad, kiugorhat a résből, és a kezelő elveszítheti uralmát a szerszám felett.

KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK KÖSZÖRÜLÉSI ÉS VÁGÁSI MUNKAVÉGZÉKEKHEZ

Biztonsági utasítások a köszörülés és a csiszolóvágás munkavégzésére:

- Csak olyan típusú lemezt használjon, amely ehhez a szerszámhoz ajánlott, és csak az ajánlott felhasználásra. Például: a vágókorong oldalával való köszörülés nem megengedett. A csiszoló vágókorongokat kerületi köszörülésre tervezték, az ezekre ható oldalirányú erők széttörhetik őket
- Menetes kúpos és hengeres csiszolótestekhez csak sértetlen karimás kerékszárakat szabad megfelelő méretű és alakú tehermentesített oldalakkal használni. A megfelelő szárak csökkentik a test megrepedésének lehetőségét.
- A vágótárcsát nem szabad beleütni az anyagba, és nem szabad túlzott nyomásnak kitenni. Nem szabad túlzott vágásmélységet elérni. A penge túlterhelése növeli a terhelést és a penge elcsavarodási vagy beszorulási hajlamát a vágás során, valamint a visszarúgás vagy a pengetörés lehetőségét.
- A kezek nincsenek egyenes vonalban a pörgőtárcsával vagy mögött. Abban a pillanatban, amikor a kerék a munkaponton eltávolodik a kezelő kezétől, egy esetleges visszarúgás a forgó kereket és a szerszámot közvetlenül a kezelőre vetheti.
- Ha a fűrészlap beszorul vagy a vágás valamilyen okból megszakad, a szerszámot ki kell kapcsolni, és mozdulatlanul kell tartani, amíg a penge teljesen meg nem áll. A kezelő soha ne kísérelje meg kihúzni a vágópengét a vágásból, miközben a penge mozgásban van, mert visszarúgás léphet fel. A lemez becsípődésének vagy elakadásának elkerülése érdekében ellenőrizni kell a helyzetet és javítani kell.
- Ha a tartozék a munkadarabban van, a vágási műveletet nem szabad újratekenni. Hagyja, hogy a fűrészlap elérje teljes sebességét, és óvatosan helyezze vissza a vágásba. Ha a szerszámot úgy indítja újra, hogy a penge belemerül a vágásba, beszorulhat, felnyomódhat vagy visszarúghat.
- A paneleket és más nagy munkadarabokat alá kell támasztani, hogy csökkentse a kerék beszorulásának kockázatát. A nagy munkadarabok hajlamosak saját súlyuk hatására meghajolni. A támasztékokat a munkadarab alá kell helyezni a vágási vonal közelében és a munkadarab szélei közelében a tárcsa mindkét oldalán.
- Különös figyelmet kell fordítani a falak vagy üreges terek "üregvágására". A behatoló penge elvághatja a gáz- vagy vízvezetékeket, elektromos vezetékeket vagy tárgyakat, amelyek visszarúgást okozhatnak.

MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK DRÓTKEFÉS CSISZOLÁS

- Ne feledje, hogy a drótsörték még normál tevékenység közben is leszállnak a keféről. A vezetékeket nem

szabad túlterhelni a kefe túlzott terhelése miatt. A drótsörték könnyen áthatolnak a könnyű ruházaton vagy a bőrön.

- A keféket használat előtt legalább 1 percig üzemi sebességgel kell hagyni. Ezalatt senki sem állhat a kefe elé vagy az útjába. A felvétel során laza sörték vagy drótok repülnek ki a keféből.
- A kefe tehermentesítésekor a forgó drótkefét Öntől távol kell irányítani. A kis részecskék és vékony huzaldarabok nagy sebességgel repülhetnek ezeknek a keféknek a használata közben, és a kezelő bőrének ütközhetnek.

HASZNÁLAT ÉS ÖSSZESZERELÉS

- Használat előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és tartsa a termékhez csatolva, hogy azzal használható legyen

az üzemeltető tájékoztathatta. Ha valakinek kölcsönadja vagy eladja a terméket, kérjük, mellékelje hozzá ezt a használati útmutatót is. Kerülje el a kézikönyv sérülését. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért vagy sérülésekért, amelyeket a készülék jelen utasításokkal ellentétes használata okozott.

- A készülék használata előtt ismerkedjen meg minden kezelőszervével és alkatrészével, valamint a készülék kikapcsolásának módjával, hogy veszélyhelyzet esetén azonnal kikapcsolhassa. Használat előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész megfelelően rögzítve van-e, és ellenőrizze, hogy a készülék bármely része, beleértve a tápkábelt is, nem sérült-e meg. A megrepedt tápkábel is sérülésnek minősül. Ne használja a készüléket sérült alkatrészekkel, és javíttassa meg egy hivatalos szervizközpontban.

- Húzza ki a tápkábelt az áramforrásból, mielőtt bármilyen módosítást, beállítást vagy a szerszám cseréjét elvégezné.

SZORÍTÓKAPCSOLÓ CSERÉJE

- A készülékhez 3 féle befogópatron is tartozik.

- A reteszelőgombbal biztosítsa a forgórészt elfordulás ellen, és a kulccsal lazítsa meg a szorítóhüvely rögzítőanyáját.

- Távolítsa el a befogót és tisztítsa meg a tartót.

- Helyezze be a kívánt szorítópatront, és csavarja be a szorítópatron rögzítőanyáját.

CSISZOLÁSI VAGY POLÍROZÁSI TARTOZÉKOK ÖSSZESZERELÉSE/CSERÉJE

- A tartozékok behelyezésekor vagy cseréjekor munkakesztyű viselését javasoljuk.

- A rendeltetésszerű használatnak megfelelően válassza ki a megfelelő tartozékokat.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt behelyezi a tartozékot a készülék szorítószerkezetébe, ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Ne használjon sérült tartozékokat.

- A használt befogópatron furatának átmérőjének meg kell egyeznie a tartozék szárának átmérőjével, különben még a biztosítóanya megfelelő meghúzásával sem lehet biztonságosan rögzíteni a szerszámot.

1. A reteszelőgomb segítségével biztosítsa a forgórészt elfordulás ellen, és a csavarkulccsal lazítsa meg a szorítóhüvely rögzítőanyáját.

2. Vegye ki a tartozékot a szorítóhüvelyből, és helyezze be az új tartozékot.

- **FIGYELEM!** Miután behelyezte a tartozékokat a befogópatronba, húzza meg erősen a befogópatron rögzítőanyáját egy villáskulccsal. Ellenkező esetben a befogópatron megsérülhet.

A VÁGÓTÁRCSA ÖSSZESZERELÉSE

- Javasoljuk, hogy munkakesztyűt viseljen a vágótárcsa behelyezésekor vagy cseréjekor.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt a vágótárcsát a készülék szorítószerkezetébe szerelné, ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Ne használjon sérült vágótárcsát.

1. A reteszelőgomb segítségével biztosítsa a forgórészt elfordulás ellen, és a csavarkulccsal lazítsa meg a szorítóhüvely rögzítőanyáját.

2. Helyezze be a vágótárcsa tartóját a szorítóhüvelybe.

- **FIGYELEM!** Miután behelyezte a meghajtót a befogópatronba, húzza meg erősen a befogópatron

rögzítőanyáját egy villáskulccsal. Ellenkező esetben a befogópatron megsérülhet.




3. Lazítsa meg és távolítsa el a csavart a vágótárcsa-tartó tetején.

4. Helyezze be a vágókorongot a csavar és a vágótárcsa tartó közé. Ezután rögzítse a csavart.

A KISZERELHETŐ HOSSZABBÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE BOWDENNEL

- A levehető bowden rögzítést arra az esetre használjuk, ha az anyag precíz megmunkálására van szükség, vagy hosszú ideig dolgozik a direkt csiszolóval.

- Szerelje fel a levehető bowden hosszabbítót az alábbiak szerint:

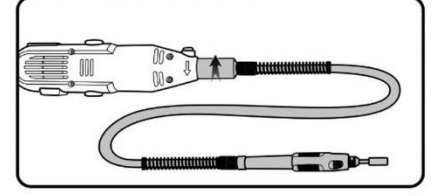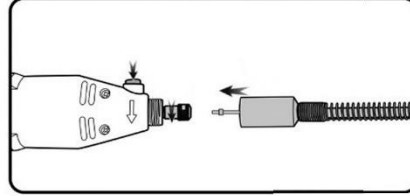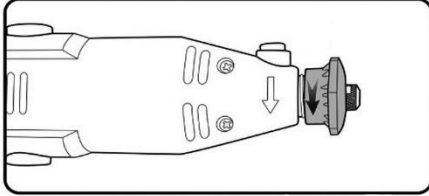

1. Távolítsa el a védőanyát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.

2. Hosszabbítsa meg a kábelt a kivehető hosszabbítótól a Bowden segítségével kb. 3-4 cm-rel.

3. Szorítsa be a kábelt a daráló tokmányába úgy, hogy ne érje el a tokmány végét, ügyeljen arra, hogy a tokmány megfelelően meg legyen húzva.

4. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva csavarja fel az anyát a daráló testén lévő menetre.

- A bowdenrel ellátott kivehető hosszabbító szétszereléséhez fordított sorrendben járjon el.

- Javasoljuk, hogy csak a gyártó ilyen típusú közvetlen csiszolóhoz tervezett levehető bowden tartozékát használja. Ha másik bowdenes levehető tartozékot használ, ellenőrizze, hogy a bowdenes levehető tartozék forgásiránya megegyezik-e az egyenes köszörű tokmányának forgásirányával. Ellenkező esetben a levehető bowdentartozék vagy a közvetlen csiszoló megsérülhet.

- **VIGYÁZAT:** Ha levehető bowdentartozék van felszerelve, és a levehető bowden tokmány még akkor sem forog, amikor a daráló motorja jár, ennek az az oka, hogy a kábel túl mélyen van a daráló tokmányban, és nem fér bele a levehető bowden nyílásába. rögzítő tokmány. Kapcsolja ki a közvetlen csiszolót, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból, távolítsa el az anyát, kissé hosszabbítsa meg a kábelt a daráló tokmányában, húzza meg ismét erősen a tokmányt, és csavarja vissza az anyát.

BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához kapcsolja a működtető kapcsolót "O" állásba.

Kikapcsolás: A készülék kikapcsolásához kapcsolja a működtető kapcsolót "I" állásba.

SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

- A készülék fordulatszámja a fordulatszám szabályzóval simán szabályozható.

KARBANTARTÁS

- **Bármilyen ellenőrzés vagy karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból.**

- Minden használat után alaposan tisztítsa meg az akkus direkt darálót. Ha a szennyeződés nem távolítható el, használjon szappanos vízzel megnedvesített puha rongyot. Soha ne használjon tisztítószeret vagy oldószereket, például benzint, alkoholt, ammóniát stb.! Ezek az oldószerek károsíthatják a termék műanyag részeit.

- Rendszeresen ellenőrizze készülékét, és ha azt tapasztalja, hogy egyes részei elhasználódtak vagy sérültek, saját biztonsága érdekében cserélje ki azokat. A gép kopott vagy sérült részeit csak hivatalos szervizben lehet cserélni, vagy az eladó gondoskodik a cseréről.

- Győződjön meg arról, hogy eredeti alkatrészeket használ.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az áthúzott hulladékgyűjtő tartály szimbólum a termékeken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikai termékeket nem szabad a normál kommunális hulladékhoz adni. A megfelelő ártalmatlanítás, hasznosítás és újrahasznosítás érdekében ezeket a termékeket szállítsa a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol ingyenesen átveszik azokat. Alternatív megoldásként egyes országokban visszaküldheti termékeit a helyi kiskereskedőnek, ha egyenértékű új terméket vásárol. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből származhatnak. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok szakszerűtlen ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírságot vonhat maga után.

STREND PRO[®]

Garancialevél/Warranty

Modellszám:	Eladás dátuma:	Eladó aláírása és pecsétje:

Ügyfél neve (cég neve):	Ügyfél címje (Cég címje):

Az ügyfél az aláírásával megerősíti, hogy a készüléket bemutatták és elmagyarázták neki, hogy ismeri a gép üzemeltetésére és használatára vonatkozó utasításokat, valamint hogy a készülék teljesen volt neki kiadva.	Ügyfél aláírása:

Jegyzések a panszokról – jótálási javítások

A panasz elfogadásának dátuma:	A panasz befejezésének dátuma:	A panasz száma:	Aláírás az átvett jótálási javításról (Jegyzések a jogosulatlan panszról)	Serviztechnikus pecsétje:

Jótállás feltételek

- A szállító biztosítja a termék jótállását amely szerepel a garancialevelen a feltétellel, hogy a használat és tárolás összhangban lesz a feltételekkel és normákkal, valamint a használati utasítással. A garanciaidő az értékesítés időpontjától kezdődik.
A jótálási idő a töltőkre 12 hónap.
- A kiterjesztett garanciát 5 éves időszakra nyújtják a feltétellel, hogy a termék bevan írva a hoszab garancia termékek listájára, az utolsó használó a vevő, es nemlesz használva kereskedelmi célokra. A kiterjesztett jótállás rendszeres szervizellenőrzést igényel a szállító hivatalos szervizközpontjában.
- A garancia időtartama meghosszabbodik a termék garanciális idejével mikor a szervizközpontba volt javításba, és a jótállási lapon felvann jegyezve ez az idő. A jótállási igényt a fogyasztó igényelheti egy hivatalos szervizközpontban, a mellékelt "A" szervizközpont lista szerint. A "B" szervizközpontokba csak olyan termékeken végeznek javításokat amelyeket ott adtak ell. A szervizközpontok listáját rendszeresen frissítik a gyártók és az import oldalon: www.strendpro.sk.
- A Szervizközpontnak a törvényi határidőn belül jótállási javítást kell biztosítania. A panaszkezelés törvényes határideje a panasz kézhezvételét követő napon kezdődik
- Az ingyenes garanciális javítás nem alkalmazható a termék helytelen használatából eredő hibákra, az üzemeltetési utasítás okal elentétben, a nem megfelelő kezelésének, a gép mechanikai károsodásra, az általános mechanikai károsodásra amely általános használatkor keletkezik, az üzemeltető helytelen használatára, természeti katasztrófáknál, a termékkel való illetéktelen beavatkozásnál , a nem megfelelő pótalkatrészek használatánál a nem megfelelő tüzelőanyag használatnál és a látszólagos gépi túlterhelés következtében fellépő hibáknál a felső teljesítmény határ folyamatos túllépése miatt. Az üzemeltető által kezelhető, és a használati utasításban felsorolt tisztítási, karbantartási, gondoskodás és a beállítási munkák nem tartoznak a jótállás hatálya alá.
- Az alkatrészek kopásának elsősorban olyan alkatrészek kopása érhető mind: minden forgó és mozgó alkatrész, vágó rész és burkolat, kapcsok és ékek, fogaskerekek és ékszíjak, láncos fogaskerekek, súrlódás és tengelykapcsoló súrlódó felületek, gumibroncs futófelületek és rutinszerű karbantartási alkatrészek, mint például: , hidraulikus és olajsűrők, gyújtógyertyák, olaj- és hűtőfolyadék-kazetták
- A kiterjesztett garanciából kivannak hagyva olyan gépek és berendezések mentesített részeit, amelyeknél az adott gyártó rövidebb garanciát nyújt, mint maga a termék gyártója. Ez a kategória magában foglalja: akkumulátorok, izzók és hasonlók
- A garancia alá tartozó igények igénybevételéhez való jog a termék tulajdonosa, feltéve hogy ezt legkésőbb a jótállási időszak utolsó napján teszi meg.
- A követelések feldolgozása a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
- A meghosszabbított 5 éves garanciális feltételeknek megfelelő szervizellenőrzést csak rendszeres időközönként, a szállító hivatalos szervizközpontjában lehet elvégezni, és az egyes vizsgálatok közötti időszak nem haladhatja meg a 12 hónapot. Az első szervizvizsgálatot legkésőbb a termék értékesítésének napjától számított 12 hónapon belül kell elvégezni. A szervizvizsgálatokat a naptári év utolsó három és első két hónapjában szervizközpontok végzik. Minden szervizvizsgálatot fel kell jegyezni a jótállási jegyen a szervizközpont ellenőrzésének, aláírásának és bélyegzőjének dátumával. A szervizvizsgálat a gyártó által ajánlott gépellőrzést, a patronok és szűrők cseréjét, a kopott és sérült alkatrészek cseréjét, amelyek a más alkatrészek károsodását, kopását és a gép beállítását érinthetik. A szolgáltatási ellenőrzést és a felhasznált anyagot egy érvényes kiszolgálóközponti árlista szerint kell kiszámítani.

A panasz benyújtásakor a panaszolt köteles benyújtani egy tiszta és teljes terméket, a vásárlás igazolását, vagy egy kitöltött és megerősített garanciajegyet a panaszra. A kiterjesztett garancia esetén a szervizvizsgálatok és az egyes turrák adózási dokumentumait rögzítik.
Ha a garanciális kártyán a meghosszabbított garanciális feltételek egyikének sem felel meg, a termék 2 év garanciát vállal.

A SZAVATOSSÁGI ES A JÓTÁLÁSI SZERVISZT A GYÁRTÓ BISZTOSÍJA

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance





Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk

MINI POLIZOR DREPT**UTILIZARE**

Mini polizorul drept este utilizat pentru prelucrarea detaliată a metalelor, materialelor plastice, lemnului și a materialelor similare cu ajutorul unui accesoriu de prelucrare adecvat.

Utilizați dispozitivul numai pentru scopul propus. Orice altă utilizare este considerată un caz de utilizare necorespunzătoare. Utilizatorul / operatorul și nu producătorul vor fi responsabili pentru orice daune sau vătămări cauzate de această utilizare necorespunzătoare. Vă rugăm să rețineți că acest dispozitiv nu este conceput pentru uz comercial sau industrial. Garanția nu va fi valabilă dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale, industriale sau similare.

PARAMETRI TEHNICI

	TENSIUNE/FRECVENȚĂ	230 V / 50 Hz
	PUTERE	130 W
	VITEZĂ FĂRĂ ÎNCĂRCARE	8 000 - 30 000 min ⁻¹
	DIAMETRU DE PRINDERE	max 3,2 mm
	LUNGIMEA CABLULUI DE ALIMENTARE	1,8 m
	CAPAC	IP20
	VIBRAȚII	2,02 m/s ² Abatere (K) = 1,5 m/s ²
	NIVEL DE PUTERE ACUSTICĂ (LWA)	84 dB(A) Abatere (K) = 3 dB(A)
	NIVEL DE PRESIUNE ACUSTICĂ (LpA)	73 dB(A) Abatere (K) = 3 dB(A)
	GREUTATE	2 kg











PĂRȚILE PRODUSULUI

1	Clemă de prindere	4	Regulator de viteză
2	Buton de oprire a arborelui	5	Cablu de alimentare
3	Comutator de operare		

Accesorii:

- 30 buc disc de tăiere 24 x 8 mm
- 36 buc disc de tăiere 24 x 6 mm
- 5 buc. disc de tăiere întărit cu fibră de sticlă 32 x 1,2 mm
- 60 buc. disc de șlefuit
- 5 buc. piatră de șlefuit din oxid de aluminiu 3,2 mm
- 4 buc. piatră de șlefuit din carbură de siliciu 3,2 mm
- 12 buc. disc de șlefuit din oxid de aluminiu
- 8 buc. rolă de șlefuit 12,7 x 12,7 mm
- 9 buc. rolă de șlefuit 6,3 x 12,7 mm
- 3 bucăți perie de nailon 3,2 mm
- 3 bucăți perie de oțel 3,2 mm
- 2 buc. suport de role abrazive 3,2 mm
- 6 buc. burghiu: 2 x 1,6 mm; 2 x 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 4 buc mandrină: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 buc cheie
- 1 buc piatră de șlefuit
- 1 buc pastă de lustruit
- 3 buc. mandrină pentru roata de tăiere de 3,2 mm
- 1 buc știft de blocare pentru roata de polizare din pâslă de 3,2 mm
- 5 buc. burghiu diamantat 3,2 mm
- 2 buc. burghiu de gravură 3,2 mm
- 1 buc con de pâslă 9,5 x 19 mm
- 1 buc. role de pâslă 25 x 6,3 mm
- 4 buc. cilindru de pâslă 12,7 x 6,3 mm
- 1 buc. disc de lustruire 22 x 2,5 mm
- 1 buc disc de șlefuit cu lamelă
- 1 buc știft

EXPLICAREA SIMBOLURILOR

	Avertizare generală de pericol.
	Citiți instrucțiunile de utilizare.
	Nu aruncați la gunoiul menajer normal. În schimb, contactați centrele de reciclare într-un mod ecologic. Vă rugăm să aveți grijă să protejați mediul înconjurător.
	Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile și a fost efectuată o metodă de evaluare a conformității acestor directive.
	Folosiți ochelari de protecție.
	Purtați mănuși de protecție.
	Purtați protecție auditivă.
	Purtați mască de protecție respiratorie.
	Protecție prin dublă izolare II. Nu este nevoie de împământare.
	În timpul efectuării reparațiilor, nu este permisă conectarea dispozitivului la o priză electrică.

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ PENTRU SCULELE ELECTRICE

Citiți avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și datele tehnice furnizate cu această sculă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămare gravă.

1) SIGURANȚA LOCULUI DE MUNCĂ

- Locul de muncă trebuie păstrat curat și bine iluminat. Zonele aglomerate și întunecate pot provoca accidente.
- Nu folosiți scule electrice în zonele în care există riscul de explozie sau în care sunt prezente lichide, gaze sau praf inflamabil. În scula electrică sunt generate scânteii care pot aprinde praful sau vaporii.
- Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane la scula electrică. Dacă sunteți întrerupt, este posibil să pierdeți controlul asupra activității dvs.

2) SIGURANȚA ELECTRICĂ

- Ștecherul cablului de alimentare a sculei trebuie să se potrivească la priza electrică. Nu modificați niciodată cablul de alimentare electrică. Nu folosiți niciodată o sculă electrică cu un știft de protecție pe ștecherul cablului de alimentare cu un prelungitor sau un adaptor. Ștecherele nedeteriorate și prizele potrivite vor reduce riscul de electrocutare. Cablurile de alimentare deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare nou, care poate fi obținut de la producător sau distribuitor.
- Operatorul nu trebuie să atingă obiecte împământate, cum ar fi conducte, carcasă de încălzire centrală, sobe și frigider. Riscul de electrocutare este mai mare în cazul în care corpul dvs. este împământat.
- Nu expuneți scule electrice la ploaie, umezeală sau apă. Nu atingeți niciodată sculele electrice cu mâinile ude. Nu spălați niciodată scula electrică sub jet de apă și nu o scufundați în apă.
- Nu supraîncărcați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta scula electrică. Cablul nu trebuie expus la căldură, ulei, margini ascuțite sau părți mobile. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.
- Nu lucrați niciodată cu scule care au un cablu sau un ștecher deteriorat sau care a căzut la sol și a fost deteriorat în orice fel.
- Când utilizați scule electrice în aer liber, utilizați un prelungitor potrivit pentru uz exterior. Utilizarea unui cablu potrivit pentru uz exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă utilizați scule electrice în zone umede, utilizați o sursă de alimentare protejată RCD. Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul de electrocutare. Termenul "dispozitiv de curent rezidual (RCD)" poate fi înlocuit cu "întrerupător de circuit de siguranță (GFCI)" sau "întrerupător de scurgere la pământ (ELCB)".
- Țineți scula electrică numai de suprafețele sale de prindere izolate, deoarece accesoriile de tăiere sau de foraj pot intra în contact cu fire ascunse sau cu propriul cablu în timpul funcționării.

3) SIGURANȚA PERSOANELOR

- Când utilizați scule electrice, fiți atenți și acordați o atenție deosebită activității pe care o desfășurați. Concentrează-te pe activitatea dvs.. Nu folosiți scule electrice dacă sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicamentelor. Chiar și o neatenție momentară în timp ce utilizați scule electrice poate duce la vătămări corporale grave. Atunci când lucrați cu scule electrice, nu mâncați, nu beți și nu fumați.
- Folosiți îmbrăcăminte de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Folosiți echipament de protecție adecvat tipului de muncă pe care îl desfășurați. Echipamentele de protecție precum masca de respirat, încălțăminte antiderapantă, casca sau căștile de protecție, utilizate în conformitate cu condițiile de muncă, reduc riscul de vătămare corporală.
- Evitați pornirea neintenționată a sculelor electrice. Nu transportați scula electrică conectată la rețea cu degetul de pe comutator sau declanșator. Asigurați-vă că întrerupătorul sau declanșatorul se află în poziția „off” înainte de a conecta la sursa de alimentare. Transportul sculei electrice cu un deget pe întrerupător sau conectarea fișei de alimentare în priză cu întrerupătorul pornit poate provoca vătămări grave.

- Înainte de a porni scula electrică, scoateți toate cheile și instrumentele de reglare. O cheie de reglare sau un instrument care rămâne atașat de partea rotativă a sculei electrice poate provoca vătămări personale.
- Mențineți întotdeauna o postură și echilibru stabile. Lucrați numai în zone în care puteți ajunge în siguranță. Nu vă supraestimați niciodată propria forță. Nu folosiți scula electrică dacă sunteți obosit.
- Purtați haine potrivite. Folosiți îmbrăcăminte de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Asigurați-vă că părul, îmbrăcăminte, mănușile sau orice alte părți ale corpului dvs. nu se apropie prea mult de părțile rotative sau fierbinți ale sculei electrice.
- Conectați scula electrică la extracția prafului. Dacă scula electrică poate fi conectată la echipamente de colectare sau extracție a prafului, asigurați-vă că este conectată și utilizată corespunzător. Utilizarea unui astfel de echipament poate reduce riscurile datorate prafului.
- Fixați bine piesa de prelucrat. Utilizați o clemă sau o menghină pentru a fixa piesa de prelucrat.
- Nu folosiți nicio sculă dacă sunteți sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor sau a altor substanțe narcotice sau dependente.) - Mașina nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.

4) UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SCULEI ELECTRICE

- În cazul în care există probleme în timpul funcționării, înainte oricărei lucrări de curățare sau întreținere, de fiecare dată când vă deplasați sau opriți utilizarea sculei electrice, deconectați-o de la sursa de alimentare / rețea! Nu lucrați niciodată cu scula electrică dacă este deteriorată în vreun fel.
- Dacă scula electrică începe să producă un sunet sau miros anormal, încetați utilizarea sa imediat.
- Nu supraîncărcați scula electrică. Scula electrică va funcționa mai bine și mai în siguranță dacă lucrați cu acesta la viteza (rpm) pentru care a fost proiectată. Folosiți scula potrivită pentru lucrarea pe care o efectuați. O sculă adecvată va efectua munca pentru care a fost realizată bine și în siguranță.
- Nu folosiți scule electrice care nu pot fi pornite și oprite în siguranță cu întrerupătorul de control. Folosirea unei astfel de scule este periculoasă. Un întrerupător deteriorat trebuie reparat de un centru de service autorizat.
- Deconectați scula electrică înainte de a face reglaje, înainte de schimbarea accesoriilor sau de reparații. Această măsură va reduce riscul de declanșare accidentală.
- Scula electrică neutilizată nu trebuie să fie la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate. O sculă electrică în mâinile utilizatorilor neexperimentați poate fi periculoasă. Scula electrică trebuie să fie depozitată într-un loc uscat și sigur.
- Mențineți cu atenție scula electrică în stare bună. Verificați periodic piesele mobile și mobilitatea acestora. Verificați dacă există deteriorări la apărători sau alte piese care pot compromite funcționarea în siguranță a sculei electrice. Dacă scula este deteriorată, asigurați-vă că este reparată înainte de utilizare. Multe răni sunt cauzate de întreținerea necorespunzătoare a unei scule electrice.
- Mențineți sculele de tăiere ascuțite și curate. Sculele corect întreținute și ascuțite facilitează munca, reduc riscul de rănire și controlul acestora este mai ușor. Utilizarea altor accesorii decât cele specificate în instrucțiunile de exploatare sau recomandate de importator poate provoca deteriorarea sculei și poate provoca vătămări.
- Folosiți sculele electrice, accesoriile, uneltele de lucru etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul prevăzut pentru scula electrică respectivă, ținând cont de condițiile de lucru și de tipul de lucrare efectuată. Utilizarea sculelor în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate poate duce la situații periculoase.

5) UTILIZAREA SCULELOR CU ACUMULATOR

- Înainte de a introduce acumulatorul, asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția "0-off". Introducerea acumulatorului într-o sculă care este pornită poate provoca situații periculoase.
- Utilizați numai încărcătoarele specificate de producător pentru a încărca acumulatorul. Utilizarea unui încărcător pentru un alt tip de acumulator poate duce la deteriorarea acumulatorului și poate provoca un

incendiu.

- Utilizați numai acumulatori proiectate pentru această sculă. Utilizarea altor acumulatori poate provoca răniri sau incendii.

- Atunci când nu utilizați acumulatorul depozitați-l separat de obiecte metalice, cum ar fi cleme, chei, șuruburi și alte obiecte metalice mici care ar putea face ca un contact al pachetului de baterii să se conecteze cu altul. Scurtcircuitarea acumulatorului poate provoca răniri, arsuri sau incendii.

- Manipulați acumulatorul cu grijă. În cazul unei manipulări neglijente, se pot scurge substanțe chimice din acumulator. Evitați contactul cu aceasta. Dacă are loc contactul cu această substanță chimică, spălați zona afectată cu un jet de apă curentă. Dacă substanța chimică ajunge în ochi, solicitați imediat asistență medicală. Substanța chimică din baterie poate provoca leziuni grave.

- Nu expuneți acumulatorul sau scula la foc sau la căldură excesivă. Expunerea la foc sau la temperaturi mai mari de 130°C poate provoca o explozie.

- Un acumulator sau unealtă deteriorată sau reconstruită nu trebuie să fie utilizată. Acumulatorii deteriorați sau modificați se pot comporta în mod imprevizibil și pot provoca riscuri de incendiu, explozie sau șocuri.

6) REPARAȚII

- Solicitați repararea sculei electrice de către un reparator calificat. Pot fi utilizate numai piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU MINI POLIZOARELE DREPTE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ COMUNE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE ȘLEFUIRE, ȘLEFUIRE CU PERIE SÂRMĂ, LUSTRIRE, GRAVURĂ, INSTRUMENTE DE SCULPTAT SAU TĂIERE ABRAZIVĂ

- Această unealtă este concepută pentru a fi utilizată ca polizor, șlefuitor cu perie de sârmă, polizor, sculptaressau instrument de tăiere. Este necesar să citiți toate instrucțiunile de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și reglementările furnizate cu această sculă. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate avea ca rezultat șocuri electrice, incendii și/sau răniri grave.

- Nu se recomandă efectuarea de activități de lucru precum polizarea plană (de suprafață) cu această unealtă. Efectuarea unor activități de lucru pentru care această unealtă nu este proiectată poate provoca pericole și vătămări corporale.

- Nu utilizați accesoriile care nu sunt proiectate și recomandate în mod specific de către producătorul sculei. Simplul fapt că puteți instala un accesoriu nu garantează funcționarea sigură a sculei.

- Viteza nominală a accesoriilor de șlefuire trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe sculă. Un accesoriu abraziv care funcționează la o viteză mai mare decât viteza sa nominală poate să se rupă și să se dezintegreze.

- Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să se încadreze în intervalul nominal al sculei.

Accesoriile de dimensiuni nepotrivite nu pot fi manipulate suficient.

- Dimensiunile de prindere ale discurilor, tamburilor de rectificat sau ale altor accesorii trebuie să fie adecvate pentru fixarea pe axul sau carterul sculei. Accesoriile cu orificii de prindere care nu corespund dimensiunilor de montare dimensiunile de montare ale sculei vor fi dezechilibrate, pot vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

- Discurile cu tijă, tamburii de șlefuit, frezele sau alte accesorii trebuie să fie complet băgate în carter sau în colier. Dacă acesta nu este suficient de bine ținut și/sau extensia lamei este prea mare, lama montată se poate slăbi și poate cădea la viteze mari.

- Accesoriile deteriorate nu trebuie să fie utilizate. Accesoriile trebuie să fie verificate înainte de fiecare utilizare (Verificați dacă discurile de rectificat nu sunt ciobite sau crăpate, verificați tamburii de rectificat pentru fisuri vizibile, rupturi sau uzură excesivă, verificați dacă perii de sârmă nu au firele slăbite sau crăpate). În cazul în care accesoriile sau uneltele au căzut, acestea trebuie să fie verificate deteriorate sau reînălțați accesoriile nedeteriorate. După ce accesoriile au fost verificate și montate, operatorul și persoanele aflate în preajmă trebuie să stea în picioare astfel încât să se afle în afara planului accesoriului rotativ, scula este lăsată

să funcționeze la cea mai mare turație de mers în gol timp de 1 minut. În timpul acestei perioade de testare, accesoriul deteriorat se va rupe de obicei.

- Trebuie să folosiți echipament de protecție personală. În funcție de utilizare, trebuie să folosiți o mască de protecție pentru față sau ochelari de protecție. În măsura în care este adecvat, utilizați o mască de praf, protecție pentru urechi, mănuși și un șorț de lucru care să poată reține fragmente mici din materialul care se macină sau din piesa de lucru. Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să rețină fragmentele zburătoare generate de diverse activități de lucru. Masca de praf sau aparatul de respirație trebuie să fie capabil să filtreze particulele provenite din activitatea în cauză. Expunerea prelungită la zgomote de intensitate ridicată poate provoca pierderea auzului.

- Trecătorii trebuie să rămână la o distanță de siguranță față de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să utilizeze echipament de protecție personală. Fragmente din piesa de lucru sau o lamă deteriorată pot zbura și pot provoca răni în afara zonei de lucru imediate.

- Când efectuați o operațiune în care unealta de prelucrare poate atinge cablurile ascunse sau propriul avans, trebuie să țineți unealta de suprafețe de prindere izolate. Contactul unei scule de prelucrare cu un conductor „sub tensiune” va face ca părțile metalice neizolate ale sculei electromecanice să devină „sub tensiune” și poate duce la șoc electric pentru utilizator.

- Țineți întotdeauna scula (sculele) ferm în mână (mâini) atunci când porniți scula (sculele). Momentul de reacție al motorului, atunci când este accelerat la turația maximă, poate provoca rotirea întregii scule.

- Ori de câte ori este posibil, utilizați cleme pentru a fixa piesa de lucru. Nu țineți niciodată o piesă mică într-o mână și unealta în cealaltă în timp ce lucrați. Prinderea piesei de lucru mici va permite operatorului să își folosească mâna (mâinile) pentru a opera scula. Materialele circulare, cum ar fi tijele, țevile sau tuburile, au tendința de a se roti în timpul tăierii și pot face ca unealta să se încurce sau să sară spre operator.

- Sursa mobil trebuie poziționat departe de accesoriile rotative. Dacă operatorul pierde controlul, accesoriul mobil poate tăia sau deteriora avansul accesoriului mobil, iar mâna sau brațul operatorului poate fi tras în accesoriul rotativ.

- Scula nu trebuie să fie niciodată lăsată jos până când nu s-a oprit complet. Accesoriul rotativ poate să se prindă de suprafață și să scoată scula de sub controlul operatorului.

- După înlocuirea sculei sau după efectuarea unei ajustări, asigurați-vă că piulița de prindere, manșonul de prindere sau alt dispozitiv de reglare este bine strâns. Dispozitivele de reglare slăbite se pot deplasa neașteptat, provocând pierderea controlului, iar componentele rotative slăbite vor fi aruncate violent.

- Sculele nu trebuie să fie niciodată coborâte în timp ce sunt transportate. Unealta rotativă se poate încurca în îmbrăcăminte și poate fi trasă împotriva corpului prin contact accidental.

- Gurile de aerisire ale sculei trebuie curățate în mod regulat. Ventilatorul motorului atrage praful în interiorul dulapului și acumularea excesivă de praf metalic poate provoca un pericol electric.

- Nu lucrați cu scula în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile ar putea aprinde aceste materiale.

- Nu utilizați accesorii care necesită răcire cu lichid. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate provoca șocuri sau electrocutare.

RECVLUL ȘI INSTRUCȚIUNI AFERENTE

- Reculul este o reacție bruscă la ciupirea sau blocarea unui disc rotativ, inel de șlefuit, perie sau alt accesoriu. O ciupire sau blocare va face ca accesoriul rotativ să se oprească brusc, ceea ce, la rândul său, va face ca pătrunde pe suprafața materialului și poate determina împingerea sau aruncarea roții în sus. Discul poate sări fie spre sau departe de operator, în funcție de direcția de mișcare a discului în punctul în care s-a blocat. Discurile abrazive se pot crăpa în astfel de cazuri.

- Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a sculei și/sau a practicilor sau condițiilor de lucru necorespunzătoare și poate fi prevenit prin respectarea măsurilor de siguranță descrise mai jos:

- Unelele trebuie ținute ferm și trebuie să mențineți poziția corectă a corpului și a brațelor pentru a rezista forțelor de recul. Operatorul este capabil să controleze forțele de recul dacă se iau măsurile de precauție corespunzătoare.
- Acordați o atenție deosebită tratamentului colțurilor, marginilor ascuțite etc. Este necesar să se

evite ca unealta să sară și să blocheze accesoriile. Colțurile, marginile ascuțite sau săriturile au tendința de a bloca accesoriile rotative și de a provoca pierderea controlului sau reculul.

- Nu atașați pânză de ferăstrău cu dinți la unealtă. Aceste lame cauzează adesea recul și pierderea controlului.
- Unealta trebuie să fie întotdeauna deplasată peste material în aceeași direcție în care lama iese din material (care este aceeași direcție în care sunt aruncate așchiile). Deplasarea sculei în direcția greșită face ca lama acesteia să iasă din locaș și trage scula în direcția acestei mișcări.
- Atunci când se utilizează freze din metal dur, discuri de tăiere, freze de mare viteză sau freze din carbură de tungsten, piesa de lucru trebuie să fie întotdeauna bine fixată. Aceste discuri se vor bloca dacă sunt ușor înclinate în canelură și pot provoca recul. Dacă roata de tăiere se blochează, roata însăși se va rupe de obicei. Dacă o freză din metal dur, o freză de mare viteză sau o freză din carbură de tungsten se blochează, aceasta poate sări din canelură, iar operatorul poate pierde controlul sculei.

INSTRUCIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE POLIZARE ȘI TĂIERE

Instrucțiuni de siguranță specifice operațiunilor de polizare și tăiere abrazivă:

- Folosiți numai tipurile de discuri recomandate pentru această sculă și numai pentru utilizarea recomandată. De exemplu: nu este permisă șlefuirea cu partea laterală a discului de tăiere. Discurile de tăiere abrazive sunt concepute pentru rectificarea circumferențială, forțele laterale care acționează asupra acestor discuri le-ar putea sparge
- Pentru discurile de șlefuit conice și cilindrice filetate, trebuie să se utilizeze numai discuri cu flanșe nedeteriorate, cu flancuri fără relief, care au dimensiunea și forma corecte. Tijele corecte reduc posibilitatea de crăpare a corpului.
- Discul de tăiere nu trebuie să lovească materialul sau să fie supus unei presiuni excesive. Nu trebuie să se încerce o adâncime de tăiere excesivă. Supraîncărcarea discului crește sarcina și predispoziția la răsucirea sau blocarea discului în tăiere și posibilitatea de recul sau de rupere a discului.
- Mâinile nu se poziționează în linie dreaptă cu sau în spatele discului rotativ. Pe măsură ce discul se deplasează în direcția de îndepărtare de mâna operatorului în punctul de operare, posibila recul poate arunca discul rotativ și unealta direct pe operatorului.
- Dacă discul se blochează sau dacă tăierea este întreruptă din orice motiv, scula trebuie oprită și menținută fără mișcare până când discul se oprește complet. Operatorul nu trebuie să încerce niciodată să scoată discul de tăiere din tăietură dacă acesta este în mișcare, deoarece se poate produce un recul. Situația trebuie verificată și trebuie luate măsuri corective pentru a elimina ciupirea sau blocarea discului.
- Dacă accesoriul se află în piesa de prelucrat, operațiunea de tăiere nu trebuie repornită. Lăsați discul să atingă viteza maximă și reintroduceți-l cu grijă în tăiere. În cazul în care unealta este repornită cu discul scufundat în tăietură, acesta se poate bloca, poate fi împins în sus sau poate da înapoi.
- Panourile și alte piese de prelucrat de dimensiuni mari trebuie susținute pentru a reduce riscul de blocare a discului. Piesele de prelucrat mari au tendința de a se încovoia sub propria greutate. Suporturile trebuie plasate sub piesa de prelucrat în apropierea liniei de tăiere și în apropierea marginilor piesei de prelucrat pe ambele părți ale lamei.
- Acordați o atenție deosebită atunci când efectuați o "tăiere în cavitatea" pereților sau a unui spațiu gol. O disc care pătrunde în interior poate tăia prin țevi de gaz sau de apă, linii electrice sau obiecte care pot provoca recul.

INSTRUCIUNI DE SIGURANȚĂ SPECIFICE ACTIVITĂȚILOR DE LUCRU LA ȘLEFUIREA CU PERIA DE SÂRMĂ

- Țineți cont de faptul că periile de sârmă zboară de pe perie chiar și în timpul unei activități normale. Firele nu trebuie să fie supraîncărcate prin încărcarea excesivă a periei. Sârmele de sârmă pot pătrunde cu ușurință în hainele ușoare sau în piele.
- Înainte de a utiliza periile, acestea trebuie lăsate să funcționeze la viteza de funcționare timp de cel puțin

1 minut. În acest timp, nimeni nu trebuie să stea în fața periei sau în calea ei. Periile sau firele de păr libere vor zbura din perie în timpul acestei trageri.

- La eliberarea periei, peria de sârmă rotativă trebuie îndreptată în direcția opusă față de dvs. Particulele mici și bucățile subțiri de sârmă pot zbura la viteze mari în timpul utilizării acestor perii și pot afecta pielea operatorului.

UTILIZAREA ȘI INSTALAREA

- Citiți întregul manual de instrucțiuni înainte de utilizare și păstrați-l atașat la produs pentru a operatorului. Dacă împrumutați sau vindeți produsul cuiva, includeți acest manual de instrucțiuni împreună cu acesta. Evitați să deteriorați acest manual. Producătorul nu va fi răspunzător pentru orice daune sau vătămări care rezultă din utilizarea aparatului contrar acestor instrucțiuni.

- Înainte de a utiliza dispozitivul, familiarizați-vă cu toate comenzile și componentele acestuia, precum și cu modul de oprire a dispozitivului, astfel încât să îl puteți opri imediat în cazul unei situații periculoase. Înainte de utilizare, verificați dacă toate componentele sunt bine fixate și verificați dacă nicio parte a dispozitivului, inclusiv cablul de alimentare, nu este deteriorată. Un cablu de alimentare crăpat este, de asemenea, considerat deteriorat. Nu utilizați aparatul cu piese deteriorate și trimiteți-l la reparat la un centru de service autorizat.

- Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice reglaje, ajustări sau înlocuire a dispozitivului.

SCHIMBAREA CLEMEI DE PRINDERE

- 3 tipuri de cleme de prindere sunt furnizate împreună cu dispozitivul.

- Folosiți butonul de blocare pentru a asigura rotorul împotriva rotirii și folosiți cheia pentru a slăbi piulița de blocare a clemei de prindere.

- Îndepărtați clema de strângere și curățați suportul.

- Introduceți clema de prindere dorită și înșurubați piulița de blocare a clemei de prindere.

INSTALAREA/ÎNLOCUIREA ACCESORIILOR DE ȘLEFUIRE SAU DE LUSTRIRE

- Vă recomandăm să purtați mănuși de protecție atunci când introduceți sau înlocuiți accesoriile.

- Selectați accesoriile adecvate pentru utilizarea prevăzută.

- **AVERTIZARE:** Înainte de a introduce accesoriile în dispozitivul de fixare al instrumentului, verificați dacă sunt deteriorate. Nu utilizați accesoriile deteriorate.

- Diametrul orificiului din colierul de prindere utilizat trebuie să se potrivească cu diametrul tijei accesoriului, în caz contrar instrumentul nu poate fi blocat în siguranță nici măcar prin strângerea corespunzătoare a piuliței de blocare.

1. Cu ajutorul butonului de blocare, fixați rotorul împotriva rotației și slăbiți piulița de blocare a colierului de prindere cu cheia.

2. Scoateți accesoriul din colierul de strângere și introduceți noul accesoriu.

- **AVERTIZARE!** După ce introduceți accesoriul în colierul de strângere, strângeți ferm piulița de blocare a colierului de strângere cu o cheie. În caz contrar, clema de prindere poate fi deteriorată.

MONTAREA DISCULUI DE TĂIERE

- Vă recomandăm să purtați mănuși de protecție atunci când introduceți sau înlocuiți discul de tăiere.

- **AVERTIZARE:** Înainte de a instala discul de tăiere în dispozitivul de fixare al aparatului, verificați dacă este deteriorat. Nu utilizați un disc de tăiere deteriorat.

1. Folosiți butonul de blocare pentru a asigura rotorul împotriva rotirii și folosiți cheia pentru a slăbi piulița de blocare a colierului de prindere.

2. Introduceți suportul discului de tăiere în clema de strângere.




- **AVERTIZARE!** După ce ați introdus roata în clema de prindere, strângeți ferm piulița de blocare a clemei de prindere cu cheia. În caz contrar, se poate deteriora clema de strângere.

3. Slăbiți și îndepărtați șurubul din partea superioară a suportului roții de tăiere.
4. Introduceți discul de tăiere între șurub și dispozitivul de reținere a discului de tăiere. Apoi fixați șurubul.

MONTAREA ATAȘAMENTULUI DETAȘABIL BOWDEN

- Accesoriul Bowden detașabil este utilizat atunci când trebuie să asigurați o prelucrare precisă a materialului sau când veți lucra cu polizorul drept pentru o perioadă lungă de timp.

- Montați atașamentul bowden detașabil după cum urmează:

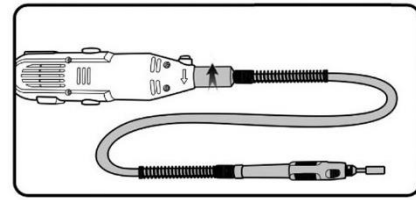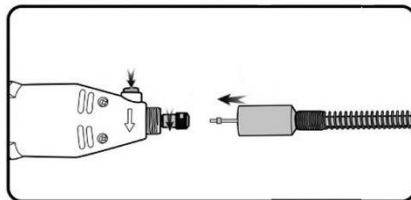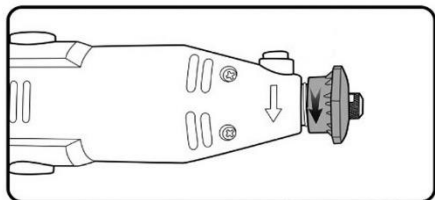

1. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate piulița de blocare.
 2. Glisați cablul în afara atașamentului Bowden detașabil cu aproximativ 3-4 cm.
 3. Prindeți cablul în mandrina polizorului astfel încât să nu ajungă complet la capătul mandrinei, asigurându-vă că mandrina este bine strânsă.
 4. Rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a înșuruba piulița pe filetele de pe corpul polizorului.
- Pentru a scoate atașamentul Bowden detașabil, inversați ordinea descrisă mai sus.

- Vă recomandăm să utilizați numai adaptorul Bowden detașabil proiectat de producător pentru acest tip de mini polizor drept. Atunci când folosiți un alt adaptor bowden detașabil, asigurați-vă că sensul de rotație al adaptorului bowden detașabil corespunde cu sensul de rotație al mandrinei polizorului drept. În caz contrar, se poate deteriora dispozitivul de reglare a arcului detașabil sau polizorul drept.

- **AVERTIZARE:** Dacă aveți instalat un atașament Bowden detașabil și mandrina de atașament Bowden detașabilă nu se rotește nici măcar atunci când motorul de rășniță funcționează, acest lucru este cauzat de faptul că cablul este introdus prea strâns în mandrina șlefuitorului și nu se potrivește în gaura din mandrina dispozitivului de reglare a arcului detașabil. Opriți polizorul, scoateți fișa cablului de alimentare din priza de curent, scoateți piulița, glisați ușor cablul din mandrina polizorului, strângeți din nou mandrina ferm și înșurubați piulița la loc.

PORNIRE ȘI OPRIRE

Pornire: Pentru a porni dispozitivul, treceți comutatorul de funcționare în poziția „O”.

Oprire: Pentru a opri dispozitivul, treceți comutatorul de funcționare în poziția "I".

SETAREA VITEZEI DE RULARE

- Viteza dispozitivului poate fi reglată fără probleme cu ajutorul regulatorului de viteză.

ÎNTREȚINEREA

- Înainte de a începe orice inspecție sau întreținere, opriți dispozitivul și scoateți ștecherul din priza de perete.

- Curățați temeinic polizorul după fiecare utilizare. Dacă nu se poate îndepărta murdăria, utilizați o cârpă moale umezită cu apă cu săpun. Nu utilizați niciodată agenți de curățare sau solvenți precum benzină, alcool, amoniac etc.! Acești solvenți pot deteriora părțile din plastic ale produsului.

- Verificați echipamentul în mod regulat și, dacă constatați că unele piese sunt uzate sau deteriorate, înlocuiți-le ca măsură de precauție pentru siguranța dumneavoastră. Piesele uzate sau deteriorate ale aparatului pot fi înlocuite numai de către un centru de service autorizat sau dealerul va aranja înlocuirea acestora.

-Asigurați-vă că sunt utilizate piese de schimb originale.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Simbolul cu containerul marcat pe produse sau în documentele însoțitoare înseamnă că produsele electrice și electronice folosite nu trebuie adăugate în deșeurile menajere generale. Pentru eliminarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, vă rugăm să luați aceste produse la punctele de colectare desemnate unde vor fi preluate gratuit. În mod alternativ, în unele țări, puteți returna produsele dvs. cu amănuntul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Eliminarea corectă a acestui produs va ajuta la economisirea resurselor naturale valoroase și va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni pentru eliminarea incorectă a acestui tip de deșeuri în conformitate cu reglementările naționale.

STREND PRO[®]

Lista de garanție / Warranty

Numărul de fabricație:	Data vânzării:	Semnătura și ștampila vânzătorului:

Numele clientului (denumirea firmei):	Adresa clientului (sediul firmei):

Clientul prin semnătura sa confirmă, că instalația i-a fost prezentată și explicată, că a fost încunoștințat cu modul de folosire, punerea în funcțiune a mașinii și utilizare, și că instalația i-a fost eliberată (predată) completă.	Semnătura clientului:

Note despre reparații – reparații de garanție

Data primirii reclamației:	Data de sfârșit al reclamației:	Numărul de evidență a reclamației:	Semnătura de reparație garantată (nota despre reparația nexecutată)	Ștampila tehnicianului serviciului:

Condițiile de garanție

- Furnizorul oferă pentru acest produs perioada de garanție menționată în această listă de garanție cu respectarea condițiilor modului de utilizare și depozitare a produsului, corespunzător cu condițiile și normele în vigoare, în sensul indicațiilor de utilizare. Perioada de garanție începe la data vânzării produsului. Garanția pentru baterii este de 12 luni.
- Perioada de garanție prelungită de 5 ani se acordă clienților pentru produsul trecut în tabelul produselor cu garanția prezentată. Ultimul client este consumatorul, în condițiile că produsul nu va fi folosit ca obiect de comerț. Perioada prelungită este condiționată de control reglementar la centre de servicii autorizate ale furnizorului.
- Perioada de garanție se prelungește cu timpul cât a fost produsul în reparații de garanție. Această condiție este consemnată și în tabelul de reparații garantate. Beneficiarul poate revendica dreptul la asigurarea reparației la unul din centre de servis autorizat conform tabelului anexă „A” – centre de serviciu. Centre de serviciu „B” execută reparații de garanție numai la produsele, care au fost vândute la centrele lor de desfacere. Tabelul centrelor de serviciu este actualizat regulat la vânzătorii, cât și pe siteul de import: www.strendpro.sk.
- Centrul de servicii este obligat să asigure reparația în termen stabilit de lege. Termenul stabilit de lege pentru rezolvarea reclamației începe cu ziua următoare după data de primire a reclamației de centru de servicii.
- Reparația garantată fără plată poate nu fi revendicată când este vorba despre defecțiuni care au fost produse de folosirea produsului contrar prevederilor din indicațiile de utilizare, manipulare necorespunzătoare, defectarea mecanică curentă, uzura produsă de funcționarea mașinii, din vina deservirii, dezastru nestăvilit, intervenție neîndreptătită în produs, defecțiuni pricinuite de folosirea pieselor necorespunzătoare, carburanților necorespunzători și supraîncărcarea mașinii ca urmare a depășirii continue a limitei superioare de randament. Lucrările de curățire, întreținere curentă, repararea sau reglarea instalației, care poate executată de deservirea și sunt cuprinse în indicații de utilizare, nu fac parte din prevederile garanției.
- Drept uzura curentă a pieselor se consideră uzura principală: a tuturor pieselor rotative și în mișcare, părților de tăiere și capacelor, șuruburilor tăietoare și pironului, curelelor de transmisie, transmisie în lanț, suprafeței de frecare a frânelor și ambreaj, dezenul anvelopelor și piesele de întreținere curentă cum sunt: filtre de aer, hidraulice și de ulei, lumânări de aprindere, rezervoare de ulei și de răcire.
- Din garanția prelungită sunt scoase părțile mașinilor și instalației pentru care producătorul concret al acestor piese acordă garanția mai scurtă decât furnizorul pentru fiecare product în care sunt montate. Din această categorie fac parte: acumulatele, becurile și etc.
- Dreptul de aplicare a revendicării rezultat din garanție are proprietarul produsului, dacă face acest lucru cel târziu în ultima zi a perioadei de garanție.
- La rezolvarea reclamațiilor se procedează conform prevederilor corespunzătoare ale Codului comercial și Legii de protecție a consumatorului.
- Controlul de servicii, care constituie condiția garanției prelungite de 5 ani poate fi efectuat numai în centrul de servicii autorizat al furnizorului, în intervale regulate; perioada între două controale nu poate depăși 12 luni. Primul control de servicii trebuie făcut cel târziu 12 luni de la data vânzării produsului. Controlul serviciilor efectuează centrele de servicii în perioada ultimelor trei luni și primelor două luni anului calendaristic. Fiecare control de servicii trebuie înregistrat în această listă de garanție cu introducerea datei controlului, semnătura și ștampila serviciului de control. Prin controlul serviciilor se înțelege controlul mașinii, înlocuirea materialului de umplură și filtrelor conform recomandării producătorului, înlocuire pieselor uzate și defecte, cât și reglarea proprie a mașinii. Randamentul controlului de servicii și materialul folosit se stabilește conform tarifului valabil al centrului de servicii.

La aplicarea reclamației reclamantul este obligat să preîntepe pe lângă reclamație produsul complet și curat, documentul de cumpărare sau lista de garanție completată și confirmată. În cazul garanției prelungite înregistrări ale controlului de servicii și documentele de impoyit pentru fiecare control. În cazul neîndeplinirii a vreunei condiții garanției prelungite cuprinse în această listă de garanție, se acorda pentru produs perioada de garanție de 2 ani.

SERVICIUL DE GARANȚIE ȘI POSTGARANȚIE EFECTUEAZĂ PRODUCĂTOR

Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, 073 01 Sobrance

Fax: (056) 652-2329 Tel: 0915 392 687 E-mail: servis@slovakia-trend.sk





MINI GRINDER

INTENDED USE


The mini grinder is used for detailed grinding of metals, plastics, wood and similar materials with the use of a suitable processing attachment.

Use the device only for its intended purpose. Any other use is considered a misuse. The user/operator, not the manufacturer, shall be responsible for any damage or injury caused by such a misuse. Please note that this machine has not been designed for commercial or industrial use. The warranty will not be valid if the equipment is used for commercial, industrial or similar purposes.

TECHNICAL PARAMETERS

	VOLTAGE / FREQUENCY	230 V / 50 Hz
	POWER INPUT	130 W
	NO LOAD SPEED	8 000 - 30 000 min ⁻¹
	CLAMPING DIAMETER	max 3.2 mm
	POWER CABLE LENGTH	1.8 m
	COVERAGE	IP20
	VIBRATION	2.02 m/s ² Deviation (K) = 1.5 m/s ²
	ACOUSTIC POWER LEVEL (LWA)	84 dB(A) Deviation (K) = 3 dB(A)
	ACOUSTIC PRESSURE LEVEL (LpA)	73 dB(A) Deviation (K) = 3 dB(A)
	WEIGHT	2 kg

PARTS OF THE PRODUCT

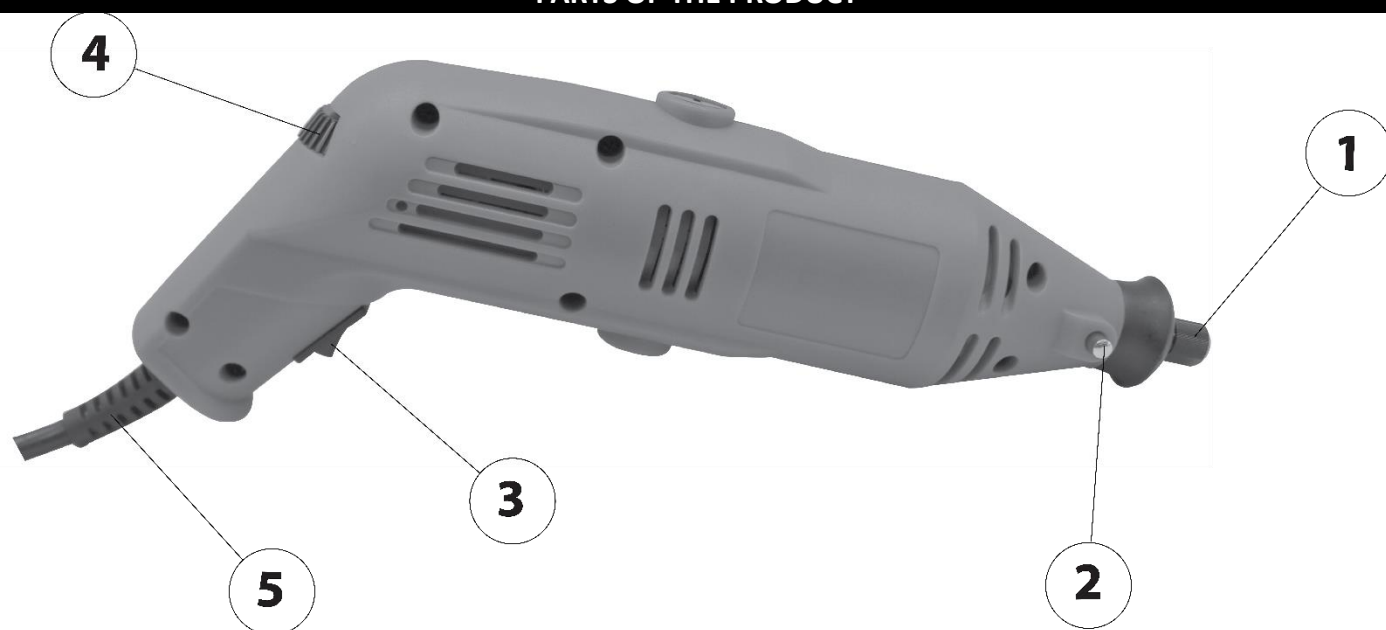











1	Clamping collet	4	Speed controller
2	Spindle stop button	5	Power cord
3	Operating switch		Key

Accessories:

- 30 pcs cutting disc 24 x 8 mm
- 36 pcs cutting disc 24 x 6 mm
- 5 pcs fibreglass reinforced cutting disc 32 x 1.2 mm
- 60 pcs grinding disc
- 5 pcs aluminium oxide grinding stone 3,2 mm
- 4 pcs silicon carbide grinding stone 3,2 mm
- 12 pcs aluminium oxide grinding disc
- 8 pcs grinding roller 12,7 x 12,7 mm
- 9 pcs grinding roller 6,3 x 12,7 mm
- 3 pcs nylon brush 3,2 mm
- 3 pcs steel brush 3,2 mm
- 2 pcs abrasive roller carrier 3,2 mm
- 6 pcs drill bit: 2 x 1.6 mm; 2 x 2.3 mm; 2 x 3.2 mm
- 4 pcs collet: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 pc wrench
- 1 pc grinding stone
- 1 pc polishing paste
- 3 pcs mandrel for 3.2 mm cutting disc
- 1 pc locking pin for felt polishing discs 3,2 mm
- 5 pcs diamond drill bit 3,2 mm
- 2 pcs engraving bit 3,2 mm
- 1 pc felt cone 9,5 x 19 mm
- 1 pc felt roller 25 x 6,3 mm
- 4 pcs felt cylinder 12,7 x 6,3 mm
- 1 pc polishing disc 22 x 2.5 mm
- 1 pc flap grinding disc
- 1 pc pin

EXPLANATION OF SYMBOLS

	General warning of danger.
	Read the instructions for use.
	Do not dispose of in normal household waste. Instead, turn to recycling centers in an environmentally acceptable way. Please take care to protect the environment.
	The product complies with the applicable European directives, and a conformity assessment method of these directives has been carried out.
	Wear protective work glasses.
	Wear protective gloves.
	Wear ear protection.
	Wear a protective breathing mask.
	Protection by double insulation II. No grounding required.
	When performing repairs, the tool must not be plugged into an electrical outlet.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR POWER TOOLS

Read the safety warnings, instructions, illustrations, and technical data provided with this power tool. Failure to follow all instructions below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1) WORKPLACE SAFETY

- The workplace must be kept clean and well lit. Clutter and dark spaces can cause accidents.
- Do not use power tools in areas where there is a risk of explosion or where flammable liquids, gases or dust are present. Sparks are generated in the power tool that can ignite dust or fumes.
- Do not allow children and other persons to access the power tool. If you are disturbed, you may lose control of your activity.

2) ELECTRICAL SAFETY

- The tool's power cord plug must match the power outlet. Never modify the electric power cord. Never use a power tool with a protective pin on its power cord plug with a power strip or adapter. Undamaged forks and matching sockets will reduce the risk of electric shock. Damaged or tangled power cords increase the risk of electric shock. If the power cord is damaged, it must be replaced with a brand-new power cord that can be obtained from the manufacturer or its dealer.
- The operator must not touch grounded objects, such as pipes, central heating housing, stoves and refrigerators. The risk of electric shock is greater if your body is grounded.
- Do not expose power tools to rain, moisture or water. Never touch power tools with wet hands. Never wash the power tool under running water or immerse it in water.
- Do not overload the cable. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. The cable must not be exposed to heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.
- Never work with tools that have a damaged power cable or fork or that were dropped to the ground and damaged in any way.
- When using power tools outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If you use power tools in damp areas, use a RCD-protected power supply. Use of the RCD reduces the risk of electric shock. The term "residual current device (RCD)" may be replaced by "ground-fault circuit interrupter (GFCI)" or "earth leakage circuit breaker (ELCB)".
- Hold the power tool only by its insulated gripping surfaces, as cutting or drilling accessories may come into contact with hidden wires or their own cord during operation.

3) PERSONAL SAFETY

- When using power tools, be alert and pay a particular attention to the work you are doing. Focus on your work. Do not operate power tools if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Even a momentary inattention while using power tools can result in serious personal injury. When working with power tools, do not eat, drink or smoke.
- Use safety clothing. Always wear eye protection. Use protective equipment appropriate to the type of work you are doing. Protective equipment such as respirator, non-skid safety shoes, headgear or hearing protection, used in accordance with working conditions, reduce the risk of personal injury.
- Avoid unintentionally turning on the power tools. Do not carry the power tool connected into mains with your finger on the switch or trigger. Make sure the switch or trigger is in the "off" position before connecting to the power supply. Carrying the power tool with a finger on the switch or connecting the power plug into the socket with the switch turned on can cause serious injury.
- Before you turn on the power tool, remove all adjusting keys and tools. An adjusting key or tool that remains attached to the rotating part of the power tool may cause personal injury.
- Always maintain a stable posture and balance. Only work in areas you can safely reach. Never overestimate your own strength. Do not use the power tool if you are tired.

- Wear suitable clothes. Use safety clothes. Do not wear loose clothing or jewelry. Make sure that your hair, clothing, gloves or any other part of your body does not get too close to the rotating or hot parts of the power tool.
- Connect the power tool to dust extraction. If the power tool can be connected to dust collection or extraction equipment, make sure it is properly connected and used. The use of such equipment may reduce risks due to dust.
- Fix the workpiece firmly. Use a joiner clamp or vice to fix the workpiece to be machined.
- Do not use any tools if you are under the influence of alcohol, drugs, medicines or other narcotic or addictive substances.
- The machine is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the machine.

4) USE AND MAINTENANCE OF THE POWER TOOL

- In case of any problem during operation, before any cleaning or maintenance work, every time you move or stop using the power tool, disconnect it from the power supply/mains! Never work with the power tool if it is damaged in any way.
- If the power tool starts to produce abnormal sound or smell, stop working immediately.
- Do not overload the power tool. The power tool will work better and safer if you work with it at the speed (rpm) it was designed for. Use the right tool for the job. A suitable tool will perform the work for which it was made well and safely.
- Do not use power tools that cannot be safely turned on and off with its control switch. Using such a tool is dangerous. A damaged switch must be repaired by a certified service center.
- Disconnect the power tool before making any adjustments, changing accessories, or servicing. This measure will reduce the risk of accidental triggering operation.
- Unused power tool shall be kept out of reach of children and unauthorized persons. A power tool in the hands of inexperienced users can be dangerous. Power tool shall be stored in a dry and safe place.
- Carefully maintain the power tool in good condition. Check the moving parts and their mobility regularly. Check for any damage to the guards or other parts that may compromise the safe operation of the power tool. If the tool is damaged, make sure it is repaired before use. Many injuries are caused by improper maintenance of a power tool.
- Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained and sharpened tools make work easier, reduce the risk of injury and their control is easier. Use of accessories other than those specified in the operating instructions or recommended by the importer may cause damage to the tool and cause injury.
- Power tool, its accessories, work tools, etc. shall be used in accordance with these instructions and in the manner prescribed for the particular power tool, taking into account the working conditions and the type of work to be performed. Use of the tool for purposes other than those intended may result in hazardous situations.

5) USE OF CORDLESS TOOLS

- Before inserting the battery, make sure the switch is in the "0-off" position. Inserting the battery pack into a tool that is switched on can cause dangerous situations.
- Use only the chargers prescribed by the manufacturer to charge the battery. Using a charger for a different type of battery can result in damage to the battery and cause a fire.
- Use only batteries designed for the tool. Use of other batteries may cause injury or fire.
- When not in use, store the battery pack separately from metal objects such as clamps, wrenches, screws and other small metal objects that could cause one battery pack contact to connect to another. Scraping the battery pack can cause injury, burns or fire.
- Handle batteries gently. If handled carelessly, chemicals may leak from the battery. Avoid contact with it. If

EN English

contact with this chemical does occur, wash the affected area with a stream of running water. If the chemical gets into the eyes, seek medical attention immediately. The chemical from the battery can cause serious injury.

- Do not expose the battery or tool to fire or excessive heat. Exposure to fire or temperatures greater than 130°C may cause an explosion.
- A battery or tool that is damaged or rebuilt must not be used. Damaged or modified accumulators may behave unpredictably and may cause fire, explosion or shock hazards.

6) SERVICE

- Have your power tool serviced by a qualified repairer. Only identical spare parts may be used. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CORDLESS MINI GRINDER

SAFETY INSTRUCTIONS COMMON TO THE WORK ACTIVITIES OF GRINDING, WIRE-BRUSHING, POLISHING, ENGRAVING, CARVING TOOLS OR ABRASIVE CUTTING

- This tool is designed for use as a grinder, wire brush sander, polisher, carver's tool or cutting tool. It is necessary to read all safety instructions, instructions, illustrations and regulations supplied with these tools. Failure to follow all instructions below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- It is not recommended to perform work activities such as flat (surface) grinding with this tool. Performing work activities for which this tool is not designed may cause danger and personal injury.
- Do not use accessories that are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. The mere fact that you may install an accessory does not guarantee safe operation of the tool.
- The rated speed of the grinding accessories must be at least equal to the maximum speed marked on the tool. An abrasive attachment that operates at a higher speed than its rated speed may break and disintegrate.
- The outer diameter and thickness of the accessories must be within the nominal range for the tool. Accessories of the wrong size cannot be sufficiently handled.
- The clamping dimensions of discs, grinding drums or other accessories must be suitable for fixing to the spindle or crankcase of the tool. Accessories with clamping holes that do not correspond to the mounting dimensions of the tool will be unbalanced, may vibrate excessively and may cause loss of control.
- Shank discs, grinding drums, cutters or other accessories must be fully tucked into the crankcase or collet. If it does not hold sufficiently and/or the blade extension is too great, the mounted blade may loosen and fall out at high speeds.
- Damaged accessories are not allowed to be used. Accessories must be checked before each use (Check grinding discs for chipping or cracking, check grinding drums for visible cracks, tears or excessive wear, check wire brushes for loose or cracked wires.) If accessories or tools have fallen off, they need to be checked damage or reinstall undamaged accessories. After accessories have been checked and mounted, the operator and bystanders must stand so that they are out of the plane of the rotating accessory, the tool is allowed to run at the highest idle speed for 1 minute. During this test period, the damaged accessory will usually break.
- - You must use personal protective equipment. Depending on the purpose of use, you must use a face shield or safety glasses. To the necessary extent, use a dust mask, ear protection, gloves and a work apron that is capable of retaining small fragments of grinding material or workpiece. Eye protection must be capable of retaining flying fragments generated by various work activities. The dust mask or respirator must be capable of filtering out particles arising from the activity in question. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Bystanders must remain at a safe distance from the work area. Anyone entering the work area must use personal protective equipment. Fragments of the workpiece or a damaged blade can fly off and cause injury outside the immediate work area.
- When performing an activity in which the machine tool may contact a concealed line or its own intake, the tool must be held by insulated surfaces designed for gripping. Contact of the machine tool with a "live" conductor will cause the non-insulated metal parts of the power tool to also become "live" and may result in

electric shock to the user.

- Always hold the tool firmly in your hand(s) when switching on the tool. The reaction torque of the motor, when accelerated to full speed, can cause the entire tool to spin.
- Whenever possible, use clamps to secure the workpiece. Never hold a small workpiece in one hand and the tool in the other while working. Clamping the small workpiece will allow the operator to use his/her hand(s) to operate the tool. Circular material such as rods, pipes or tubes tend to rotate when cutting and can cause the tool to become entangled or jump towards the operator.
- The moving feed must be positioned away from rotating accessories. If the operator loses control, the moving accessory can cut or damage the moving accessory feed and the operator's hand or arm can be pulled into the rotating accessory.
- The tool must never be put down until the tool has come to a complete stop. The rotating accessory may catch on the surface and pull the tool out of the operator's control.
- After replacing the tool or making an adjustment, make sure that the collet nut, collet sleeve or other adjustment device is securely tightened. Loose adjusting devices may shift unexpectedly, causing loss of control, and loose rotating components will be violently thrown off.
- Tools must never be lowered while being carried. The rotating tool may become entangled in clothing and be drawn against the body by accidental contact.
- The tool's air vents must be cleaned regularly. The motor fan draws dust inside the cabinet and excessive buildup of metal dust can cause an electrical hazard.
- Do not work with the tool near flammable materials. Sparks could ignite these materials.
- Do not use accessories that require liquid cooling. Use of water or other cooling liquids may cause shock or electrocution.

KICKBACK AND RELATED INSTRUCTIONS

- Kickback is a sudden reaction to the gripping or jamming of a rotating disc, grinding disc, grinding ring, brush or other accessory. A pinch or jam causes the rotating accessory that is rotating to come to an abrupt stop, which in turn causes the uncontrolled tool to be ejected in the direction opposite to the rotation of the accessory. For example, if a grinding disc is pinched or jammed in the workpiece, the edge of the disc entering the pinch point may penetrate the surface of the material and cause the disc to be pushed up or ejected. The wheel may either jump towards or away from the operator, depending on the direction of movement of the disc at the point where it is jammed. Abrasive discs can also burst in such cases.
- Kickback is the result of improper tool use and/or improper working practices or conditions and can be prevented by following the safety precautions described below:
 - Tools must be held firmly and you must maintain the correct body and arm position to resist recoil forces. The operator is able to control the recoil forces if appropriate precautions are taken.
 - Pay special attention to the treatment of corners, sharp edges, etc. It is necessary to prevent the tool from jumping and jamming accessories. Corners, sharp edges or bouncing tend to jam rotating accessories and cause loss of control or kickback.
 - A saw blade with teeth must not be attached to the tool. These blades often cause kickback and loss of control.
 - The tool must always be moved across the material in the same direction that the blade exits the material (which is the same direction that chips are thrown). Moving the tool in the wrong direction causes the tool blade to come out of engagement and pulls the tool in the direction of this movement.
 - When using hard-metal cutters, cutting discs, high-speed cutters or tungsten carbide cutters, the workpiece must always be held firmly in place. These discs will jam if they are tilted slightly in the groove and can cause kickback. If the cutting wheel jams, the wheel itself will usually break. If a hard-metal cutter, high-speed cutter, or tungsten carbide cutter jams, it may jump out of the groove and the operator may lose control of the tool.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND CUTTING OPERATIONS**Safety instructions specific to grinding and abrasive cutting operations:**

- Use only the types of discs that are recommended for this tool and only for the recommended use. For example: grinding with the side of the cutting disc is not permitted. Abrasive cutting discs are designed for circumferential grinding, the lateral forces acting on these discs could shatter them
- For threaded conical and cylindrical grinding discs, only undamaged flanged disc shanks with unrelieved sides that are of the correct size and shape must be used. Proper shanks reduce the possibility of breakage of the body.
- The cutting disc must not strike the material or be subjected to excessive pressure. Excessive depth of cut shall not be attempted. Overloading the disc increases the load and the susceptibility to twisting or jamming of the disc in the cut and the possibility of kickback or breakage of the disc.
- Hands are not to be placed in a straight line with or behind the rotating disc. As the disc moves in the direction away from the operator's hand at the work point, the possible kickback can throw the rotating disc and tool directly onto the operator.
- If the disc jams or cutting is interrupted for any reason, the tool must be shut off and held without movement until the disc comes to a complete stop. The operator must never attempt to pull the cutting disc out of the cut if the disc is in motion, as kickback may occur. The situation should be checked and corrective action taken to eliminate pinching or jamming of the disc.
- If the accessory is in the workpiece, the cutting operation must not be restarted. Allow the disc to reach full speed and carefully re-insert it into the cut. If the tool is restarted with the disc immersed in the cut, it may jam, be pushed upwards or kick back.
- Panels and other large pieces of workpieces should be supported to reduce the risk of the blade jamming. Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the cut line and near the edges of the workpiece on both sides of the disc.
- Pay particular attention when making a "cut into the cavity" of walls or a hollow space. A penetrating disc may cut through gas or water pipes, power lines, or objects that may cause kickback.

SAFETY INSTRUCTIONS SPECIFIC FOR WIRE BRUSH GRINDING WORK ACTIVITIES

- Keep in mind that wire bristles fly off the brush even during normal activity. The wires must not be overloaded by excessive loading of the brush. Wire bristles can easily penetrate light clothing or skin.
- Before using the brushes, they should be allowed to run at operating speed for a minimum of 1 minute. During this time, no one should stand in front of the brush or in its path. Loose bristles or wires will fly out of the brush during this shot.
- The wire brush, which is rotating, should be directed away from you as you lighten the brush. Small particles and thin pieces of wire can fly at high speeds during the use of these brushes and can embed themselves in the operator's skin.

USE AND ASSEMBLY

- Read the entire instruction manual before use and keep it attached to the product to the operator. If you lend or sell the product to anyone, include this instruction manual with it. Avoid damaging this manual. The manufacturer will not be liable for any damage or injury resulting from use of the tool that is contrary to these instructions.
- Before using the device, familiarize yourself with all of its controls and components, as well as with how to turn off the device so that you can turn it off immediately in the event of a dangerous situation. Before use, check that all components are securely fastened and check that no part of the tool, including the power cord, is not damaged. A cracked power cord is also considered damage. Do not use the tool with damaged parts and have it repaired by an authorized service center.
- Disconnect the power cord from the power source before making any adjustments, adjustments, or replacing the tool.

CHANGE OF CLAMPING COLLET

- 3 types of clamping collets are supplied with the device.
- Use the locking button to secure the rotor against rotation and use the wrench to loosen the locking nut of the clamping collet.
- Remove the clamping collet and clean the holder.
- Insert the desired clamping collet and screw on the clamping collet lock nut.

ASSEMBLY/REPLACEMENT OF GRINDING OR POLISHING ACCESSORIES




- We recommend wearing work gloves when inserting or replacing accessories.
 - Select the appropriate accessories for the intended use.
 - **WARNING:** Before inserting the accessory into the fixture of the device, check that it is not damaged. Do not use damaged accessories.
 - The diameter of the hole of the clamping collet used must match the diameter of the accessory shank, otherwise the tool cannot be securely locked even if the locking nut is properly tightened.
1. Using the locking button, secure the rotor against rotation and loosen the locking nut of the clamping collar with the spanner.
 2. Remove the accessory from the clamping collet and insert the new accessory.
- **WARNING!** After inserting the accessory into the clamping collet, tighten the clamping collet locking nut firmly with a wrench. Otherwise, the clamping collet can be damaged.

ASSEMBLY OF THE CUTTING DISC

- We recommend wearing work gloves when inserting or replacing the cutting disc.
 - **WARNING:** Before fitting the cutting disc into the clamping device of the machine, check that it is not damaged. Do not use a damaged cutting disc.
1. Use the locking button to secure the rotor against rotation and use the spanner to loosen the locking nut of the clamping collet.
 2. Insert the cut-off wheel carrier into the clamping collet.
- **WARNING!** After inserting the drift into the clamping collet, tighten the locking nut of the clamping collet firmly with a wrench. Otherwise, the clamping clamp may be damaged.
3. Loosen and remove the screw at the top of the cut-off wheel retainer.
 4. Insert the cutting disc between the bolt and the cutting disc retainer. Then fasten the screw.

ASSEMBLY OF REMOVABLE BOWDEN ATTACHMENT

- The detachable bowden attachment is used when you need to ensure precise machining of the material or when you will be working with the straight grinder for a long time.
- Mount the removable bowden attachment as follows:

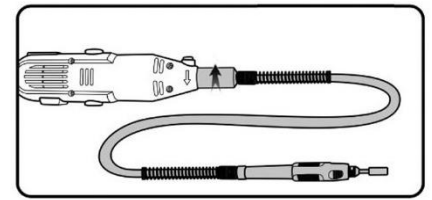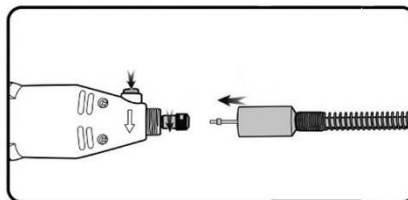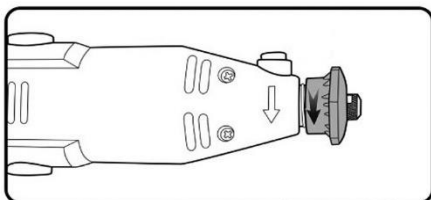

1. Turn counterclockwise to remove the lock nut.
 2. Slide the cable out of the removable bowden attachment by approximately 3-4 cm.
 3. Clamp the cable into the grinder collet so that it does not fully reach the end of the collet, making sure that the collet is properly tightened.
 4. Turn clockwise to screw the nut onto the threads on the grinder body.
- To remove the removable bowden attachment, reverse the order.
 - We recommend using only the removable bowden adapter designed by the manufacturer for this type of mini grinder. When using a different removable bowden adapter, make sure that the direction of rotation of the removable bowden adapter matches the direction of rotation of the collet of the mini grinder. Failure to

EN English

do so may damage the removable bowden adapter or the mini grinder.

- **WARNING:** If you have fitted a removable bowden adapter and the collet of the removable bowden adapter does not rotate even when the mini grinder motor is running, this is caused by the cable being too tightly inserted in the grinder collet and not fitting into the hole in the collet of the removable bowden adapter. Switch off the grinder, pull the power cord plug out of the power outlet, remove the nut, slide the wire in the grinder collet slightly out, tighten the collet firmly again and screw the nut back in.

SWITCHING ON AND OFF

Switch on: to switch on the device, turn the operation switch to position "O".

Switch off: To switch off the device, turn the operation switch to the "I" position.

SPEED SETTING

- The speed of the device can be fully regulated using the speed controller.

MAINTENANCE

- Before starting any inspection or maintenance, turn the unit off and unplug the power plug from the wall outlet.

- Thoroughly clean the mini grinder after each use. If dirt cannot be removed, use a soft cloth dampened with soapy water. Never use cleaning agents or solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc.! These solvents can damage the plastic parts of the product.

- Check your tool regularly and if you find any parts are worn or damaged, replace them as a precaution for your own safety. Worn or damaged parts of the machine may only be replaced by an authorized service center or by the dealer.

-Ensure that original spare parts are used.

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT







The symbol of crossed out waste bin on the products or accompanying documents indicates that used electrical and electronic products must not be added to the household waste. For proper disposal, recovery and recycling, please take these products to designated collection points for free shipment. Alternatively, in some countries, you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product. The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling. Contact your local authority or nearest collection point for further details. Penalties may be imposed for incorrect disposal of this type of waste in accordance with national regulations.


MINI-SCHLEIFER**BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG**

Der Mini-Schleifer dient zur präzisen Bearbeitung von Metall, Kunststoff, Holz und ähnlichen Materialien mithilfe eines geeigneten Aufsatzes.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Für daraus resultierende Schäden oder Verletzungen haftet nicht der Hersteller, sondern der Anwender/Betreiber. Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz konzipiert wurde. Die Garantie erlischt bei Nutzung zu gewerblichen, industriellen oder vergleichbaren Zwecken.

TECHNISCHE DATEN

	SPANNUNG / FREQUENZ	230 V / 50 Hz
	LEISTUNGS-AUFNAHME	130 W
	LEERLAUF-DREHZAHL	8 000 - 30 000 min ⁻¹
	SPANNBEREICH	max 3.2 mm
	NETZKABELLÄNGE	1.8 m
	REICHWEITE	IP20
	VIBRATION	2.02 m/s ² Deviation (K) = 1.5 m/s ²
	SCHALLEISTUNGSPEGEL (LWA)	84 dB(A) Deviation (K) = 3 dB(A)
	SCHALLDRUCKPEGEL (LpA)	73 dB(A) Deviation (K) = 3 dB(A)
	GEWICHT	2 kg

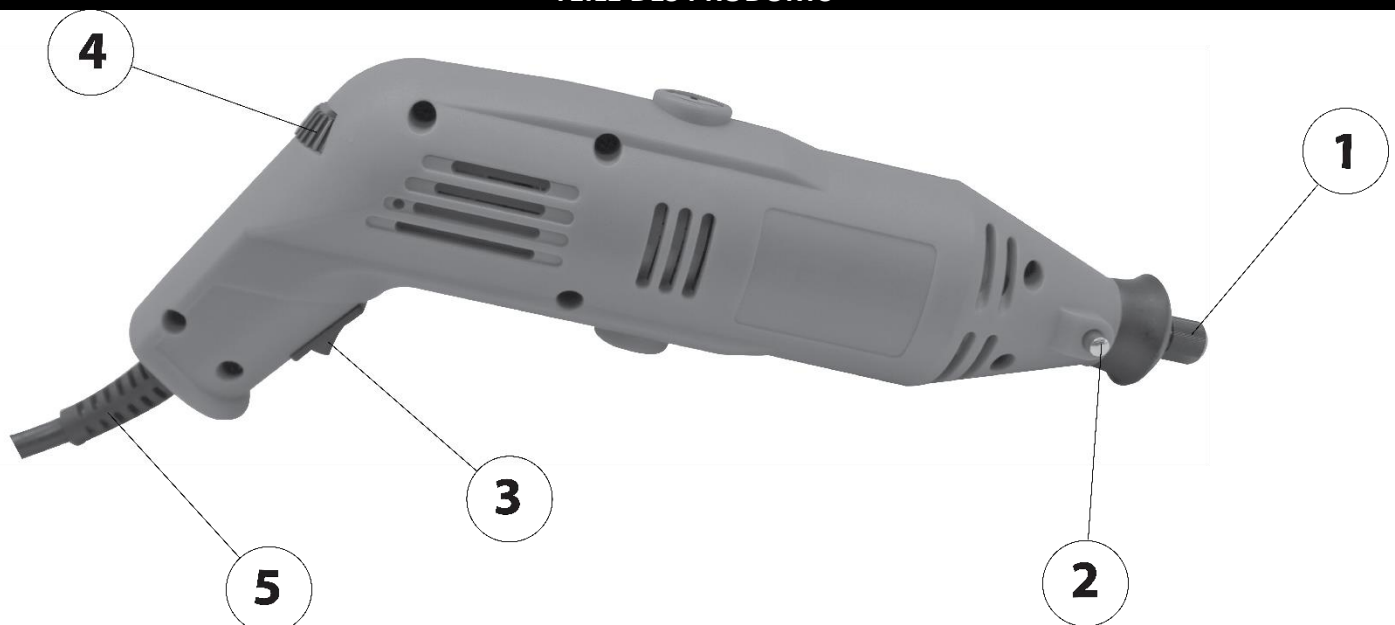









TEILE DES PRODUKTS

1	Spannzange	4	Drehzahlregler
2	Spindel-arretierung	5	Netzkabel
3	Betriebsschalter		Schlüssel

Zubehör:

- 30 Stk. Trennscheiben 24 x 8 mm
- 36 Stk. Trennscheiben 24 x 6 mm
- 5 Stk. glasfaserverstärkte Trennscheiben 32 x 1,2 mm
- 60 Stk. Schleifscheiben
- 5 Stk. Schleifsteine aus Aluminiumoxid 3,2 mm
- 4 Stk. Schleifsteine aus Siliziumkarbid 3,2 mm
- 12 Stk. Schleifscheiben aus Aluminiumoxid
- 8 Stk. Schleifhülsen 12,7 x 12,7 mm
- 9 Stk. Schleifhülsen 6,3 x 12,7 mm
- 3 Stk. Nylonbürsten 3,2 mm
- 3 Stk. Stahlbürsten 3,2 mm
- 2 Stk. Schleifhülenträger 3,2 mm
- 6 Stk. Bohrer: 2 x 1,6 mm; 2 x 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 4 Stk. Spannzangen: 1,6 mm; 2,3 mm; 2 x 3,2 mm
- 1 Stk. Schraubenschlüssel
- 1 Stk. Schleifstein
- 1 Stk. Polierpaste
- 3 Stk. Aufspanndorne für 3,2 mm Trennscheiben
- 1 Stk. Arretierstift für Filz-Polierscheiben 3,2 mm
- 5 Stk. Diamantbohrer 3,2 mm
- 2 Stk. Gravierstifte 3,2 mm
- 1 Stk. Filzkonus 9,5 x 19 mm
- 1 Stk. Filzwalze 25 x 6,3 mm
- 4 Stk. Filzzylinder 12,7 x 6,3 mm
- 1 Stk. Polierscheibe 22 x 2,5 mm
- 1 Stk. Lamellenschleifscheibe
- 1 Stk. Stift

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE

	Allgemeiner Gefahrenhinweis.
	Gebrauchsanweisung lesen.
	Nicht über den Hausmüll entsorgen. Stattdessen bitte umweltgerecht über Recyclinghöfe entsorgen. Bitte helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen.
	Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien, und eine Konformitätsbewertung gemäß diesen Richtlinien wurde durchgeführt.
	Schutzbrille tragen.
	Schutzhandschuhe tragen.
	Gehörschutz tragen.
	Atemschutzmaske tragen.
	Schutz durch doppelte Isolierung (Schutzklasse II). Kein Erdanschluss erforderlich.
	Während Reparaturen darf das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen sein.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR ELEKTROWERKZEUGE

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anleitungen, Abbildungen und technischen Daten, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Bei Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen können Stromschlag, Brand und/oder schwere Verletzungen die Folge sein.

1) SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder schlecht ausgeleuchtete Bereiche können zu Unfällen führen.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Funken, die vom Elektrowerkzeug erzeugt werden, können Staub oder Dämpfe entzünden.
- Halten Sie Kinder und andere Personen vom Arbeitsbereich fern. Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Der Netzstecker des Geräts muss zur Steckdose passen. Nehmen Sie niemals Änderungen am Stecker vor. Verwenden Sie keine Adapter mit Schutzleiterkontakt. Unversehrte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch ein neues ersetzt werden, das beim Hersteller oder dessen Kundendienst erhältlich ist.
- Der Anwender darf keine geerdeten Gegenstände wie Rohre, Heizkörper, Herde oder Kühlschränke berühren. Das Risiko eines Stromschlags ist erhöht, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Fassen Sie Elektrowerkzeuge niemals mit nassen Händen an. Waschen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es niemals in Wasser ein.
- Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abziehen des Steckers vom Netz. Das Kabel darf nicht mit Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen in Berührung kommen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- Verwenden Sie niemals Werkzeuge mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder Werkzeuge, die heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge im Freien verwenden, verwenden Sie ein für den Außenbereich geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Kabels reduziert das Risiko eines Stromschlags.
- Wenn Sie Elektrowerkzeuge in feuchter Umgebung verwenden, schließen Sie diese über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schalter) an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalters verringert das Risiko eines Stromschlags. Der Begriff „Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI)“ kann auch durch „Fehlerstromschutzschalter (RCD)“ oder „Erdschluss-Schutzschalter (ELCB)“ ersetzt werden.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da beim Schneiden oder Bohren verdeckte Stromleitungen oder das eigene Netzkabel getroffen werden könnten.

3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Seien Sie beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen stets aufmerksam und konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun. Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Schon ein kurzer Moment der Unachtsamkeit kann zu schweren Verletzungen führen. Essen, trinken und rauchen Sie nicht während der Arbeit mit Elektrowerkzeugen.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung, die zur jeweiligen Arbeit passt. Schutzmaßnahmen wie Atemschutz, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Kopfschutz oder Gehörschutz verringern das Risiko von Verletzungen.
- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Tragen Sie das angeschlossene Elektrowerkzeug nicht mit dem Finger am Schalter. Achten Sie darauf, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät an das

Stromnetz anschließen. Ein versehentliches Einschalten kann zu schweren Verletzungen führen.

- Entfernen Sie vor dem Einschalten alle Einstellwerkzeuge und Schlüssel. Werkzeuge, die an rotierenden Teilen verbleiben, können zu Verletzungen führen.
- Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und eine stabile Körperhaltung. Arbeiten Sie nur in Bereichen, die Sie sicher erreichen können. Überschätzen Sie niemals Ihre Kraft. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie erschöpft sind.
- Tragen Sie geeignete Kleidung und Schutzkleidung. Vermeiden Sie weite Kleidung oder Schmuck. Achten Sie darauf, dass Haare, Kleidung, Handschuhe oder andere Körperteile nicht in die Nähe rotierender oder heißer Teile des Geräts gelangen.
- Schließen Sie das Gerät an eine Staubabsaugung an. Falls das Werkzeug mit einer Staubabsaugung ausgestattet werden kann, sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen Anschluss und deren Nutzung. Die Staubabsaugung verringert Gesundheitsrisiken durch Staub.
- Fixieren Sie das Werkstück sicher. Verwenden Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock, um das Werkstück zu befestigen.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen berauschenden oder suchterzeugenden Substanzen stehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder eingewiesen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

4) VERWENDUNG UND WARTUNG DES ELEKTROWERKZEUGS

- Trennen Sie das Elektrowerkzeug bei jeder Störung im Betrieb, vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sowie bei jedem Standortwechsel oder bei Nichtbenutzung vom Stromnetz! Arbeiten Sie niemals mit einem beschädigten Gerät.
- Falls das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche erzeugt, beenden Sie die Arbeit sofort.
- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Es arbeitet effizienter und sicherer, wenn es mit der dafür vorgesehenen Drehzahl betrieben wird. Verwenden Sie für jede Arbeit das passende Werkzeug. Ein geeignetes Werkzeug erledigt die Arbeit sicher und effizient.
- Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge, bei denen sich der Ein-/Ausschalter nicht sicher bedienen lässt. Ein defekter Schalter muss in einem autorisierten Servicezentrum repariert werden.
- Trennen Sie das Elektrowerkzeug vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehör wechseln oder Wartungsarbeiten durchführen. So vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts.
- Bewahren Sie unbenutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. In den Händen unerfahrener Benutzer kann ein Elektrowerkzeug gefährlich sein. Lagern Sie das Gerät trocken und sicher.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug in gutem Zustand. Überprüfen Sie regelmäßig bewegliche Teile auf Gängigkeit. Kontrollieren Sie Schutzvorrichtungen und andere Bauteile auf Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten. Lassen Sie beschädigte Geräte vor der Benutzung fachgerecht reparieren. Viele Unfälle entstehen durch mangelhafte Wartung.
- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Gut gewartete und geschärfte Werkzeuge erleichtern die Arbeit, verringern das Verletzungsrisiko und lassen sich besser kontrollieren. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht in der Anleitung genannt oder vom Importeur empfohlen werden, kann das Gerät beschädigen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, sein Zubehör und Einsatzwerkzeuge entsprechend dieser Anleitung sowie auf die vorgesehene Art unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Tätigkeit. Eine zweckentfremdete Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

5) VERWENDUNG VON AKKUGERÄTEN

- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Akkus sicher, dass sich der Schalter in der Position „0 – Aus“ befindet.

Das Einsetzen eines Akkus in ein eingeschaltetes Gerät kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur vom Hersteller empfohlene Ladegeräte. Die Verwendung eines Ladegeräts für eine andere Akkuart kann zu Schäden und Brandgefahr führen.
- Verwenden Sie nur Akkus, die für das jeweilige Gerät vorgesehen sind. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen oder Bränden führen.
- Lagern Sie den Akku bei Nichtgebrauch getrennt von Metallgegenständen wie Klemmen, Schraubenschlüsseln, Schrauben oder anderen Kleinteilen aus Metall, die einen Kurzschluss zwischen den Kontakten verursachen könnten. Ein Kurzschluss kann zu Verletzungen, Verbrennungen oder Bränden führen.
- Gehen Sie mit Akkus vorsichtig um. Bei unsachgemäßer Handhabung können Chemikalien auslaufen. Vermeiden Sie jeden Kontakt damit. Sollte es dennoch zu einem Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser. Bei Augenkontakt sofort einen Arzt aufsuchen. Die Chemikalien im Akku können schwere Verletzungen verursachen.
- Setzen Sie Akku oder Gerät niemals offenem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Temperaturen über 130 °C oder Feuer können zu einer Explosion führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder manipulierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbar reagieren und Feuer, Explosionen oder Stromschläge verursachen.

6) WARTUNG

- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal warten. Es dürfen ausschließlich identische Ersatzteile verwendet werden. Dies stellt sicher, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN AKKUBETRIEBENEN MINI-SCHLEIFER

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ARBEITEN MIT SCHLEIF-, DRAHTBÜRSTEN-, POLIER-, GRAVIER-, SCHNITZWERKZEUGEN ODER TRENNZUBEHÖR

- Dieses Gerät ist für den Einsatz als Schleifer, Drahtbürstenschleifer, Polierer, Schnitzwerkzeug oder Trennwerkzeug vorgesehen. Lesen Sie unbedingt alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen, Abbildungen und Vorschriften, die mit dem Gerät geliefert werden. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brandes und/oder schwerer Verletzungen.
- Arbeiten wie Flachsleifen (Oberflächenschleifen) sollten mit diesem Gerät nicht durchgeführt werden. Für solche Arbeiten ist das Gerät nicht ausgelegt – eine Zweckentfremdung kann zu gefährlichen Situationen und Verletzungen führen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht ausdrücklich vom Hersteller für dieses Gerät vorgesehen oder empfohlen wurden. Dass ein Zubehörteil montiert werden kann, bedeutet nicht, dass es auch sicher betrieben werden kann.
- Die Nenndrehzahl des Schleifzubehörs muss mindestens so hoch sein wie die maximale Drehzahl des Geräts. Zubehör, das mit zu hoher Drehzahl betrieben wird, kann brechen oder zerfallen.
- Außendurchmesser und Dicke des Zubehörs müssen im vorgegebenen Bereich für dieses Gerät liegen. Zubehör mit falschen Maßen kann nicht sicher befestigt werden.
- Die Spannmaße von Scheiben, Schleiftrommeln oder anderem Zubehör müssen zur Spindel oder Spannzange des Geräts passen. Zubehör mit unpassenden Bohrungen kann unwuchtig laufen, übermäßig vibrieren und zu Kontrollverlust führen.
- Schaftscheiben, Schleiftrommeln, Fräswerkzeuge oder anderes Zubehör müssen vollständig in das Spannfutter bzw. die Spannzange eingeschoben werden. Wenn das Zubehör nicht ausreichend hält oder zu weit übersteht, kann es sich bei hoher Drehzahl lösen und herausgeschleudert werden.
- Beschädigtes Zubehör darf nicht verwendet werden. Zubehör ist vor jedem Gebrauch sorgfältig zu prüfen (Schleifscheiben auf Absplitterungen oder Risse, Schleiftrommeln auf sichtbare Risse, Einrisse oder übermäßigen Verschleiß, Drahtbürsten auf lose oder gebrochene Drähte). Ist ein Zubehörteil heruntergefallen, muss es überprüft oder durch ein unbeschädigtes ersetzt werden. Nach der Überprüfung und Montage des Zubehörs müssen sich der Bediener und umstehende Personen außerhalb der Drehachse

des Zubehörs aufhalten. Das Gerät ist dann für 1 Minute mit maximaler Leerlaufdrehzahl laufen zu lassen – in dieser Testphase brechen beschädigte Zubehörteile in der Regel.

- Es ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Je nach Anwendung sind Gesichtsschutz oder Schutzbrille erforderlich. Zusätzlich sollten gegebenenfalls Staubmaske, Gehörschutz, Schutzhandschuhe und eine Arbeitsschürze getragen werden, die kleine Partikel des Werkstücks oder Schleifmaterials abfangen kann. Die Augen müssen vor umherfliegenden Splintern geschützt werden. Die Atemschutzmaske muss für das jeweilige Arbeitsumfeld geeignete Partikel herausfiltern können. Eine längere Einwirkung von starkem Lärm kann zu Hörschäden führen.

- Unbeteiligte Personen müssen ausreichend Abstand zum Arbeitsbereich halten. Jeder, der sich in der Nähe aufhält, muss persönliche Schutzausrüstung tragen. Werkstückteile oder beschädigtes Zubehör können weggeschleudert werden und Verletzungen auch außerhalb des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

- Bei Arbeiten, bei denen das Werkzeug mit einer verdeckten Leitung oder dem eigenen Stromkabel in Berührung kommen könnte, muss es ausschließlich an isolierten Griffstellen gehalten werden. Ein Kontakt mit einem stromführenden Leiter kann dazu führen, dass metallene, nicht isolierte Teile des Werkzeugs unter Spannung stehen – Stromschlaggefahr für den Benutzer.

- Halten Sie das Gerät beim Einschalten stets sicher mit beiden Händen. Das Drehmoment des Motors beim Hochlaufen kann das Werkzeug verdrehen und aus der Hand reißen.

- Spannen Sie das Werkstück wenn möglich mit einer Zwinde fest. Halten Sie kleine Werkstücke niemals mit einer Hand und das Werkzeug mit der anderen. Das Fixieren kleiner Teile ermöglicht eine sichere und kontrollierte Handhabung des Werkzeugs. Rundes Material wie Stäbe, Rohre oder Schläuche neigt beim Schneiden zum Mitdrehen und kann das Werkzeug verhaken oder zum Bediener zurückschleudern.

- Die Vorschubrichtung des Werkstücks muss von den rotierenden Zubehörteilen weggeführt werden. Wenn der Bediener die Kontrolle verliert, kann das rotierende Zubehör das Vorschubmaterial erfassen oder beschädigen – im schlimmsten Fall wird die Hand oder der Arm in das rotierende Zubehör gezogen.

- Legen Sie das Gerät erst ab, wenn es vollständig zum Stillstand gekommen ist. Rotierendes Zubehör kann sich in der Oberfläche verhaken und das Gerät aus der Hand reißen.

- Nach jedem Werkzeugwechsel oder einer Einstellung muss sichergestellt werden, dass Spannmutter, Spannzange oder andere Einstellmechanismen fest angezogen sind. Lockere Einstellungs-elemente können sich unerwartet verschieben, was zu Kontrollverlust führt. Locker sitzendes, rotierendes Zubehör kann mit hoher Kraft weggeschleudert werden.

- Das Gerät darf beim Transport niemals mit laufendem Zubehör nach unten gehalten werden. Rotierendes Zubehör kann sich in Kleidung verfangen und das Gerät zum Körper ziehen.

- Die Lüftungsschlitze des Geräts müssen regelmäßig gereinigt werden. Der Motorlüfter saugt Staub ins Gehäuse – besonders Metallstaub kann sich gefährlich ansammeln und ein elektrisches Risiko darstellen.

- Arbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Materialien. Funkenflug kann solche Materialien entzünden.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das flüssige Kühlung erfordert. Der Einsatz von Wasser oder anderen Flüssigkeiten kann zu Stromschlägen oder lebensgefährlicher Elektrisierung führen.

RÜCKSCHLAG UND DAMIT VERBUNDENE INSTRUKTIONEN

- Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion infolge des Verhakens oder Blockierens einer rotierenden Scheibe, eines Schleifrings, einer Drahtbürste oder eines anderen Zubehörteils. Ein Verklemmen oder Blockieren führt dazu, dass sich das rotierende Zubehör abrupt stoppt – das kann dazu führen, dass das unkontrollierte Gerät in die entgegengesetzte Richtung der Zubehörrotation weggeschleudert wird.

Zum Beispiel: Wenn sich eine Trennscheibe im Werkstück verklemmt oder festfährt, kann sich der Teil der Scheibe, der in das Material eindringt, verhaken. Das Ergebnis: Die Scheibe wird nach oben gedrückt oder herausgeschleudert. Je nach Rotationsrichtung der Scheibe kann sie sich dabei auf den Bediener zubewegen oder von ihm wegschleudern. In solchen Fällen kann die Trennscheibe auch bersten.

- Rückschläge entstehen durch unsachgemäße Verwendung des Geräts und/oder ungeeignete Arbeitsbedingungen. Sie lassen sich durch die Beachtung der folgenden Sicherheitshinweise vermeiden:

- Werkzeuge müssen stets fest gehalten werden, und Sie müssen eine stabile Körper- und Armhaltung einnehmen, um Rückstoßkräfte abzufangen. Der Bediener kann die Rückstoßkräfte kontrollieren, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
- Besondere Vorsicht ist beim Bearbeiten von Ecken, scharfen Kanten usw. geboten. Verhindern Sie, dass das Werkzeug springt oder das Zubehör verklemmt. Ecken, Kanten oder unruhiges Arbeiten erhöhen das Risiko, dass sich rotierende Zubehörteile verhaken und es zu einem Kontrollverlust oder Rückschlag kommt.
- Es dürfen keine Sägeblätter mit Zähnen an diesem Werkzeug angebracht werden. Solche Sägeblätter verursachen häufig Rückschläge und Kontrollverlust.
- Das Werkzeug muss immer in der Richtung über das Material geführt werden, in der das Blatt aus dem Material austritt (also in der Richtung, in der die Späne ausgeworfen werden). Wird das Werkzeug in die falsche Richtung bewegt, kann sich das Blatt aus dem Eingriff lösen und das Werkzeug wird in diese Richtung gezogen.
- When using hard-metal cutters, cutting discs, high-speed cutters or tungsten carbide cutters, the workpiece must always be held firmly in place. These discs will jam if they are tilted slightly in the groove and can cause kickback. If the cutting wheel jams, the wheel itself will usually break. If a hard-metal cutter, high-speed cutter, or tungsten carbide cutter jams, it may jump out of the groove and the operator may lose control of the tool.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHLEIF- UND TRENNARBEITEN

Sicherheitshinweise speziell für Schleif- und Trennarbeiten mit Schleifmitteln:

- Verwenden Sie nur die für dieses Werkzeug empfohlenen Scheibentypen und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Beispiel: Das Schleifen mit der Seite einer Trennscheibe ist nicht zulässig. Trennscheiben sind für den Umfangsschliff konzipiert – seitliche Belastungen können die Scheibe zum Zerschneiden bringen.
- Bei konischen und zylindrischen Schleifscheiben mit Gewinde dürfen nur unbeschädigte, flanschförmige Scheibenaufnahmen mit ununterbrochener Seitenführung und korrekter Größe und Form verwendet werden. Geeignete Aufnahmen verringern das Risiko eines Bruchs der Scheibe.
- Die Trennscheibe darf das Material nicht anschlagen oder übermäßigem Druck ausgesetzt werden. Es dürfen keine zu tiefen Schnitte vorgenommen werden. Eine Überlastung der Scheibe erhöht die Beanspruchung und das Risiko, dass sie sich im Schnitt verklemmt oder verwindet, was zu einem Rückschlag oder Scheibenbruch führen kann.
- Die Hände dürfen nicht in gerader Linie mit oder hinter der rotierenden Scheibe positioniert werden. Da sich die Scheibe vom Bediener weg bewegt, kann ein möglicher Rückschlag dazu führen, dass die rotierende Scheibe samt Werkzeug auf den Bediener zurückgeschleudert wird.
- Wenn die Scheibe blockiert oder der Schnitt aus irgendeinem Grund unterbrochen wird, muss das Gerät ausgeschaltet und ruhig gehalten werden, bis die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist. Der Bediener darf niemals versuchen, die noch rotierende Scheibe aus dem Schnitt zu ziehen – Rückschlaggefahr! Die Ursache muss überprüft und behoben werden, um ein Einklemmen oder Verkanten zu vermeiden.
- Befindet sich das Zubehörteil noch im Werkstück, darf der Schnitt nicht durch Wiedereinschalten fortgesetzt werden. Lassen Sie die Scheibe erst auf volle Drehzahl kommen, bevor Sie sie vorsichtig wieder in den Schnitt einsetzen. Wird das Werkzeug mit bereits im Schnitt befindlicher Scheibe gestartet, kann es blockieren, nach oben gedrückt werden oder einen Rückschlag verursachen.
- Platten und andere große Werkstücke sollten abgestützt werden, um das Risiko eines Blockierens der Scheibe zu verringern. Große Werkstücke neigen unter ihrem Eigengewicht zum Durchhängen. Die Stützen sollten sich in der Nähe der Schnittlinie sowie nahe den Rändern des Werkstücks auf beiden Seiten der Scheibe befinden.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden in Hohlräume von Wänden oder in Hohlräume allgemein. Eine durchdringende Scheibe kann Gas- oder Wasserleitungen, Stromkabel oder andere Objekte durchtrennen, die einen Rückschlag verursachen können.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR ARBEITEN MIT DRAHTBÜRSTEN

- Beachten Sie, dass Drahtborsten auch bei normalem Betrieb aus der Bürste herausfliegen können. Die Bürste darf nicht durch zu starken Druck überlastet werden. Drahtborsten können leicht durch dünne Kleidung oder in die Haut eindringen.
- Vor der Verwendung sollten Drahtbürsten mindestens 1 Minute lang mit Betriebsdrehzahl laufen. In dieser Zeit darf sich niemand vor der Bürste oder in deren Arbeitsbereich aufhalten. Lose Borsten oder Drahtstücke können sich in dieser Anlaufphase lösen und herausgeschleudert werden.
- Die rotierende Drahtbürste sollte beim Aufsetzen stets von Ihnen weg gerichtet sein. Kleine Partikel und feine Drahtstücke können sich mit hoher Geschwindigkeit lösen und in die Haut des Bedieners eindringen.

VERWENDUNG UND MONTAGE

- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die vollständige Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie zusammen mit dem Produkt für den Bediener auf. Wenn Sie das Gerät verleihen oder verkaufen, legen Sie die Bedienungsanleitung unbedingt bei. Vermeiden Sie Beschädigungen dieser Anleitung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entgegen dieser Anleitung entstehen.
- Machen Sie sich vor der Benutzung mit allen Bedienelementen und Komponenten des Geräts vertraut sowie mit der Abschaltung des Geräts, damit Sie es im Notfall sofort ausschalten können. Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Teile fest montiert sind, und stellen Sie sicher, dass kein Bestandteil – einschließlich Netzkabel – beschädigt ist. Ein rissiges Netzkabel gilt ebenfalls als Beschädigung. Verwenden Sie das Gerät nicht bei erkennbaren Mängeln und lassen Sie es ausschließlich von einem autorisierten Kundendienst reparieren.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Einstellungen oder Anpassungen am Gerät vornehmen oder Zubehörteile austauschen.

WECHSEL DER SPANNZANGE

- Dem Gerät liegen 3 verschiedene Spannzangen bei.
- Drücken Sie die Arretierungstaste, um den Rotor gegen Verdrehen zu sichern, und lösen Sie mit dem beiliegenden Schlüssel die Überwurfmutter der Spannzange.
- Entnehmen Sie die Spannzange und reinigen Sie die Aufnahme.

MONTAGE/WECHSEL VON SCHLEIF- ODER POLIERZUBEHÖR

- Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen beim Einsetzen oder Wechseln von Zubehör.
- Wählen Sie das passende Zubehör für den jeweiligen Einsatzzweck.
- **WARNUNG:** Überprüfen Sie das Zubehör vor dem Einsetzen in die Aufnahme des Geräts auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
- Der Durchmesser der verwendeten Spannzange muss mit dem Schaftdurchmesser des Zubehörs übereinstimmen. Andernfalls kann das Zubehör auch bei korrekt angezogener Überwurfmutter nicht sicher eingespannt werden.
 1. Drücken Sie die Arretierungstaste, um den Rotor gegen Verdrehen zu sichern, und lösen Sie mit dem Schlüssel die Überwurfmutter der Spannzange.
 2. Entfernen Sie das alte Zubehör aus der Spannzange und setzen Sie das neue Zubehör ein.
- **WARNUNG!** Nach dem Einsetzen des Zubehörs in die Spannzange muss die Überwurfmutter mit dem Schlüssel fest angezogen werden. Andernfalls kann die Spannzange beschädigt werden.

MONTAGE DER TRENNSCHEIBE

- Wir empfehlen das Tragen von Arbeitshandschuhen beim Einsetzen oder Wechseln der Trennscheibe.
- **WARNUNG:** Überprüfen Sie die Trennscheibe vor dem Einsetzen in die Spannvorrichtung der Maschine auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigte Trennscheibe.
 1. Drücken Sie die Arretierungstaste, um den Rotor gegen Verdrehen zu sichern, und lösen Sie mit dem

Schlüssel die Überwurfmutter der Spannzange.

2. Setzen Sie den Trennscheibenträger in die Spannzange ein.

- **WARNUNG!** Nach dem Einsetzen des Trägers in die Spannzange muss die Überwurfmutter mit dem Schlüssel fest angezogen werden. Andernfalls kann die Spannzange beschädigt werden.




3. Lösen und entfernen Sie die Schraube an der Oberseite des Trennscheibenträgers.

4. Legen Sie die Trennscheibe zwischen die Schraube und den Trennscheibenträger ein und ziehen Sie die Schraube anschließend fest.

MONTAGE DES ABNEHMBAREN BOWDENZUG-AUFSATZES

- Der abnehmbare Bowdenzug-Aufsatz wird verwendet, wenn besonders präzises Arbeiten erforderlich ist oder wenn über einen längeren Zeitraum mit dem Geradschleifer gearbeitet wird.

- Montieren Sie den Bowdenzug-Aufsatz wie folgt:

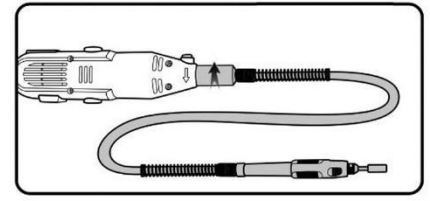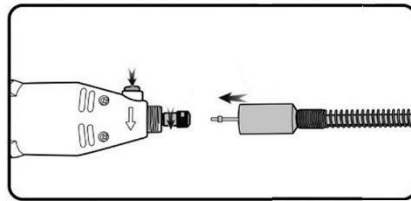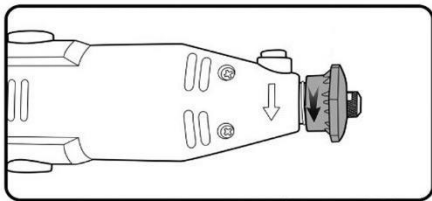

1. Drehen Sie die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

2. Ziehen Sie das Seil der Flexwelle etwa 3–4 cm aus dem Bowdenzug-Aufsatz heraus.

3. Spannen Sie das Seil in die Spannzange des Schleifers ein, sodass es nicht vollständig bis zum Ende der Spannzange reicht. Achten Sie darauf, dass die Spannzange fest angezogen ist.

4. Schrauben Sie die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn auf das Gewinde des Schleiferkörpers.

- Zum Entfernen des Bowdenzug-Aufsatzes führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

- Wir empfehlen ausschließlich den vom Hersteller vorgesehenen Bowdenzug-Aufsatz für diesen Minischleifer zu verwenden. Falls ein anderer Aufsatz verwendet wird, achten Sie unbedingt darauf, dass sich dessen Drehrichtung mit der Drehrichtung der Spannzange des Minischleifers deckt. Andernfalls kann der Bowdenzug-Aufsatz oder der Schleifer beschädigt werden.

- **WARNUNG:** Wenn ein Bowdenzug-Aufsatz montiert wurde, sich die Spannzange des Aufsatzes jedoch nicht dreht, obwohl der Motor des Minischleifers läuft, liegt das daran, dass das Seil zu tief in die Schleifer-Spannzange eingeschoben wurde und nicht in das Loch der Spannzange des Bowdenzug-Aufsatzes greift. Schalten Sie den Schleifer aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überwurfmutter, ziehen Sie das Seil in der Schleifer-Spannzange ein Stück zurück, ziehen Sie die Spannzange erneut fest an und schrauben Sie die Mutter wieder auf.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Einschalten: Um das Gerät einzuschalten, drehen Sie den Betriebsschalter in die Position „O“.

Ausschalten: Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Betriebsschalter in die Position „I“.

DREHZAHLREGELUNG

- Die Drehzahl des Geräts kann über den Drehzahlregler stufenlos eingestellt werden.

WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Inspektion oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie den Minischleifer nach jedem Gebrauch gründlich. Wenn sich Schmutz nicht entfernen lässt, verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit Seifenwasser angefeuchtet ist. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw.! Diese können die Kunststoffteile des Geräts beschädigen.

- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig. Wenn Sie feststellen, dass Teile abgenutzt oder beschädigt sind,

ersetzen Sie diese vorsorglich zu Ihrer eigenen Sicherheit. Abgenutzte oder beschädigte Maschinenteile dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst oder dem Händler ausgetauscht werden.

- Achten Sie darauf, dass ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

UMWELTSCHUTZ



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt oder den beigegeführten Unterlagen weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bringen Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen, wo sie kostenlos abgegeben werden können. Alternativ können Sie in einigen Ländern das Altgerät beim Kauf eines gleichwertigen Neugeräts auch an den Händler zurückgeben. Die korrekte Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle natürliche Ressourcen zu erhalten und mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder die nächstgelegene Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung kann gemäß den nationalen Vorschriften mit Bußgeldern geahndet werden.